

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
المدرسة العليا لأساتذة التعليم التكنولوجي – سكيكدة
قسم التكنولوجيا

المستوى: السنة الثالثة: أساتذة التعليم الثانوي

المقياس: نظرية قطع المعادن

نظرية قطع المعادن

مطبوعة لمقياس نظرية قطع المعادن

موجهة لطلبة السنة الثالثة: أساتذة التعليم الثانوي

الدكتور فنيديس محمد

السنة الجامعية : 2021-2022

الفهرس

01	الفهرس	
09	تمهيد	
10	مواد الإنشاءات الميكانيكية	I
10	أدوات قطع المعادن	1 .I
11	صلب العدة الكربوني والسبائكي carbon steel	2 .I
12	الصلب السريع القطع high speed steel	3 .I
12	الكريد المسمنت cemented carbide	4 .I
13	المواد الخزفية ceramics	5 .I
14	الأماس	6 .I
14	الخصائص المطلوبة في أدوات قطع	7 .I
15	الصلادة (Hardness):	1 .7 .I
15	المشاشة (Brittleness)	2 .7 .I
15	قوة الشد (Tensile strength)	3 .7 .I
16	المطيلية (Ductility) 4 .6 .I	4 .7 .I
16	الكلل (Fatigue)	5 .7 .I
16	المتانة (Toughness)	6 .7 .I
17	المرونة (Elasticity)	7 .7 .I
17	معامل المرونة (Modulus of elasticity):	8 .7 .I
17	عوامل اختيار المواد	9 .7 .I
18	نظرية القطع	.II
18	التشكيل الدائم	.2 .II

18	الدرفلة	.1 .2 .II
19	الحدادة	.2 .2 .II
19	الحدادة اليدوية	.1 .2 .2 .II
19	الحدادة بالقالب	.2 .2 .2 .II
20	الصب	.3 .II
20	القولبة (الصب)	.1 .3 .II
20	نزع المادة (التشغيل)	.4 .II
21	مبدأ توليد السطوح	.1 .4 .II
21	العناصر المولدة للسطوح	.2 .4 .II
21	استخدامات تشغيل المعادن	.3 .4 .II
22	الخراطة Tournage	.III
22	مقدمة	.1 .III
23	أنواع المخارط Types of Lathe Machines	.2 .III
24	مكونات المخرطة Components of the Lathe	.3 .III
26	شرح عمليات الخراطة	.4 .III
26	الخراطة الطولية	.1 .4 .III
27	أدوات القطع	.2 .4 .III
28	تحديد ظروف القطع	.3 .4 .III
28	تحديد قدرة القطع العظمى P_{max}	.4 .4 .III
29	حساب الزمن الكلي	.5 .4 .III
29	زمن القطع	.6 .4 .III
30	حساب التكلفة	.7 .4 .III
30	أنواع الرايش في عمليات الخراطة	.8 .4 .III

31	أنواع عمليات الخراطة	.9 .4 .III
31	شروط القطع في الخراطة	.10 .4 .III
31	سرعة القطع	.1 .10 .4 .III
32	سرعة التغذية (سرعة التقدم)	.2 .10 .4 .III
32	التفريز (Fraisage)	.IV
32	مقدمة	.1 .IV
35	استخدامات التفريز Milling Applications	.2 .IV
35	آلات التفريز Milling Machines	.3 .IV
35	سكاكين التفريز Milling Cutters:	.4 .IV
36	ظروف القطع في التفريز	.5 .IV
37	حساب الزمن الكلي	.6 .IV
38	طرق التفريز	.7 .IV
39	التفريز العكسي و خصائصه	.1 .7 .IV
39	عيوب التفريز العكسي	.1.1 .7 .IV
40	التفريز المتماثل و خصائصه	.2 .7 .IV
41	عيوب التفريز المتماثل	.1.2 .7 .IV
41	التفريز المحيطي	.3 .7 .IV
42	التفريز الواجهي	.4 .7 .IV
43	الأنواع الأساسية لمقاطع التفريز	.8 .IV
45	تفريز ترس عدل Spur Gear :	.9 .IV
45	نظرية عمل جهاز التقسيم	1 .9 .IV
48	التثقيب	.V
48	Drilling	.1 .V

48	مقدمة	.1 .1 .V
50	الآلات الممكن العمل فيها	.2 .1 .V
50	تقنيات التراكيب في الثقب	.3 .1 .V
50	المثقاب (أداة الثقب)	.4 .1 .V
51	توسيع الثقوب Counter Boring	.5 .1 .V
52	حركات القطع Cutting Motions	.VI
52	حركة القطع	.1 .VI
53	حركة التغذية Feed Motion	.2 .VI
53	حركة ضبط عمق القطع Setting the Cutting Depth Motion	.3 .VI
54	ظروف القطع Cutting Parameters	.VII
54	مقدمة	.1 .VII
55	سرعة القطع: Cutting Speed [m / min]	.2 .VII
56	سرعة التغذية [tr/ mm] Feed Speed	.3 .VII
57	عمق القطع [mm] :Depth of Cut	.4 .VII
60	تلف الأدوات Tool Wear	.VIII
62	تلف لا يمكن معالجته	.1.VIII
63	تلف يمكن معالجته	.2 .VIII
64	عمر الأداة Tool Life	.3 .VIII
64	قابلية تشغيل المعادن (Usinabilité)	IX
64	تعريف	.1 .IX
65	قانون القائد دينيس	.2 .IX
67	قانون تايلور	.3 .IX
68	أمثلة على عمر الأداة	.1 .3 .IX

68	المثال الاول	.1 .1 .3 .VIII
69	المثال الثاني	.2 .1 .3 .IX
71	رسم المنحنيين $V_b = f(t)$.1 .2 .1 .3 .IX
71	حساب عمر الأداة من أجل السرعات V_{c1} و V_{c2}	.2 .2 .1 .3 .IX
71	حساب ثابت تايلور	.3 .2 .1 .3 .IX
72	كتابة الصيغة الرياضية لتايلور	.4 .2 .1 .3 .IX
72	حساب عمر الأداة من أجل السرعة $V_c=180$ م/دقيقة	.5 .2 .1 .3 .IX
72	حساب عمر الأداة من أجل السرعة $V_c=400$ م/دقيقة	.6 .2 .1 .3 .IX
73	حساب سرعة القطع من اجل عمر اداة $t = 38 \text{ min}$.7 .2 .1 .3 .IX
73	حساب قوة القطع F_c	.8 .2 .1 .3 .IX
73	حساب الاستطاعة (القدرة) الكافية للقطع	.9 .2 .1 .3 .IX
74	تكون الرأش Chip Formation	.X
75	أنواع الرايش	.1 .X
75	الحرارة المتولدة Generated Heat	.2 .X
76	التبريد والتزييق Cooling and Lubrication	.3 .X
77	أثر سوائل التبريد في أداة القطع	.4 .X
78	قوة القطع	.XI
78	مقدمة	.1 .XI
80	حساب قوة القطع Calculation of Cutting Force	.2 .XI
81	حساب قدرة القطع Calculation of Machine Power	.3 .XI
82	مركبات قوة القطع Cutting Force Components:	.4 .XI
84	العوامل المؤثرة على قوى القطع	.5 .XI
	Factors affecting the Cutting Force	

85	خشونة الأسطح	.XII
85	مقدمة	.1 .XII
86	تصنيف عدم استواء الأسطح	.2 .XII
87	الحيود (Deviation)	.1 .2 .XII
87	التموجات (Waviness)	.2 .2 .XII
87	الأخاديد (Grooves)	.3 .2 .XII
87	الحزوز (Notches)	.4 .2 .XII
88	مقاييس الخشونة (Roughness parameters)	.3 .XII
89	الخشونة المتوسطة Ra (Arithmetic average roughness)	.1 .3 .XII
89	عمق الخشونة R_t (Roughness depth)	.2 .3 .XII
90	عمق التسطیح (الاستواء) R_p (Maximum peak height)	.3 .3 .XII
90	العمق الأدنى للخشونة R_v (Minimum valley depth)	.4 .3 .XII
90	متوسط أقصى انحرافات للسطح (R_z)	.5 .3 .XII
91	متوسط الجذر التربيعي لانحرافات السطح (Root mean squared roughness) R_q	.6 .3 .XII
93	طرائق التشغيل غير التقليدية	.XIII
94	التشغيل بقوس البلازما Plasma Arc Machining	.1 .XIII
95	التشغيل بالليزر Laser Beam Machining	.2 .XIII
97	التشغيل بالماء Water Jet Machining	.3 .XIII
98	التشغيل بالتفريغ الكهربائي Electro Discharge Machining	.4 .XIII
101	التحكم العددي	.XIV
101	لماذا التحكم العددي	.1 .XIV
101	مكونات آلة التحكم العددي	.2 .XIV

102	جزء التحكم PC	.1 .2 .XIV
102	جزء عملي PO	.2 .2 .XIV
103	أنظمة التحكم العددي	3. .XIV
103	التحكم الرقمي Numerical Control	.1 .3 .XIV
103	التحكم الرقمي بالكمبيوتر (Commande Numérique par Calculateur)	.2 .3 .XIV
105	التحكم الرقمي المباشر D.N.C	.3 .3 .XIV
106	مبررات استعمال الات التحكم الرقمي C.N.C	.4 .XIV
106	التأليه Automaticité	.1 .4 .XIV
107	المرونة Flexibilité	.2 .4 .XIV
107	الأمن Sécurité	.3 .4 .XIV
108	صفات عمليات التشغيل المناسبة اقتصاديا لـ CNC	.5 .XIV
109	عيوب آلة التحكم الرقمي	.6 .XIV
109	خطوات تسلسل عملية CNC	.7 .XIV
110	تطبيقات	
117	الخاتمة	
118	المراجع	

تتناول هذه المطبوعة نظرية قطع المعادن موجهة لطلاب السنة الثالثة هندسة ميكانيكية تعليم ثانوي، تتطرق فيها إلى كيفية اكتساب المهارات اللازمة لهذا التخصص ونأمل من الله عز و جل أن نسهم بشكل مباشر في تأصيل المهارات الضرورية اللازمة، بأسلوب مبسط يخلو من التعقيد، و بالاستعانة بالتطبيقات و الأشكال التي تدعم اكتساب هذه المهارات.

تمهيد

تعتبر عمليات تشغيل المعادن من العمليات الهامة في الإنتاج الصناعي الحديث. وتشهد تطورا كبيرا في اقتصادياتها وإنتاجيتها وجودة منتجاتها. إن تشغيل المعادن ضروري للوصول لدقة أبعاد عالية ونعومة أسطح كبيرة لأغلب القطع المعدنية، فالسباكة الرملية والحدادة في قوالب مستوية (الحدادة الحرة) لا توفران دقة أبعاد عالية ولا نعومة أسطح كبيرة ولا يمكن من الحصول على ثقب صغيرة القطر ولذا يتم اللجوء لعمليات تشغيل لتحقيق ذلك، ولذا يطلق على تشغيل المعادن في بعض المراجع "التشطيب الميكانيكي" لأن طرقه من خراطة وتفريز وثقب وكشط وتجليخ تستخدم غالبا "التشطيب" بمعنى إكمال العمل المطلوب والذي بدأت طرائق التشكيل الأولى وهي السباكة والحدادة.

عمليات تشغيل المعادن تم فيها تناول أدوات قطع المعادن و الخصائص المطلوبة، طريقة الحصول على المنتجات، أساسيات تشغيل المعادن لأنها تخص كل طريقة من طرائق التشغيل، ثم تناول طرائق التشغيل المختلفة بالتفصيل الكافي.

وبتفصيل أدق فإننا نتناولنا ما يلي: أساسيات تشغيل المعادن ، ظروف القطع ، نظرية القطع ، أدوات نظرية القطع وقوي القطع، الثقب، الخراطة، التفريز، تفريز ترس عدل، تلف أدوات القطع، قابلية تشغيل المعادن (Usinabilité)، قانون القائد دينيس، قانون تايلور و أمثلة على عمر الأداة بتطبيق قانون تايلور، تكون الرأش، حساب قوة القطع، التبريد و التزليق، الحرارة المتولدة، قوة القطع، خشونة الأسطح، تعريف تشغيل المعادن، طرائق التشغيل المختلفة، حركات القطع، كيفية حدوث القطع،

أنواع الرأش الناتجة، الحرارة المتولدة وضرورة التبريد والتزليق، كما تناولنا كذلك تكون الحد القاطع الإضافي وتأثيره على الجودة، طرائق التشغيل غير التقليدية ونبذة مختصرة عن التشغيل بآلات متحكم فيها رقياً.

كلماتنا إلى كيفية اختيار ظروف القطع وهي سرعة القطع، سرعة التغذية وعمق القطع وتأثير كل منها على الإنتاجية، التكلفة وجودة المشغولات.

أما طرائق التشغيل غير التقليدية فتحتوي على التشغيل بالبلازما، التشغيل بالليزر، التشغيل بالماء، التشغيل بالتفريغ الكهربائي والتشغيل الكهروكيميائي ونبذة مختصرة عن كيفية التحكم الرقياً في عمليات تشغيل المعادن.

I. مواد الإنشاءات الميكانيكية

I. 1. أدوات قطع المعادن

أداة القطع هي العامل الأكثر أهمية في إتمام عملية القطع وكذلك في تكوين تكلفة القطع، في بداية الثورة الصناعية استخدم الصلب الكربوني لصنع أدوات القطع ونظراً لفقدانه الصلادة عند 200 درجة مئوية، فقد كان من غير الممكن القطع بسرعة قطع وسرعة تغذية عاليتين مما لا يتيح الحصول على أسطح ناعمة وعلى إنتاجية كبيرة، وقد تم في بداية القرن الماضي تطوير صلب سبائكي يعتمد على الكروم والنيكل كعناصر سبائكية أساسية، يفقد صلادته عند 600°م مما أتاح عند استخدامه لصنع أدوات القطع إمكانية القطع بسرعات عالية ولذا أطلق عليه اسم الصلب سريع القطع (HSS). في ثلاثينيات القرن الماضي طورت الكربيدات واستخدمت لصنع حدود قطع (لقم Inserts) تركيب عبر

للحام أو الربط بمسامير على سطح الإسفين المصنوع من صلب كربوني. تحافظ الكريبيدات على صلابتها حتى درجة 900° م ولذا تمكن من الحصول على أسطح ناعمة وتخفيض من زمن القطع وتضمن عمر أطول للأداة، تحققت هذه المزايا على نحو أفضل بتطوير السيراميك في ستينات القرن الماضي والذي يفقد صلابته عند 1200 م. تستخدم تكنولوجيا المساحيق في صنع اللقم الكريبيدية من مساحيق الكريبيدات (الكريبيد هو كربون + عنصر، مثل كربيد التنجستن، كربيد التيتانيوم ، ...ألخ) واللقم السيراميكية من مسحوق أكسيد الألومينيوم. الجداول (3 . 2)، (3 . 4)، (3 . 6) توضح التركيب الكيميائي لمواد القطع المختلفة . حدثت كذلك تطورات عديدة في تصميم الأدوات، منها استخدام اللقم كحدود قطع مستقلة وكذلك تحسين تصميم الأدوات فيما يخص مجاري إخراج الرأش ومجاري تكسير الرأش، توفير متانة أعلى للساق وتغييرات في شكل الساق تضمن سرعة وآلية فك وتركيب الأدوات.

تستخدم في صنع أدوات القطع مواد مختلفة منها ما يأتي:

I. 2 صلب العدة الكربوني والسباتي

يُستعمل الفولاذ الصلب الذي يحتوي على 0.9 إلى 1.4 % من الكربون لصنع أدوات قطع المعادن. ويتصف هذا النوع بصلادة عالية تصل إلى HRC 62-59 (HRC: وحدة قياس القساوة الموضعية بالروكويل)، وهو أرخص أنواع صلب العدة، ولكن تحمله للحرارة ضعيف؛ إذ تهبط صلابته عند الدرجة 200-250° س، لذا فهو يُستخدم في قطع المعادن بسرعات صغيرة 10-15 متر/دقيقة (م/د)، وأصبح استخدامه قليلاً جداً في الوقت الحاضر.

I. 3 الصلب السريع القطع

هو خليطة فولاذية تحتوي على 8.5-19 % من التنغستين و 3.8-4.4 % من الكروم، إضافة إلى الكوبالت والفاناديوم (1-1.4 %)، ويمكن بمعالجة هذه الخليطة حرارياً أن تكتسب قساوة قدرها HRC 63 - 65. يتميز الصلب السريع القطع بمقاومة مرتفعة للتآكل وللحرارة التي قد تصل درجاتها إلى 600 °، لذا يمكن أن تعمل الخليطة بسرعات أعلى مرتين أو ثلاث مرات من سرعة القطع بالصلب الكربوني، وهي تُستخدم لتشغيل قطع ذات الأهمية العالية وأقلام التشكيل. كما تُستخدم في تشغيل الصلب السبائكي والصلب العالي المتانة والفولاذ العديم الصدأ، ولا يُنصح باستخدامها عند تشغيل الحديد الزهر.

I. 4 الكريد المسمت

هي خليطة ليس لها متانة كافية مقارنة بالصلب السريع القطع، فهي مكونة من أذرة التنغستين والتيتانيوم والتنتاليوم المتحدة كيميائياً، يُضاف إليها الكوبالت مادةً رابطةً، ويكسب مزيج هذه المساحيق تحت ضغط مرتفع في درجة حرارة 1500 °س (درجة مئوية) بطريقة التليد على شكل أقراص. وهي لا تحتاج إلى معالجة حرارية، ويمكن تثبيتها على حوامل مصنوعة من الصلب الكربوني ميكانيكياً، تمتاز هذه الخليطة بمقاومة عالية للاهتراء، ومنها ثلاثة أنواع:

✓ تنغستينية (وحيدة الكريد): تحتوي على 92 % من كريد التنغستين و 8 % من الكوبالت.

✓ تيتانيومية - تنغستينية (ثنائية الكريد): تحتوي على 15 % من كريد التيتانيوم و 16 % من

الكوبالت و 69 % من كريد التنغستين.

✓ تتاليومية- تنغستينية (ثلاثية الكربيد): تحتوي على 7 % من كربيد التيتانيوم وكربيد التنتاليوم (منها 4 % TAC و 3 % TIC و 12 % من الكوبالت، و 81 % من كربيد التنغستين).

ومن أهم ميزات الكربيد المسمنت: الإنتاجية العالية والصلادة العالية (87 - 92 HRC) والمقاومة الجيدة لاحتكاك الرايش ومقاومة الحرارة العالية (800-900 °س)، لذلك يمكن استخدام خلائط الكربيد المسمنت في تشغيل أمتن المواد المعدنية وغير المعدنية قساوةً (كالزجاج والبورسلين واللدائن) وبسرعات قطع أعلى 3-4 مرات من سرعات القطع بالصلب السريع القطع، لكن عيبها الوحيد هشاشتها، وعدم مقاومتها للصدم والاهتزاز.

I. 5 المواد الخزفية

تتكون من خليطة الألومينا (أكسيد الألمنيوم Al_2O_3) الرخيص الثمن مقارنة بالمواد المشكلة بالكربيد المسمنت، وتُحضر على شكل أقراص بيضاء اللون. ومن خصائصها: الصلادة العالية (89-95 HRC) ومقاومة الحرارة المرتفعة (1100-1200 °س) والمقاومة الكبيرة للتآكل.

تُستخدم هذه الأدوات لقطع الصلب وحديد الزهر والمعادن غير الحديدية، والخراطة الإنهائية أو نصف الإنهائية منعاً لتعرضها في الحالتين للصدمات في أثناء التشغيل، لكن من عيوبها الهشاشة العالية، لذا يجب عند استعمالها تجنب تعريضها للصدم والاهتزاز الكبير وللأحمال.

و يمكن أن تُستخدم المواد الخزفية لقمماً تُثبت على حوامل قطع خاصة بها ميكانيكياً للتقليل من تقشرها وتكسرها، أو بالصاقها بالحامل بواسطة اللحام.

I. 6 الألماس

يتألف الألماس من عنصر كيميائي واحد هو الكربون، وهو من أكثر المواد صلادة ومقاومة للتآكل ودرجة الحرارة؛ إذ يتحمل حتى 900° س، لذا فهو من أفضل أدوات القطع في عمليات الخراطة وإنهاء السطوح وتشغيل المعادن غير الحديدية والخلائط غير المعدنية. ومن عيوبه الهشاشة العالية والسعر المرتفع.

I. 7. الخصائص المطلوبة في أداة قطع

- يمكن حصر الخصائص التي يطلب توفرها في أدوات القطع فيما يلي:
- المتانة لتحمل الضغوط الناتجة من عملية القطع والاصطدام بالشغلة.
 - صلادة السطح العالية لمقاومة الاحتكاك الناتج من انسياب الرأش.
 - الصلادة العالية لضمان التغلغل في مادة الشغلة وإحداث واستمرار القطع.
 - تحمل الحرارة العالية لضمان عدم فقدان الصلادة أثناء القطع وبالتالي ازدياد التآكل.
- كلها ازداد تحمل مادة الحد القاطع للحرارة. كلما أمكن :

- زيادة سرعة التغذية، مما يضمن تقليل زمن الإنتاج عبر تقليل زمن القطع.
- زيادة سرعة القطع. مما يضمن الحصول على سطح ناعم.
- تشغيل مواد ذات صلادة عالية مثل الصلب عالي الكربون والزهر الأبيض.

ولذا تجد حدود القطع السيراميكية والكربيدية استخداما واسعا لاحتفاظها بصلادتها عند ارتفاع درجة الحرارة أثناء القطع.

للخواص الفيزيائية والميكانيكية أهمية خاصة في اختيار المواد للتطبيقات الصناعية المختلفة وخصوصا صناعة مكونات المكائن والعدد وأجسام المركبات الطائرة والسيارة ومكونات المنشآت الهندسية والمباني وغيرها، ويمكن تلخيص أهم هذه الخواص بما يلي:

I. 7. 1. الصلادة

وهي الخاصية التي تعبر عن صلابة المادة وقدرتها على تحمل التغير الدائم من جراء الاختراق، وتكون طريقة اختبار صلادة المواد بغرس جسم صلب صغير له شكل مدبب أو كروي بقوة على سطح المادة المراد اختبارها لمعرفة قدرتها على تحمل الاختراق

I. 7. 2. الهشاشة

وهي قدرة المادة على مقاومة تغير شكلها (تستطيل) وهي واقعة تحت حمل مستمر الزيادة ولكنها عند حد معين للحمل تنكسر، ومثال ذلك الزجاج وحديد الزهر. فهما عملت من قوة الشد قطعة من الزجاج لا تستطيع تغيير شكله أو تطيله ولكنك بعد حد من الجهد تجده ينكسر

I. 7. 3. قوة الشد

وهي قدرة المادة على تحمل الشد مع تزايد القوة الواقعة عليه، ويتم اختبار المادة بعد قطعها بأطوال مناسبة ثم شدها من الطرفين بجهاز الشد الذي يطبق قوة متزايدة لتقدير قوة الشد التي عندها تنقطع المادة إلى جزأين وهي قوة الشد القصوى.

I. 7. 4. المطيلية

وهي قدرة المادة على التغير الدائم بعد الشد، وهي تعبير عن الاستطالة الدائمة التي تحصل عند سحب المواد وعدم رجوعها إلى شكلها الأصلي بعد إزالة قوة الشد، وتقاس بمقدار النسبة المئوية للاستطالة أو تغير مساحة المقطع، وهي تقابل خاصية الهشاشة السابقة الذكر. ومن أمثلة المواد التي لها مطيلية عالية الألمنيوم والحديد المطاوع.

I. 7. 5. الكلال

وهو ميل المادة إلى التكسر أو التشقق عند وقوعها تحت إجهاد متكرر (Cyclic) أقل من قوة الشد القصوى. فهذه الخاصية خاصة بالمواد التي تقع ضمن أجزاء متحركة وتحدد أعمار خدمة هذه الأجزاء، فكلما كان تحمل المادة للكلل أكبر كانت مناسبة للأجزاء التي تقع عليها حركة دورية مستمرة

I. 7. 6. المتانة

وهي قدرة المادة على تحمل الصدمات المتكررة قبل فشلها، وهي قياس للطاقة المطلوبة لحدوث الفشل الميكانيكي، ويتم اختبار المادة بعد عمل جرف في العينة يسلط عليه مطرقة مدببة مركبة على بندول يستمر ضرب العينة حتى تنقطع وهو المراد بالفشل الميكانيكي.

I. 7.7. المرونة

وهي مقياس لقدرة المادة على العودة لشكلها الأصلي بعد إزالة الشد أو الحمل. ويتم اختبار المادة بأن تعرض الأحمال مختلفة بالتدرج وقياس طول العينة بعد إزالة الحمل لمعرفة قوة الشد التي تفقد المادة فيها المرونة ولا تعود لطولها الأصلي بعد زوال المؤثرة

I. 7.8. معامل المرونة (Modulus of elasticity)

وهي العلاقة بين الإجهاد (stress) الذي يعبر عن القوة الواقعة على مساحة مقطع العينة والانفعال (strain) الذي يعبر عن الاستطالة الناتجة عن قوة الشد.

I. 9.7. عوامل اختيار المواد

تختار المواد على أساس الخصائص التالية:

- ✓ خصائص ميكانيكية: هي عوامل تحديد أبعاد القطع (المرونة، الصلادة، المتانة، الكلال).
- ✓ خصائص فيزيائية/ كيميائية: هي عوامل التفاعل مع المحيط (الناقلية الحرارية، الناقلية الكهربائية، الأكسدة، المغناطيسية، المظهر الفيزيائي (لون، كثافة)، عزل كهربائي كيميائي).
- ✓ خصائص التفعيل: هي العوامل المؤثرة على القطع بفعل الاسلوب المختار للتصنيع (قابلية القوالب، التشغيل، التلحيم، ...).
- ✓ خصائص اقتصادية: هي العوامل المتعلقة بالكلفة، الوفرة، الآجال، الخبرة الصناعية.

II. نظرية القطع

II. 1. طريقة الحصول على المنتجات

تستخرج المعادن على العموم من المناجم، تعالج هذه الأخيرة ميكانيكيا و كيميائيا و حراريا ثم تحول إلى منتجات تجارية خامة تستخدم كما هي أو تصنع منها قطع بأساليب مختلفة. توجد ثلاثة أساليب أساسية للحصول على المنتجات:

* بالتشكيل الدائم * بالصب * بنزع المادة

II. 2. التشكيل الدائم

يعتبر التشكيل الدائم عملية تغيير لشكل المنتجات دون كسرها و ذلك على الساخن او البارد عن طريق الضغط أو الصدمات. من بين الطرق نجد:

* الدرفلة * الحدادة * الحدادة بالقلاب * السحب * التقعير ...إلخ

II. 2. 1. الدرفلة

يتم الحصول على القطع و الألواح المدرفلة بإدخال المعدن عدة مرات بين درفلين (قطع أسطوانية كثر وذلك حسب نسبة التخفيض للمعدن المراد درفلته ويتم التحكم في سمك الأجزاء المدرفلة عن طريق المسافة بين الدرفلين (الشكل I. 1) ، ومن هذه العملية يمكن الحصول على ألواح الصلب، قضبان سلك الحديدية...إلخ، وتكون عملية الدرفلة إما على البارد أو على الساخن



الشكل I. 1: عملية تشكيل قضبان السكك الحديدية

II. 2. 2. الحدادة

تعتمد على تسخين المعدن لجعله سهل التشكيل والاعتماد على عملية الطرق لتحقيق ذلك

نميز عدة طرق من الحدادة.

II. 2. 2. الحدادة اليدوية

هي عبارة عن طريقة بدائية تعتمد على طرق المعدن المسخن الذي يوضع على

السندان لغرض تشكيله.

II. 2. 2. الحدادة بالقالب

تستعمل في هذه الطريقة قوالب لتشكيل المعدن الساخن للحصول على الأشكال


المرجوة (الشكل II. 1)

تستعمل الحدادة بالقالب ل :

- تحسين الخواص الميكانيكية

- صناعة قطع مقاومة للكلل مثل الأعمدة المرفقية للسيارات والأعمدة المسننة والمتسنيات .

من سلبياتها وسيلة مكلفة بسبب الإنتاج بسلسلة صغيرة .

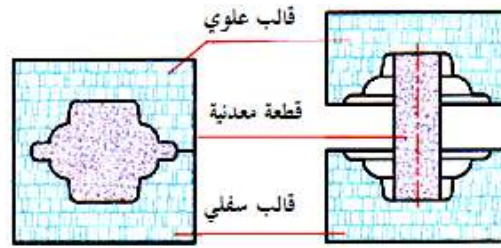

الشكل II. 1: قوالب لتشكيل المعدن الساخن

II. 3. الصب

في المجال الميكانيكي هناك استعمال واسع للقطع ذات الأشكال المعقدة (كهياكل المحركات) التي يصعب تصنيعها أو يكون تصنيعها مكلف لذا نستعمل وسائل إنتاج تسمح بالحصول السريع على هذه القطع من بينها القوالب.

II. 3. 1. القوالب (الصب)

هي طريقة اقتصادية صناعية يتم فيها إعداد القطع الميكانيكية المعقدة بصب المعدن المنصهر في قالب يحوي فجوة تمثل أثار القطعة المراد سباكتها (البصمة)، يأخذ المعدن المصبوب شكل جوف القالب، وبعد التبريد نحصل على شكل الجسم المراد صنعه، تسمى القطع المحصل عليها مباشرة بقطع خام. من الطرق نجد: - القوالب بالرمل - القوالب بالقواعة - القوالب بالضغط.

II. 4. نزع المادة (التشغيل)

يهدف التشكيل بنزع المادة (الجدادة) إلى توليد سطوح ذات أشكال هندسية و أبعاد دقيقة على قطع ميكانيكية عن طريق استعمال آلات تصنيع وأدوات قطع .

II. 4. 1. مبدأ توليد السطوح

يتم بتركيب عدة حركات معطاة لأداة القطع و القطعة للحصول على سطوح مستوية ،أسطوانية ، مخروطية ..إلخ.

II. 4. 2. العناصر المولدة للسطوح

في جميع أساليب التشكيل بنزع المادة ،هي: - الأداة -القطعة -الحركات المولدة .

• الحركات المولدة هي: حركة القطع Mc ، حركة التغذية Ma (Mf) و حركة الاختراق Mp و

التغذية (ap)

II. 4. 3. استخدامات تشغيل المعادن:

لا يخلو أي مصنع من آلات تشغيل المعادن مثل المخارط، أو الفريز، أو المثاقيب، أو آلات التجليخ وغيرها لأغراض إنتاج قطع الغيار، أو صيانة أجزاء الآلات والمعدات، أو إنتاج مختلف القطع الهندسية.

يمكن حصر استخدامات تشييل المعادن في الحالات التالية:

✓ إنتاج قطع نهائية من كتل أولية منتجة بالسباكة أو الحدادة أو الدرفلة.

✓ تحقيق دقة عالية المقاييس المسبوكات Castings و بالأخص المنتجة بالقوالب الرملية و

المطروقات forgings المنتجة بالحدادة الحرة (بقوالب مستوية).

✓ تحقيق نعومة أسطح عالية للمسبوكات الرملية و المطروقات التي تأكسد سطحها نتيجة للحرارة

العالية.

✓ إنتاج الثقوب الصغيرة في المسبوكات و المطروقات حيث لا تتمكن السباكة والحدادة من إنتاجها.

✓ إنتاج الثقوب والتجاويف التي تتعامد مع اتجاه حركة الطرق أو الكبس في الحدادة.

III. الخراطة

III. 1. مقدمة


تعتبر الخراطة إحدى الطرائق المهمة ضمن طرائق تشغيل المعادن، ويطلق لدى العامة على تشغيل المعادن مفردة "خراطة" مما يؤكد انتشارها كطريقة تشغيل. ينحصر استخدام الخراطة في تشغيل القطع المتماثلة أو جزء متماثل في قطعة غير متماثلة.

هي إحدى أساليب التشكيل بنزع الحدادة، موجهة لتشكيل القطع الأسطوانية، حيث يتم توليد السطوح الداخلية والخارجية وذلك بإعطاء حركة دورانية للقطعة التي تكون مرتبطة بعمود الدوران و حركتي تقدم واختراق للأداة.

تنسب حركة القطع للقطعة (Mc) وهي حركة دورانية للقطعة و تنسب حركة التغذية (Ma) للأداة وهي حركة انتقالية (طولية أو عرضية) للأداة.

في الخراطة، تدور قطعة الشغل منفذة سرعة القطع الضرورية، بينما الأداة، والتي تم ضبطها على عمق قطع معين، تتحرك موازية لمحور قطعة الشغل بسرعة التغذية الضرورية.

تبعاً لاتجاه حركة التغذية بالنسبة لمحور قطعة الشغل، يوجد نوعان رئيسان للخراطة هما: الخراطة الطولية والخراطة الواجيهية. الشكل III. 1 يوضح عملية الخراطة تبعاً لنوعها.

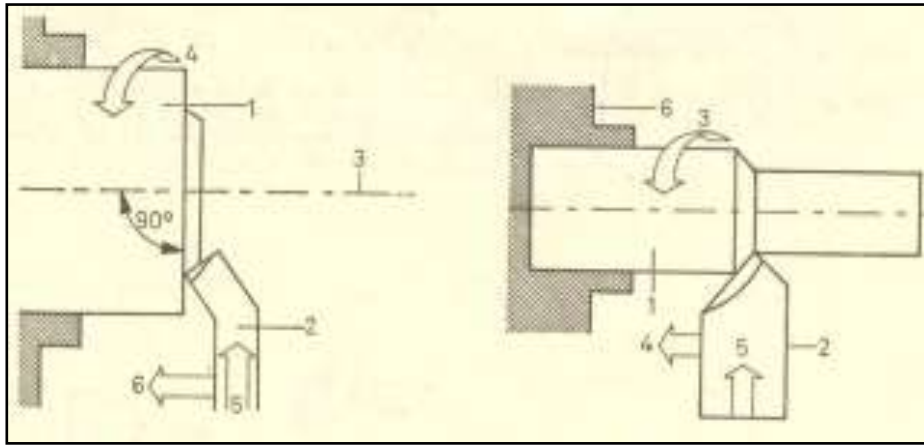

أ) إنتاج قطعة اسطوانية (خراطة طولية) (ب) إنتاج سطح مستوي (خراطة واجهية)

الشكل III.1 : الخراطة الطولية والخراطة الواجهية.

III.2. أنواع المخارط

تعدد أنواع المخارط وذلك تبعاً:

للسطح المطلوب تشغيله: خارجي، داخلي، اسطواني، مسطح أم مخروطي.

الحجم قطع الشغل: دقيقة أم متوسطة أم كبيرة الحجم. | للأعداد المطلوبة من قطعة الشغل: إنتاج

بالقطعة، بالدفعة، إنتاج مستمر.

يمكن حصر أنواع المخارط فيما يلي:

• المخرطة الذنية وهي مخرطة عامة تناسب الأعداد القليلة ويوجد منها مثل أغلب آلات الخراطة

ما يناسب قطع الشغل الدقيقة والكبيرة الحجم.

• المخرطة الواجهية وهي مخرطة خاصة ينحصر استخدامها في تنفيذ خراطة |

واجهية لقطع الشغل كبيرة الحجم. لا يوجد نوعها بالورش ومراكز التدريب فهي آلة إنتاجية أي توجد فقط بالمصانع

• المخرطة الناسخة وهي مخرطة تستخدم لعدد محدود من الأشكال التي يتم خراطتها عبر جهاز للنسخ يتحكم في مسار قلم الخراطة (يمكن تمثيلها بعملية إنتاج نسخة من مفتاح عربية مثلا).

• المخرطة البرجية (ذات برج مضلع) و (ذات برج إسطواني)
يميز هذه المخرطة بنوعها، إمكانية تركيب عدد كبير من أقلام الخراطة وتنفيذ عدة عمليات قطع بتزامن مما يضمن سرعة الإنتاج، ويتم التحكم فيها رقمية وتعتبر آلة إنتاجية.

و مخارط خاصة (مخرطة أعمدة مرفق، ومخرطة كامات ومخرطة أنابيب وغيرها)، المخرطة الخاصة يمكن أن تكون أحد الأنواع التي سبق ذكرها ولكن يميزها أنها تستخدم لإنتاج منتج واحد أو نوع واحد من المنتجات. وهي دائما مخارط إنتاجية.

• المخرطة الرأسية وهي مخرطة إنتاجية تستخدم لقطع الشغل كبيرة الحجم والوزن. تنتج الآلات المذكورة بأنواع ذات قدرات مختلفة (خفيفة وثقيلة)، يحامل أقلام واحد أو أكثر. يتم التحكم في سرعتي القطع والتغذية في هذه الآلات بطرائق مختلفة، ويتم كذلك عبر استخدام الإنسان الآلي في تغيير الأدوات ، ربط قطع الشغل وفكها وترتيبها في مواعين خاصة.

III. 3. مكونات المخرطة

المكونات الأساسية لمخرطة ذنق تستخدم كآلة عامة تصلح للورش ولعمليات الإصلاح

- الفرش مهمته حمل أجزاء الآلة. ويصنع من الزهر لسهولة سباكته ولجودة امتصاصه للاهتزازات.

- الغراب الثابت يضم المحرك الكهربائي وصناديق تروس عمود الإدارة والتغذية و كذلك حوض المبرد والمزلق والمضخة .

- الغراب المتحرك (غراب الذيل) مهمته تثبيت قطع الشغل من الطرف الثاني، ويحرك يدويا على مجاري الفرش

- عمود الإدارة مهمته توفير سرعات دوران مختلفة لظرف المخرطة الموجود مقدمته.

- عمود اللوالب (عمود السحب) مهمته تحريك العربة عند قطع لولب على المخرطة

- عمود الجرد مهمته جر العربة في كل العمليات ما عدا عملية قطع اللوالب

- عمود التعشيق مهمته الإدارة والإيقاف كذلك إدارة عمود الإدارة يمينا أو يسارا.

- العربة مهمتها حمل القلم وتحريكه وحمل المنزلقات التي تضمن تحقيق أي وضعية للفلم

وهي تتصل عبر عمود الجر وعمود اللوالب بمجموعة تروس تتواجد بالغراب الثابت.

- مجاري الفرش (أدلة التوجيه) مهمتها تسهيل حركة العربة والغراب المتحرك.

تصنع من الصلب عالي الكربون ويصلد سطحها لتقليل التآكل الاحتكاكي. ويشترط فيها

الاستقامة والتوازي لأن جودة المنتج تعتمد على ذلك.

- المنزلقة المستعرضة مهمتها تحريك القلم عند ضبط عمق القطع في الخراطة الطولية

وكذلك عند الخراطة الواجيهية

- المنزلة العليا مهمتها حمل حامل القلم وإمالة القلم حسب الزاوية المطلوبة وضبط عمق القطع في الخراطة الواجهية.


- حامل القلم مهمته تثبيت القلم بقوة كافية، ويوجد حامل لقلم واحد لأربعة أفلام. ويعتبر البرج أصلا حامل قلم يمكن من تثبيت عدد كبير من الأقلام.

III. 4. شرح عمليات الخراطة

III. 4. 1. الخراطة الطولية

مثال : قطعة من صلب منخفض الكربون ST50 (صلب طري) مطلوبة بالمقاييس و نعومة

الأسطح الموضحة بالشكل (الشكل III. 2) العدد المطلوب 10 قطع.

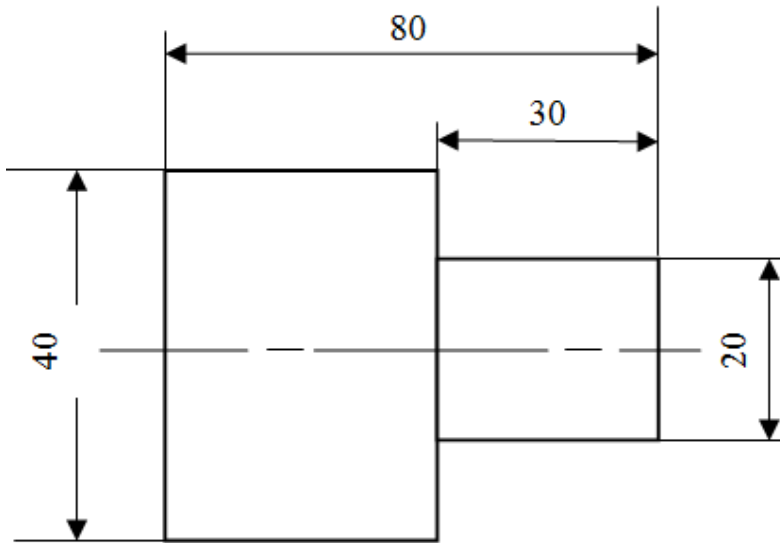


الشكل III. 2 : مقاييس قطعة الشغل المطلوبة.

يتضح من قراءة الرسمية ما يلي:

- للحصول على المنتج يجب تنفيذ خراطة طولية و واجهية لقطر صغير وبطول صغير

يمكن ذلك بواسطة مخرطة ذنية

- الكملة الأولية عبارة عن قطع مستقلة بقطر 40 مم وبطول 85 مم.
- يمكن استخدام ظرف ذي ثلاثة أو أربعة فكوك للتثبيت، لأن الطول > 100 مم.
- مادة قطعة الشغل صلب، لذا يجب استخدام مزلق ومبرد (صابون + زيت + ماء).
- تسلسل القطع يوضحه الشكل III 3.

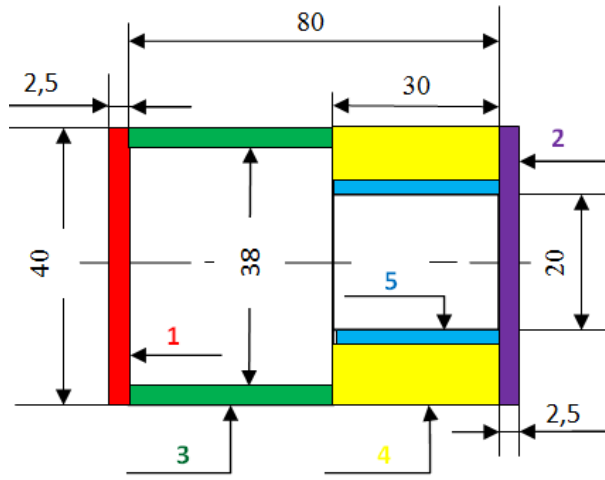

- خراطة الواجهة (1)
- تغيير التثبيت
- خراطة الواجهة (2)
- خراطة طولية للسطح (3)
- تغيير التثبيت
- خراطة طولية استقرابية للسطح (4)
- خراطة طولية تشطيفية للسطح (5)

الشكل III.3 : تسلسل عمليات التشغيل

III.4.2. أدوات القطع

- يستخدم للسطح (1) و (2) قلم خراطة واجهية.
- يستخدم للسطح (3) و (4) قلم خراطة طولية خشنة.
- يستخدم للسطح (5) قلم خراطة طولية ناعمة
- الأقلام الثلاثة مادتها صلب سريع القطع (يمكن أن تكون أيضا من الكرييد).

III. 4. 3. تحديد ظروف القطع

السطح (1) عمق القطع $d = 2.5$ مم، التغذية $f = 2$ مم / دورة، سرعة القطع $V = 20$ م / دقيقة.

حساب N

$$N = 1000.Vc/3,14.D$$

$$N = 159 \text{ دورة / دقيقة}$$

السطح (2) ظروف قطعه كما السطح (1)

$$\text{السطح (3) : } d = 1 \text{ مم } \quad f = 0.08 \text{ مم / دورة}$$

$$\text{السطح (4) : } d = 9.5 \text{ مم } \quad f = 0.08 \text{ مم / دورة}$$

$$\text{السطح (5) : } d = 0.5 \text{ مم } \quad f = 0.063 \text{ مم / دورة}$$

III. 4. 4. تحديد قدرة القطع العظمى P_{max}

يتم ذلك بغرض اختيار قدرة المخرطة.

تحدد تبعاً لأكبر قوة قطع، في هذا المثال السطح (4) ينتج أكبر قوة قطع تحسب قوة القطع

بالقانون:

$$F = S \cdot K_s \quad \text{مساحة الرأس : } S = d.f$$

$$K_s [N / mm^2] : \text{ هو الضغط الرأس المفروض على سطح القطعة.}$$

III. 4. 5. حساب الزمن الكلي

الزمن الكلي = زمن القطع لكل الأسطح + زمن الاستعداد + زمن التثبيت والفك لقطعة الشغل + زمن التثبيت والفك للأقلام + الزمن الضائع.

يستخدم هذا القانون لكل عمليات التشغيل يمكن فقط الحصول على زمن القطع حسابيا أما الأزمنة الأخرى فيعتمد تحديدها على ضوابط خاصة بكل مصنع.

لحساب زمن القطع الخطوة من خطوات الخراطة يتم استخدام القانون :

$$T_c (mn) = L/N.f$$

T_c زمن القطع بالدقيقة. f سرعة التغذية سرعة دوران عمود الإدارة

L هي المسافة التي تتحركها الأداة بسرعة التغذية. تحسب L بالقانون

$$L = I_b + I_{wp} + I_a$$

I_{wp} طول السطح الذي يتم خراطته I_a مسافة التحرك بعده


I_b مسافة التحرك قبل القطع

III. 4. 6. زمن القطع

بافتراض مسافة ما قبل القطع = 3 مم، وما بعد القطع = صفر للطول 30 مم والقطر 20 مم

(الشكل III. 4)

$$t_c = L/N.f$$

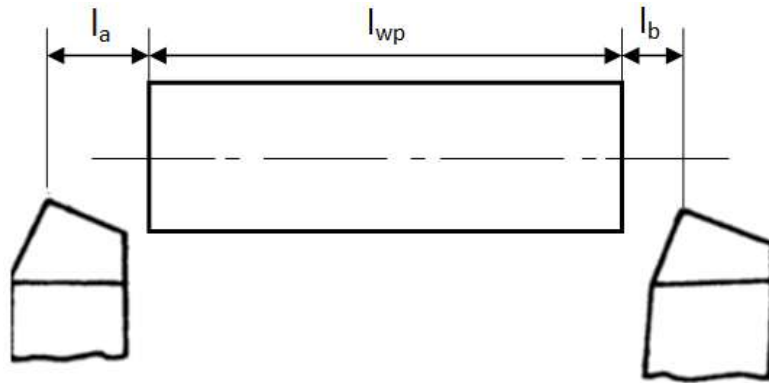

الشكل III.4 : تحديد الطول الكلي للخطوة

$$L = l_b + l_{wp} + l_a = 3 + 30 + 0 = 33 \text{ mm} \quad \text{مم } 30 = L$$

$$n = 1000 \cdot 20 / 3.14 \cdot 30 = 212 \text{ [tr / min]} \quad \text{دورة / دقيقة } 212 = n$$

$$t_c = L / n \cdot f = 33 / 212 \cdot 0.08 = 33 / 16,96 \quad t_c = 1.95 \text{ [min]}$$

III.4.7. حساب التكلفة:

يتم حساب التكلفة الكلية عبر تحديد وزن الكلفة الأولية وسعر وحدة الوزن لها، تحديد كمية الطاقة المستهلكة وسعر الوحدة، أزمنة الإنتاج المختلفة وأجرة العاملين في كل خطوة ، أسعار استهلاك الأدوات وآلة القطع والتكاليف غير المباشرة مثل تكلفة الإدارة والمباني وغيرها التي يمكن تحميلها لقطعة الشغل الواحدة.

III.4.8. أنواع الرايش في عمليات انحرطة

يختلف نوع وشكل الرايش الناتج من عمليات التشغيل المختلفة باختلاف معادن كل منها ، ويكون هذه الاختلاف نتيجة للأسباب التالية :

*. اختلاف زوايا آلة القطع وخاصة زاوية الجرف .

*. اختلاف سرعة القطع .

*. اختلاف معدن المشغولة .

- تصنيف الرايش يمكن تصنيف أنواع الرايش كما هو موضح بالشكل التالى بالانواع الآتية :

✓ الرايش غير المستمر

✓ الرايش غير المتجانس

✓ الرايش المستمر

✓ د- الرايش المتفتت

III. 4. 9. أنواع عمليات الخراطة

III. 4. 10. شروط القطع في الخراطة

III. 4. 10. 1. سرعة القطع

تعتبر سرعة القطع V_c التنقل النسبي لنقطة من الحد القاطع للأداة بالنسبة لمعلم مرتبط بالقطعة.

V_c : سرعة القطع ب: المتر/الدقيقة (م/د)

$$V_c = \frac{N.D.\pi}{1000}$$

D : قطر القطعة ب: المليمتر

N : سرعة الدوران ب: الدورة/الدقيقة

III. 4. 10. 2. سرعة التغذية (سرعة التقدم)

مرتبطة بالأداة و تحدد سرعة التغذية V_f حسابيا بالعلاقة التالية:

V_f : سرعة التقدم (سرعة التغذية) ب : المليمتر/الدقيقة

f : التقدم (التغذية) ب : المليمتر / الدورة $N.f=V_f$

N : سرعة الدوران ب : الدورة/الدقيقة

IV. التفريز

IV. 1. مقدمة

هو أحد أهم أساليب التشغيل بنزع المادة ، حيث تنزع المادة بواسطة عدة حدود (أسنان)

منتشرة على محيط دائرة و تدعى هذه الأداة ب : " أداة التفريز " (La fraise) كما يمتاز بالإنتاجية العالية

نسبة لتعدد حدود القطع مقارنة بالكشط والنطح حيث تستخدم أداة قطع ذات حد قاطع واحد.

آلة التفريز (الشكل IV. 1)

وهي إحدى آلات القطع التي تستعمل لتشغيل مساحة أو أكثر لقطعة ما، وهي متعددة

الاستعمالات، حيث نستطيع القيام بالعديد من الأعمال (الشكل IV. 2) وهي موجهة ليس فقط

لتشغيل المساحات المسطحة بل كذلك إنجاز أسنان التروس ، الثقيب إلخ ...

لكي يتم إنجاز الأسطح على آلة التفريز ، نثبت القطعة على آلة التفريز بواسطة ملزمة ويتم

التلامس مع الأداة التي تدور . ولإتمام عملية التشغيل هذه، لا بد من توفر الحركات التالية :

أ- دوران الأداة وهي حركة رئيسة تعطى للأداة وتسمح بقطع المادة تدعى حركة القطع
(M_C) (Mouvement de coupe).

ب- انتقال القطعة وهي حركة خطية تعطى للقطعة المثبتة على طاولة الآلة تدعى حركة التقدم
(M_a) (Mouvement d'Avance).

ج- حركة التغلغل (عمق التمريرة): وهي حركة خطية تضبط سمك التغلغل في داخل المادة
وتعطى عموماً للقطعة.




الشكل IV. 1 : آلة التفريز



الشكل IV. 2 : عمليات التشغيل في التفريز

في التفريز تؤدي قطعة الشغل، المثبتة على المنضدة أو في الملزمة، حركة تغذية مستقيمة، وتؤدي الأداة (سكينة التفريز)، والمثبتة في مقدمة عمود الإدارة، حركة القطع الدائرية. يكون محور السكينة موازية لسطح قطعة الشغل في حالة التفريز المحيطي ومتعامدة معه في حالة التفريز الواجهي. (الشكل 3 IV). يوضح طريقة التفريز لتشغيل المعادن.

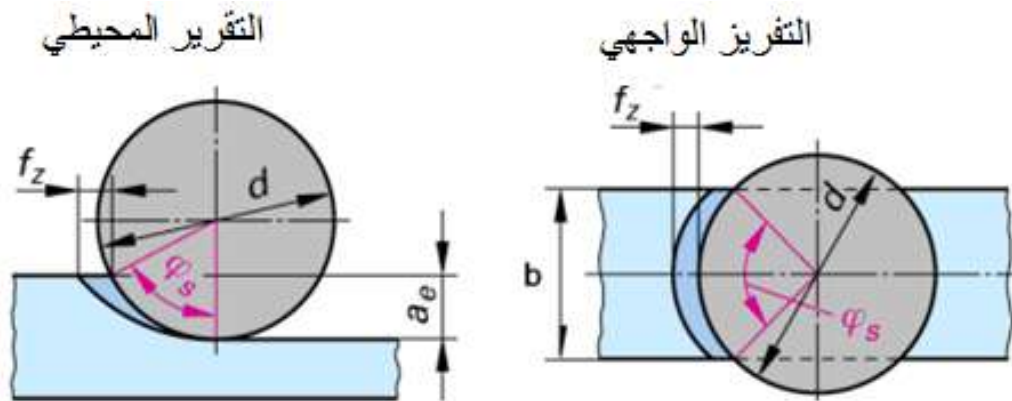

الشكل IV. 3 : طريقة التفريز.

d : قطر السكين [مم]. f_z : التغذية [مم / السن]. a_e : عمق القطع [مم].
 b : عرض قطعة الشغل [مم]. φ_s : زاوية القطع

IV. 2. استخدامات التفريز

يستخدم التفريز في إنتاج أشكال متعددة مثل الأسطح المستوية، والتروس، والمجاري، الحواف المنحنية، وحفر داخلي وكذلك اللوالب الكبيرة الخطوة والعمق.

IV. 3. آلات التفريز

يوجد نوعان أساسيان هما: آلة التفريز الرأسية تستخدم في التفريز الواجهي وآلة التفريز الأفقية وتستخدم في التفريز المحيطي، الشكل.


توجد بالمصانع آلات إنتاجية فيها بعض التحوير لكي تناسب الإنتاج بأعداد كبيرة : آلة تفريز ذات رأسين، ثم آلة متعددة الرؤوس، ثم أخيراً آلة تفريز ذات قنطرة لقطع الشغل الضخمة.

IV. 4. سكاكين التفريز

توجد أنواع عديدة من سكاكين التفريز (الشكل IV. 4) وذلك بسبب تعدد استخدامات التفريز.

تختلف سكاكين التفريز تبعاً لما يلي

- موضع أسنانها : هل هي على المحيط أم على الواجه؟
- قطر السكينة : بعضها صغير جداً وأخرى كبيرة لتتناسب مع أسطح قطع الشغل؟
- عدد الأسنان: هو كبير عند تفريز المعادن الصلدة وصغير للطرية.
- أشكالها : حتى يمكن إنتاج مجاري، وتروس، ولولب، وأسطح مستوية.
- شكل مجاري الرايش: فهي إما مستقيمة، أو منحنية، أو حلزونية.

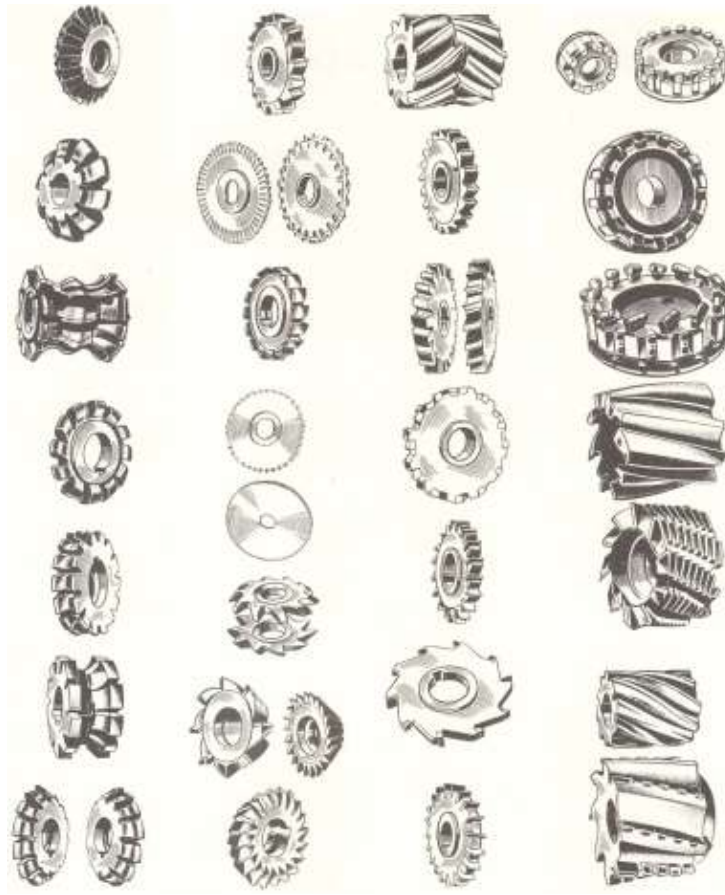

الشكل IV.4 : يبين أنواع مختلفة من سكاكين التفريز

IV.5. ظروف القطع في التفريز

أحد اختلافات التفريز عن الخراطة في أن الأول تستخدم فيه أداة قطع متعددة الحدود، لذا تعطي الجداول سرعة التغذية بالنسبة للسنة الواحد (أي حد القطع الواحد). يتم حساب سرعة التغذية التي هي سرعة تقدم المنضدة بالقانون التالي:

$$f_t = f_z \cdot Z \cdot N$$

$$V_c = \frac{N \cdot D \cdot \pi}{1000} \quad \text{سرعة القطع: } V_c$$

حيث:

V_c : سرعة القطع ب: المتر/الدقيقة

D : قطر الأداة ب: المليمتر

N : سرعة دوران الأداة والتي تحسب كما سبق ذكره في الخراطة مع التعويض بقطر السكينة

وليس بقطر قطعة الشغل ووحدها (دورة / دقيقة).

z : عدد أسنان السكينة أو بتعبير آخر عدد الحدود بأداة القطع.

f_z : سرعة التغذية بالنسبة للسنة الواحد، (تؤخذ من الجداول) ووحدها (مم / سن).

f_t : سرعة تغذية منضدة آلة التفريز ووحدها (مم / دورة).

IV. 6. حساب الزمن الكلي

الزمن الكلي = زمن القطع لكل الأسطح + زمن الاستعداد + زمن التثبيت والفك لقطعة

الشغل + زمن التثبيت والفك للأقلام + الزمن الضائع (الشكل IV. 5)

يستخدم هذا القانون لكل عمليات التشغيل. يمكن فقط الحصول على زمن القطع حسابيا أما

الأزمنة الأخرى فيعتمد تحديدها على ضوابط خاصة بكل مصنع. لحساب زمن القطع لخطوة من

خطوات الخراطة يتم استخدام القانون:

$$t_c(\text{mm}) = L(\text{mm}) / n(\text{tr/mm}) \cdot f(\text{mm/tr})$$

t_c : زمن القطع بالدقيقة. f : سرعة التغذية. n : سرعة دوران عمود. L : هي المسافة التي تقطعها

الأداة بسرعة التغذية. تحسب L بالقانون :


$$L = l_b + l_{wp} + l_a$$

l_b : مسافة التحرك قبل القطع

l_a : مسافة التحرك بعده.

l_{wp} : طول السطح الذي يتم خراطته. مسافة التحرك قبل القطع. الشكل (1) يوضح الأطوال

المذكورة.

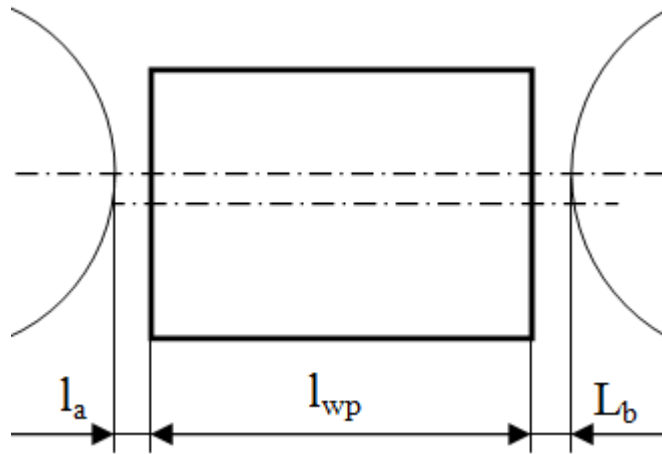

الشكل IV. 5 : تحديد الطول الكلي للخطوة.

IV. 7. طرق التفريز

تعتمد طريقة التفريز على اتجاه التغذية بالنسبة لدوران السكين ، ولكل منها خصائص معينة


وتحدد هذه الخصائص على النحو الآتي :

IV. 7. 1. التفريز العكسي و خصائصه

- يكون اتجاه دوران سكين التفريز عكس اتجاه حركة التغذية، كما في الشكل IV. 6.
- ✓ تبدأ سكين التفريز بالقطع من أقل سمك للرايش وتدرج حتى تصل إلى أكبر سمك للرايش لحظة ترك سن سكين التفريز لقطعة العمل. ويكون الرايش منفصلا على شكل (نصف هلال).
 - ✓ تتغير قوة القطع نتيجة تغير سمك الرايش ، حيث تزداد إلى أعلى قيمة لها عند خروج سن سكين التفريز من المعدن المشغل
 - ✓ تحقق هذه الطريقة انتظاما بحركة التغذية ، وذلك لأن قوة القطع تدفع الطاولة وقطعة العمل المثبتة عليها إلى الأمام.
 - ✓ هذه الطريقة هي الأكثر شيوعا في عمليات التفريز السطحي وخاصة في التفريز الخشن.

IV. 7. 1. 1. عيوب التفريز العكسي

- ✓ لا تبدأ سكين التفريز بالقطع مباشرة ، فإنها تنزلق أولا على سطح قطعة العمل ويستمر الإنزلاق حتى يصبح سمك المعدن الموجود أمام الحد القاطع للسن أكبر من القدر الذي يسمح بالإنزلاق ، ومن ثم تبدأ عملية فصل الرايش.
- ✓ إن عملية الإنزلاق هذه تسبب احتكاك قطعة العمل بالحد القاطع لسن سكين التفريز مما يؤدي إلى ارتفاع درجة الحرارة وبالتالي إلى قصر عمر الحد القاطع لسكين التفريز ، ويمكن تخفيف حرارة القطع هذه باستعمال كمية كبيرة من سوائل التبريد.
- ✓ تعمل قوة القطع على رفع قطعة العمل عن طاولة آلة التفريز وهذا يتطلب التحكم التام في قوة تثبيت قطعة العمل.

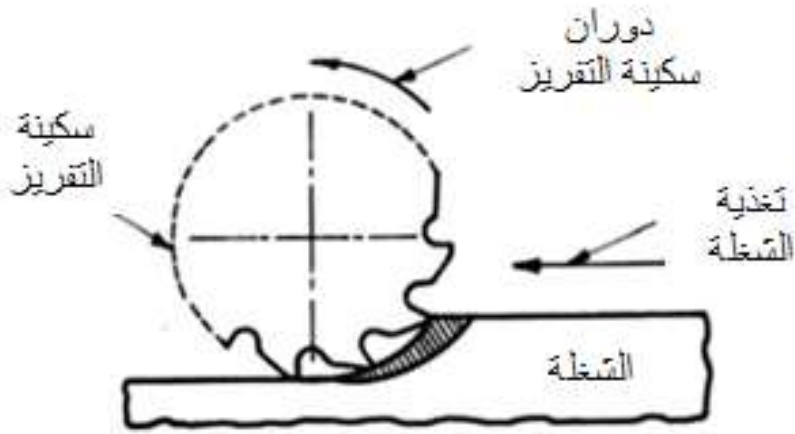

الشكل IV. 6 : التفريز العكسي

IV. 7. 2. التفريز المتماثل و خصائصه

- يكون اتجاه دوران سكين التفريز في الاتجاه نفس حركة التغذية لقطعة العمل، كما في الشكل

IV. 7.

- تبدأ سكين التفريز بعملية القطع مبتدئةً بأكبر سمك للرايش وتستمر عملية القطع حتى يصل سمك الرايش إلى أقل سمك له ، ويتلاشى لحظة ترك سكين التفريز معدن قطعة العمل المراد تفريزها في نهاية القطعة.

- تكون قوة القطع عند البدء كبيرة ثم تقل قيمتها إلى الصفر عند خروج سكين التفريز من

معدن قطعة العمل.

- لا يوجد انزلاق لسكين التفريز وإنما تبدأ بعملية القطع وإزالة الرايش منذ ملامستها لسطح

قطعة العمل.

- تكون سكاكين التفريز المستعملة في هذه الطريقة ذات عمر أطول بسبب قلة التآكل وتلف


حدود القطع.

- تعمل قوة القطع على ضغط قطعة العمل إلى الأسفل وهذا يؤدي إلى تبسيط الإجراءات والاحتياطات اللازمة لتثبيت قطعة العمل على طاولة آلة التفريز.

- تستعمل هذه الطريقة في تفريز المشغولات الرقيقة نسبيا و العمليات التي تتطلب أعماق قليلة ، كما تستخدم في عمليات التفريز التي تحتاج إلى سرعات قطع عالية ، ويستخدم فيها سكاكين تفريز جانبية إذا كانت التفاوتات لطاولة آلة التفريز قليلة جدا.

IV. 7. 2. 1. عيوب التفريز المتماثل


إن طاولة الآلة تتعرض إلى اهتزازات عنيفة بسبب وجود قوة قطع متقطعة، وصادمة الأمر الذي يؤدي إلى تلف أو كسر أسنان سكاكين التفريز ، كما يؤثر على جودة السطوح المشغولة.

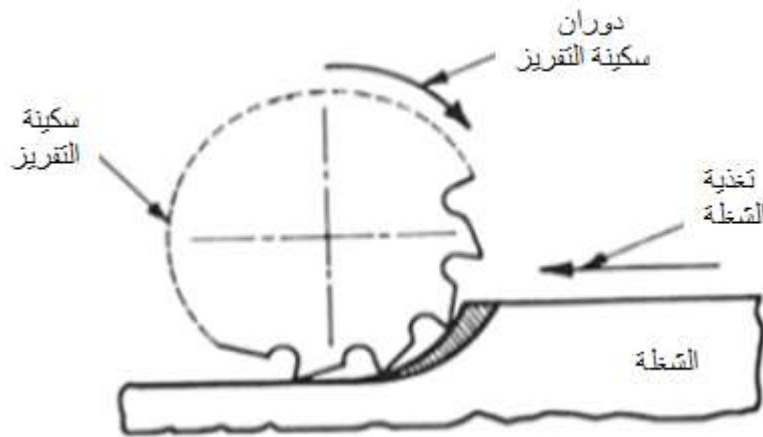

الشكل IV. 7 : التفريز المتماثل

IV. 7. 3. التفريز المحيطي

يوجد نوعان من التفريز المحيطي وهما التفريز لأسفل والتفريز لأعلي والذي ينسب تشغيل القطع التي تمتاز بسطح خشن مثل المسبوكات الرملية والمطروقات وذلك لضمان تحقيق عمر أطول للأدوات. الشكل IV. 8 و IV. 9 يوضح النوعين.

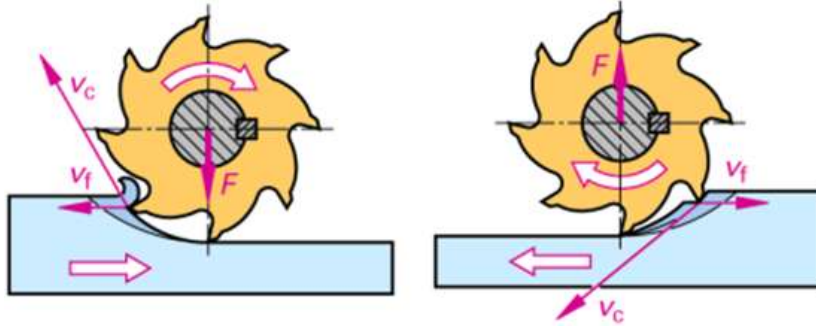

الشكل IV. 9 : التفريز لأعلي


الشكل IV. 8 : التفريز لأسفل

التفريز لأعلي	التفريز لأسفل
يمتاز بكبر الاحتكاك مما يعطي عمرا أقل للأداة ولكنه يعطي سطحا ناعما للشغلة. يفضل استخدامه لتشغيل الأسطح الخشنة مثل أسطح المسبوكات الرملية و أسطح المطروقات ذات القشرة الأكسيدية.	يمتاز بقلّة الاحتكاك مما يعطي قوة قطع أقل وبالتالي عمرة أطول للأداة. يمكن فيه القطع بعمق قطع كبير وسرعة تغذية أكبر.

IV. 7. 4. التفريز الواجهي

تتيح هذه الطريقة تفريز أسطح كبيرة وكذلك استخدام سرعة تغذية عالية نسبة لجودة تسريب الحرارة المتولدة، تقل في هذه الطريقة الأهتزازات الناتجة عن القطع . لتحسين اصطدام السكين بقطعة الشغل في هذه الطريقة للتفريز، يراعى عدم انطباق محورها مع محور الشغلة ووجود بروز للسكين، أي أن قطر

الشكل IV. 10 يوضح عملية تحديد وضع سكين التفريز الواجهي.

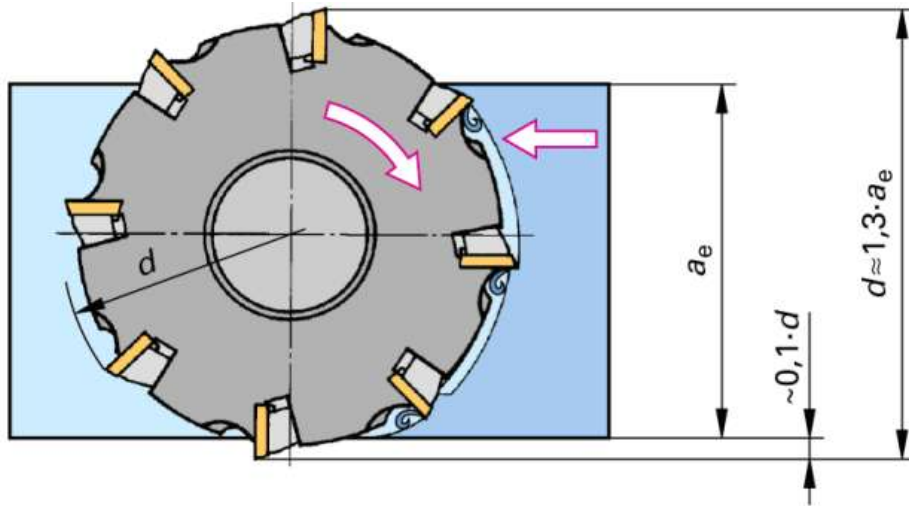

الشكل IV. 10 : وضع السكين في التفرير الواجهي.

IV. 8. الأنواع الأساسية لمقاطع التفرير

يُعدّ التفرير إحدى عمليات التشغيل الميكانيكي بالقطع، وثمة أنواع عديدة من سكاكين التفرير

بحسب مقطع التفرير الذي يجري تشغيله .

- مقطع التفرير الأسطواني: تدور أداة القطع حول محور أفقي على المشغولة المثبتة على طاولة الآلة

(الشكل IV. 11أ).

- مقطع التفرير الواجهي: تدور أداة القطع حول محور عمودي على المشغولة (الشكل 11

IV.ب). - مقطع التفرير العرضي: تدور أداة القطع حول محور أفقي، ويكون اتجاه دوران أداة التفرير


معاكساً لاتجاه التغذية، ويسمى التفرير العرضي، ويُستخدم لتشغيل المجاري والأنتاف (الشكل 11

IV.ج).

- مقطع التفريز الجانبي: تدور أداة القطع حول محور أفقي، ويكون اتجاه دوران أداة التفريز باتجاه التغذية، ويسمى التفريز الصعودي. ويُستخدم أيضاً لتشغيل المجاري والأكثاف، ولا تُستخدم هذه الطريقة في حالة المشغولات القاسية السطوح (الشكل IV. 11د).

- مقطع التفريز المنشاري: تدور أداة القطع حول محور أفقي، وتُستخدم لفتح الأخاديد الضيقة أو لعملية فصل المشغولة (الشكل IV. 11هـ).

- مقطع التفريز الطرقي: تدور أداة القطع حول محور شاقولي، ويعطي هذا النوع سطوحاً مشغلةً أكثر جودة. وهذه الطريقة أكثر إنتاجية، وتُستخدم لتشغيل الأكثاف (الشكل IV 11و).

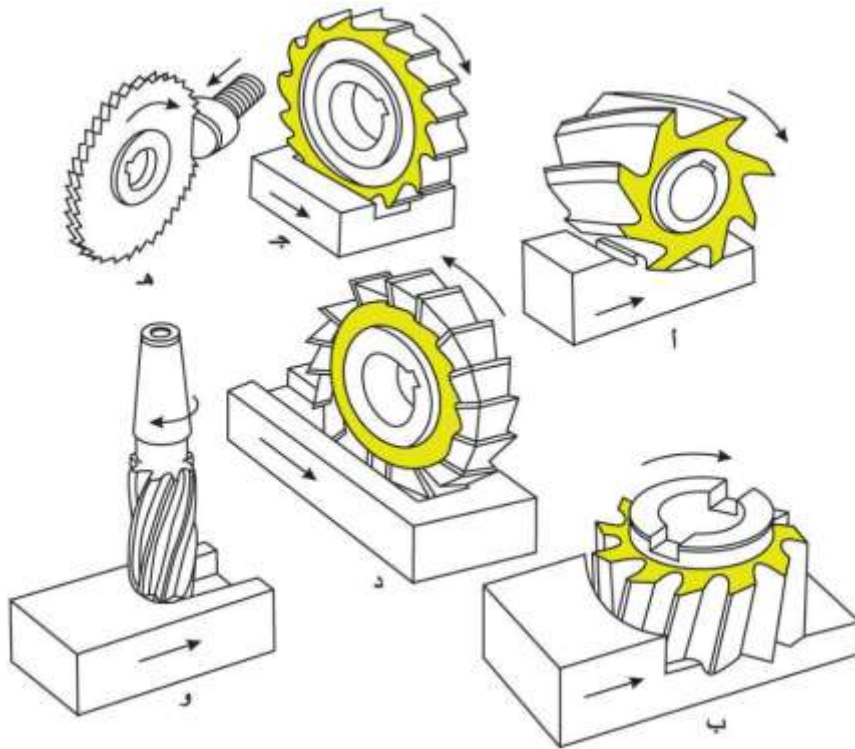


الشكل IV. 11 : الأنواع الأساسية لمقاطع التفريز

IV. 9. تفريز ترس عدل

تعتبر التروس أحد القطع الهندسية المميزة حيث يتكرر فيها قطع تجويف السن بانتظام. ويحتاج انتظام القطع وتكرره إلى إمكانية تحريك الكتلة الأولية لمسافة محددة وثباتها على هذه الوضعية حتى إتمام قطع التجويف ثم تحريك الكتلة مرة ثانية، ويتم تكرار ذلك حتى يكتمل فتح كل تجاويف أسنان الترس. يستخدم لذلك وسيلة تثبيت خاصة تسمى جهاز التقسيم

IV. 9. نظرية عمل جهاز التقسيم

نظرية عمل جهاز التقسيم هي: عندما تدور الدودة (4) المتصلة بالقرص المثقب (5) 40 دورة، تدور العجلة (3) المثبتة على العمود (2) دورة واحدة كاملة، بالتالي تدور قطعة الشغل (13) المثبتة في مقدمة العمود كذلك دورة واحدة كاملة، لإدارة القرص جزءا من دورة، يستخدم الخابور (7) والمقص (6 و8) ودوائر الثقوب المختلفة المتواجدة على القرص. توجد أقراص ذات دوائر ثقوب (15. 16. 17. 18. 19. 20) و(21. 23. 27. 29. 31. 33) و(37. 39. 41. 43. 47. 49) (الشكل IV. 12) إذن لإدارة قطعة الشغل جزءا من دورة كاملة (يساوي المسافة من فراغ سن إلى الفراغ الذي يليه) .

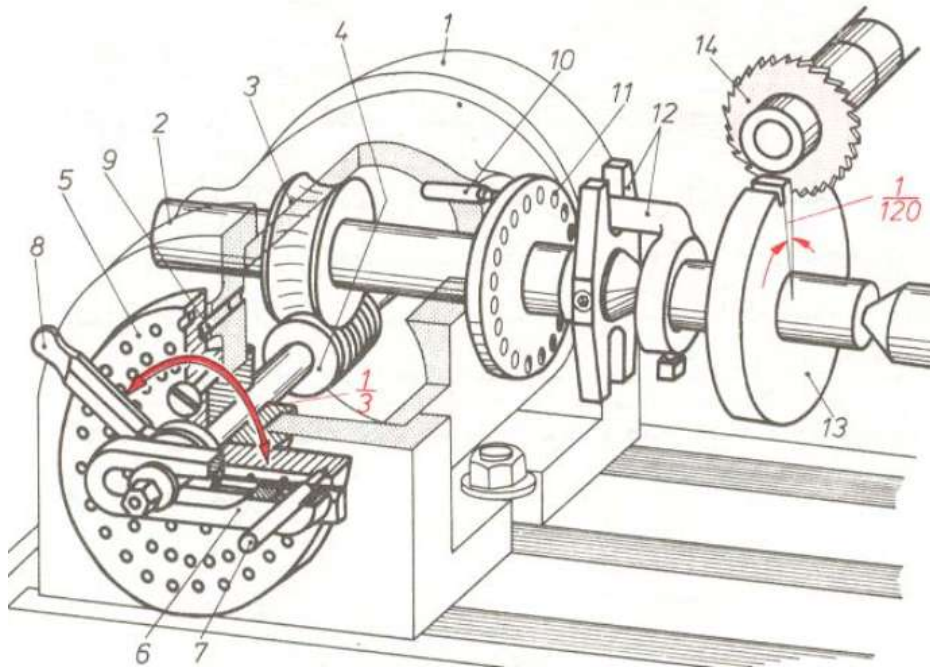

الشكل IV.12 : تركيب جهاز التقسيم وقرص به دوائر ثقوب.

يجب أن نحدد هذا الجزء عبر قسمة 40 على عدد الفراغات (الأسنان المطلوبة). يتم ضبط مسافة دوران القرص وتشغل الآلة ثم يتم التوقف وإدارة القرص للمسافة نفسها ثم تكرار القطع . القرص (11) والإصبع (10) يستخدمان عند القطع المتكرر البسيط، مساعد الإدارة (12) مهمته ضمان دوران قطعة الشغل لأنها مثبتة بين ذنبتين

مثال :

مطلوب إنتاج ترس عدل عدد أسنانه 18 سن باستخدام جهاز تقسيم بسيط.

الحل : عدد دورات قرص التقسيم لتحقيق المسافة بين الفراغ والآخر = $18/40 = 2 = 18/4$

إذن تنفذ دورتان بواسطة مقبض الخابور، ويثبت الخابور على بعد أربعة أجزاء من المقص على

امتداد دائرة الثقوب ذات 18 ثقباً.

ملاحظة 1

عند تكرار ذلك 18 مرة يكون القرص قد دار 40 مرة وكذلك الدودة، بينما العجلة تكون قد دارت دورة واحدة وكذلك الشغلة وبهذا يكون قد تم قطع 18 تجويف أي 18 سن.

ملاحظة 2


لتنفيذ $\frac{4}{12}$ (أي التحرك مسافة أربعة أجزاء على دائرة ثقب بها 12 ثقب) ولعدم وجود دائرة بها 12 ثقب، تستخدم دائرة بها 27 ثقباً وتتحرك فيها مسافة 9 أجزاء، وذلك لأن :

$$\frac{4}{12} = \frac{1}{3} = \frac{1 \cdot 9}{3 \cdot 9} = \frac{9}{27}$$

ملاحظة 3

لتنفيذ ترس به 59 سن ، يتم قسمة $\frac{40}{59}$ لتحديد جزء الدورة المطلوب. ولأنه لا يوجد ناتج يمكن ضبطه على دوائر الثقب، يستخدم جهاز التقسيم التفاضل .

تعتمد نظرية جهاز التقسيم التفاضلي على توصيل تروس خارجية $(Z_1 , Z_2 , Z_3 , Z, Z_4)$ تمكن مع بقية جهاز التقسيم ، من تحقيق جزء الدورة المطلوب. الشكل IV. 13 يوضح جهاز التقسيم التفاضلي

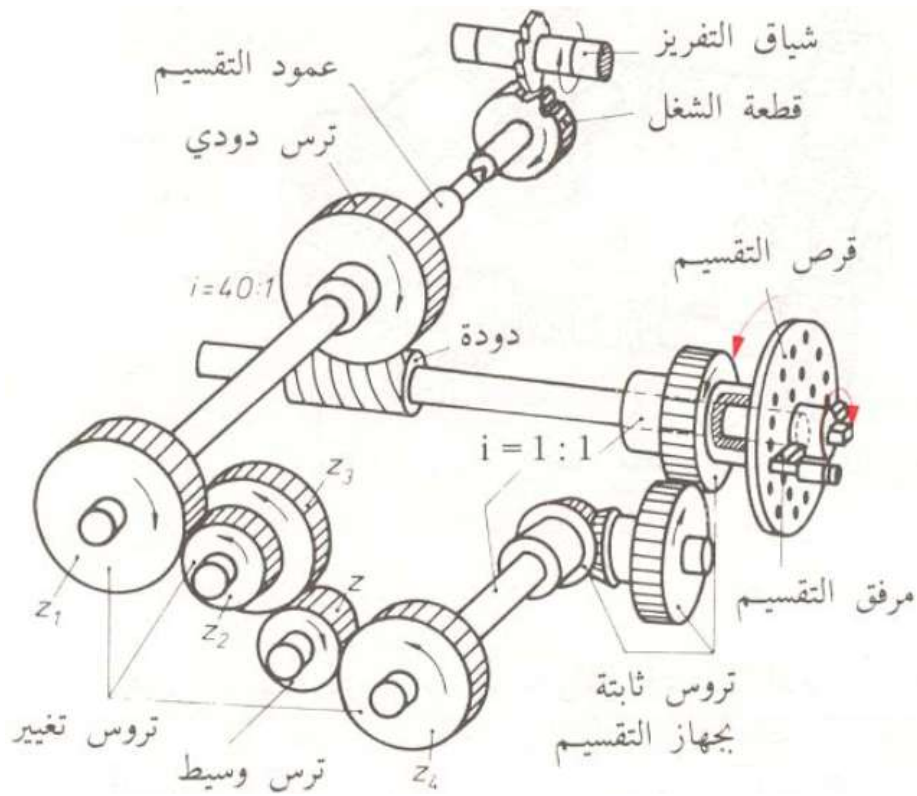

الشكل IV. 13 : جهاز التقسيم التفاضلي.

V. الثقيب


V. 1. الثقب

V. 1. 1. مقدمة

يعتبر الثقب أحد الطرق التقليدية المهمة في تشغيل المعادن، ففتح ثقب في كتلة معدنية مصممة، أو توسيع ثقب (التخويش)، أو تنعيم ثقب (البرغلة)، وكذلك قطع لولب بداخل ثقب، عمليات لا يمكن تنفيذها، بالأخص للأقطار الصغيرة والأعماق الكبيرة، بطريقة أخرى غير الثقب. لتنفيذ عملية الثقب، توسيع وتنعيم ثقب أو لولبة الثقب، تقوم الأداة المناسبة لكل من العمليات السابقة بتنفيذ

حركتين : الأولى هي حركة القطع الدائرية والثانية حركة التغذية المستقيمة (أي تقدم الأداة) بينما قطعة الشغل دائماً ساكنة.

يلاحظ في الثقب وعملياته أن الأداة فقط هي التي تنفذ حركتي القطع ولا وجود للحركة الثالثة وهي حركة ضبط عمق القطع . فعمق القطع يحدد عندما يختار قطر المثقاب، فعمق القطع هو نصف قطر المثقاب. الشكل IV. 14 يوضح عملية الثقب.

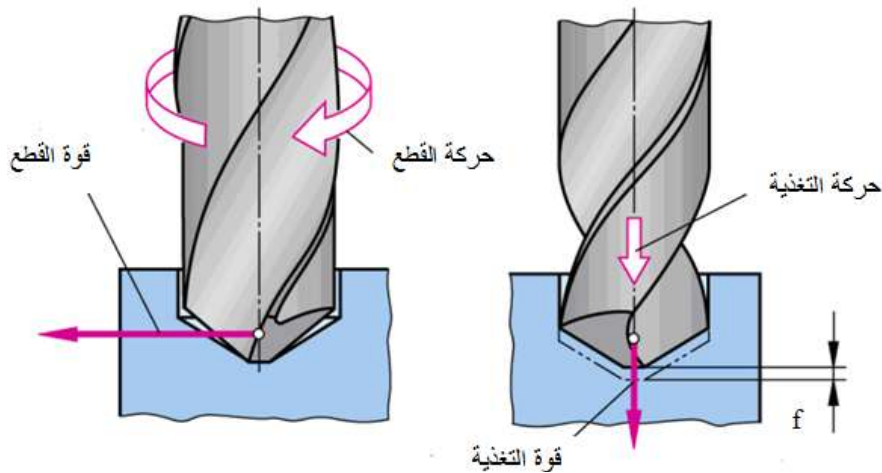

الشكل V. 1 : عملية الثقب

هو أسلوب من أساليب التشغيل يمكننا من الحصول على سطوح أسطوانية داخلية، تنجز بواسطة أداة ذات حدين قاطعين تغوص في القطعة لنزع الجذاذة .

تستخدم عملية الثقيب لإنجاز ثقب أسطوانية وقد تكون هذه الثقوب نافذة أو غير نافذة .

وأهم ما تتميز بها المثاقب هي قنواتها الملتوية، تصمم هذه القنوات بحيث يسهل خروج الجداذة

المزالة من قطعة التشغيل.

V.1.2. الآلات الممكن العمل فيها

- آلات التثقيب : بإعطاء الحركات الدورانية والانتقالية للأداة .
- آلات الخراطة: بإعطاء الحركة الدورانية للقطعة وحركة التقدم للأداة.
- آلات التفريز: بإعطاء الحركة الدورانية للأداة وحركة التقدم للقطعة ويكون

V.1.3. تقنيات التراكيب في الثقب

عند الثقب: نستعمل لتثبيت القطع نفس الوسائل المستعملة في التفريز.

يحتاج للثقوب في القطع الهندسية لأغراض عدة منها: تنفيذ برشمة ، أو للربط بمسامير ملولبة ، أوللربط بخوابير أو بنوز، أولتركيب محامل تستند عليها أعمدة، أو لرفع القطع، أو لتوفير مداخل للتزييت والتشحيم وغيرها، ولذا فإن الثقب أحد العمليات الواسعة الاستخدام في تشغيل المعادن.

V.1.4. المثقاب (أداة الثقب)

نتيجة لتنوع أشكال ومقاييس الثقوب تنوع أدوات الثقب كثيرا.

- أكثرها استخداما هو المثقاب الحلزوني Twist Drill ويوجد في مقاييس قياسية بأقطار من 1 - 60 مم و مقاييس خاصة من 0.1 - 0.8 مم للثقوب صغيرة القطر. تختار زوايا الجرف الكبيرة للمعادن الطرية وزوايا الجرف الصغيرة للخامات الصلبة والصلدة. الزاوية الأمامية تكون من 116 إلى 118° للصلب و الزهر، 120 إلى 125° لسبائك النحاس و 130 إلى 140° لسبائك الألومونيوم.

زاوية اللولب تختار تبعاً لمعدن قطعة الشغل (زاوية لولب كبيرة للخامات الطرية وصغيرة

للخامات الصلبة).|

الشكل 2.V يوضح أنواع عديدة من المثاقيب وموسعات الثقوب



الشكل 2.V : أمثلة لأنواع مختلفة من المثاقيب.

5.1.V. توسيع الثقوب

يعتبر إنتاج ثقب واسع في كتلة مصممة عملية غير ممكنة، لذا يجب تنفيذ ثقب صغير القطر ثم


توسيعه لكي نصل للقطر المطلوب. يستخدم للتخويش (التوسيع) مخوش مخروطي بأقطار من 8 - 80

مم وبزاويا متعددة مثلا 60 لإزالة الحواف، 75 لتغطيس رؤوس البرشام وبزاوية 90 الاستقبال

رؤوس المسامير الغاطسة وبزاوية 120 لطرق رؤوس البرشام. يستخدم كذلك مخوش حلزوني له أربعة

مجري حلزونية لإخراج الرأش، يمكن عبره الحصول على ثقب عالي النعومة. هناك أيضا المخوش ذو

الدليل الذي يضمن دقة التشغيل. سرعة التغذية بالتخويش أكبر منها في الثقب بمقدار 30 - 50 %،
الشكل 3.V يوضح أنواع عمليات توسيع الثقوب.

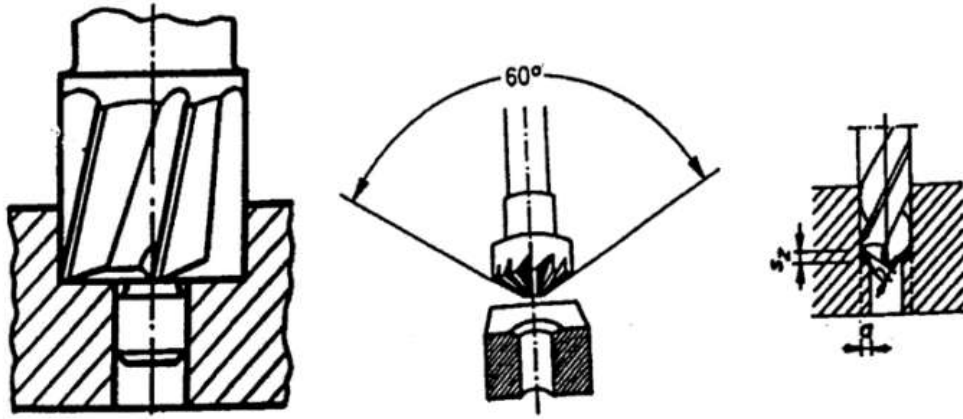

توسيع مقدمة ثقب

توسيع ثقب

تشذيب مقدمة ثقب

الشكل 3.V : عمليات توسيع الثقوب.

VI. حركات القطع

يجب أن تقوم كل من أداء القطع وقطعة الشغل بتنفيذ متزامن لحركات محددة بسرعات مختلفة لضمان حدوث عملية القطع المطلوبة.

الحركات المقصودة هي : حركة القطع، حركة التغذية وحركة ضبط عمق القطع.

إن التشغيل بالمكّات هو تنفيذ آلي للحركات الثلاث وهي حركة ضبط عمق القطع ، وحركة القطع

وحركة التغذية.

فيما يلي سيتم تعريف حركات القطع المختلفة.

VI.1. حركة القطع

هي الحركة الضرورية لإزالة طبقة من معدن قطعة الشغل خلال :

دورة واحدة لقطعة الشغل كما في الخراطة.

دورة واحدة للأداة كما في التفريز

مشوار واحد للأداة كما في النطح.

دورة واحدة للمثقاب كما في الثقب.

VI. 2. حركة التغذية

هي الحركة بين الأداة وقطعة الشغل والتي تسبب في حدوث إزالة مستمرة للمعدن بوجود حركة قطع، وهي حركة مستقيمة مستمرة في الخراطة يقوم بها قلم الخراطة المثبت على سطح العربة . وهي مستقيمة غير مستمرة في الكشط والنتح، وفي التفريز مستقيمة وتقوم بها قطعة الشغل المثبتة على منضدة الآلة، وفي الثقب تقوم بها الأداة (المثقاب).

VI. 3. حركة ضبط عمق القطع

هي تحريك يدوي أو آلي للأداة أو قطعة الشغل ابتداء من نقطة تلاسهما لتحديد مقدار القطع المطلوب، وهي حركة تنفذ مرة واحدة لمشوار القطع المحدد. وفي الخراطة يحرك القلم مع ثبات قطعة الشغل بينما في التفريز والتجليخ والكشط والنتح تتحرك قطعة الشغل مع ثبات الأداة. أما في الثقب والنشر فيعتبر اختيار الأداة هو تحديد عمق القطع وبالتالي لا توجد بهما هذه الحركة.

VII. ظروف القطع

VII. 1. مقدمة

يقصد بظروف القطع: سرعة القطع، سرعة التغذية، عمق القطع. يتم اختيار ظروف القطع تبعاً لما

يلي:

- مادة قطعة الشغل
- مادة الحد القاطع
- زوايا الأداة
- وجود سائل تبريد وتزليق من عدمه
- عمر الأداة المتوقع

يعتبر الاختيار الصحيح لظروف القطع مهما لأنه يؤثر على كل من الإنتاجية و التكلفة و جودة

المشغولات .

لقد انتشرت وتطورت المقدرة الصناعية في كثير من الدول وبالتالي ازدادت حدة التنافس

لتسويق المنتجات. يعتمد النجاح على جودة المنتجات وعلى سعرها. تشكل عمليات التشغيل جزءاً من

تكلفة المنتجات وعاملاً مهماً في جودتها ومظهرها، لذا فإن الاختيار الصحيح لظروف القطع يعني البقاء

بن السوق وما يعنيه من الحفاظ على مواقع العمل وتحقيق المزيد من التقدم والرفاهية.

فيما يلي سيتم توضيح أسس اختيار كل ظرف من ظروف التشغيل وتأثيره على الإنتاجية،

التكلفة والجودة .

VII. 2. سرعة القطع: [m / min]

تعرف سرعة القطع بأنها المسافة التي تقطعها أداة القطع بالنسبة للسطح المشغل في وحدة الزمن، و توضيحاً لذلك فإن ما تقطعه نقطة محددة على سطح قطعة شغل أسطوانية في دورة واحدة، يساوي طول محيط قطعة الشغل ($2\pi \cdot \text{نق}$). بضرب محيط قطعة الشغل في عدد الدورات في الدقيقة (ن) نحصل على ($2\pi \cdot \text{نق} \cdot \text{ن}$) وهي المسافة التي قطعها النقطة المحددة في الدقيقة (أي نحصل على سرعة القطع و وحدتها هي م / دقيقة). تؤثر سرعة القطع على جودة المشغولات، لأنه يشترط استخدام سرعة قطع عالية للحصول على سطح ناعم وعلى دقة عالية لمقاييس قطعة الشغل. وتؤثر سرعة القطع على الإنتاجية وعلى التكلفة حيث إنها العامل الرئيس في تحديد عمر الأدوات لعلاقتها المباشرة بتولد حرارة عالية أثناء القطع. تؤدي الحرارة العالية لفقدان مادة الأداة لجزء من صلابتها وبالتالي تزايد تأكل سطح الأداة. إن كثرة التوقف لتغيير الأداة يقلل من الإنتاجية وتكرار عمليات إعادة شحذ الأدوات برفع من تكلفة الإنتاج. كذلك يؤدي استخدام أدوات تالفة إلى حدوث خشونة في السطح و خلل في دقة مقاييس قطع الشغل المنتجة.

يتم تحديد سرعة القطع من جداول مختلفة وذلك تبعا لعوامل متعددة هي:

- تختار سرعة قطع عالية عندما تتصف مادة الحد القاطع بتحملها للحرارة العالية مثل الكريبيدات والسيراميك.
- تختار سرعة قطع عالية عندما تكون مادة قطعة الشغل طرية مثل الألومنيوم.
- تختار سرعة قطع عالية عند تنفيذ عمليات تشطيبية

- تختار سرعة قطع قليلة عند تنفيذ عمليات أستقرابية
 - تختار سرعات قطع قليلة عند تفضيل الحصول على عمر أداة طويل.
 - تختار سرعات قطع قليلة عند صفر قدرة الآلة أو قدم الآلة وكثرة اهتزازها
- بعد اختيار سرعة القطع من الجداول يتم حساب سرعة دوران عمود الإدارة (N)

$$N = 1000 * V_c / \pi D$$

حيث :

Vc : سرعة القطع [m/min] N : سرعة الدوران [tr/min]

D : قطر قطعة الشغل ، أو قطر أداة القطع في التفريز، التجليخ، الثقب [mm]

$$\pi : \text{ثابت} = 3.14$$

نسبة لعدم إمكانية توفر كل السرعات التي يتم حسابها فإنه يتم اختيار أقرب سرعة دوران تتوفر في الآلة. الجداول (1-2)، (2-2)، (3-2) توضح سرعات القطع المستخدمة عند خراطة بعض المعادن باستخدام مواد مختلفة لأدوات القطع

VII. 3. سرعة التغذية [tr/ mm] Feed Speed

هي سرعة تقدم الأداة عند إكمال قطعة الشغل لدورة واحدة في الخراطة أو تقدم سكين التفريز أو المثقاب عند إكمالها لدورة واحدة. تؤثر سرعة التغذية على جودة المشغولات، ويشترط تغذية صغيرة جدا للحصول على سطح ناعم أو على دقة عالية للمقاييس. كما تؤثر على الإنتاجية، فإكمال مشوار القطع في زمن وجيز يعني إمكانية إنتاج قطع أكثر.

يتم تحديد سرعة التغذية تبعا لعوامل عدة مثل:

- سرعة تغذية صغيرة جدا تعطي سطح ناعم أو مقاييس دقيقة.
 - سرعة تغذية كبيرة عند تنفيذ عمليات استقرائية
 - سرعة تغذية عالية عند تشغيل معدن طري مثل الألومنيوم أو الصلب منخفض الكربون
 - سرعة تغذية أعلى كلما ازداد تحمل مادة الأداة الحرارة
- انظر الجداول VII. 1-2-3، توضح سرعات التي يمكن اختيارها تبعا لمادة قطعة الشغل ومادة الأداة.

VII. 4. عمق القطع [mm]

يقصد بعمق القطع سمك أو ارتفاع الجزء الذي يزال من المعدن في دورة أو مشوار واحد ويقاس بالمليمتر. يؤثر عمق القطع على جودة المشغولات حيث يشترط عمق قطع صغير جدا للحصول على سطح ناعم وعلى دقة عالية للمقاييس، كذلك يؤثر عمق القطع على عمر الأداة، حيث يؤدي عمق القطع الكبير إلى حدوث تآكل كبير في الأداة. تؤثر الأدوات التالفة على جودة قطع الشغل بالإضافة إلى زيادة التكلفة وزمن الإنتاج.

يراعى عند اختيار عمق القطع عوامل عدة منها:

- لتقليل زمن الإنتاج عبر تقليل مشاوير القطع ومرات ضبط عمق القطع يتم اختيار عمق قطع كبير في العمليات الاستقرائية .
- إزالة الأسطح الخشنة للمسبوكات الرملية والمطروقات في مشوار قطع واحد لتقليل تآكل الأدوات الناتج من الاحتكاك مع بقايا الرمال والقشرة الأكسيدية التي تنتج من التشكيل على الساخن.
- للحصول على أسطح ناعمة يجب أن يكون عمق القطع صغيرة جدا.

- تفاوتات عمليات التصنيع السابقة يجب وضعها في الاعتبار لتفادي مشاوير قطع إضافية أو تلف قطعة الشغل
- تسلسل مشاوير القطع حسب الشكل الهندسي لقطعة الشغل.

عمق القطع مم	معدل التغذية مم / دورة	سرعة القطع م / دقيقة					
		صلب طري 140 بيرنيل		صلب 160 - 200 بيرنيل		صلب 220 - 360 بيرنيل	
		H.S.S	كربيد	H.S.S	كربيد	H.S.S	كربيد
0.8	0.2 - 0.4	90 - 125	220 - 320	56 - 71	150 - 200	25 - 36	110 - 140
1.6	0.2 - 0.8	56 - 100	140 - 250	32 - 63	100 - 180	16 - 32	71 - 120
3.2	0.2 - 1.6	32 - 80	71 - 200	20 - 50	63 - 140	10 - 25	45 - 100
4.8	0.2 - 1.6	25 - 71	63 - 180	16 - 45	56 - 125	10 - 25	36 - 90
6.4	0.2 - 1.6	25 - 63	45 - 140	16 - 40	36 - 120	8 - 20	25 - 80
9.6	0.4 - 2.4	16 - 45	40 - 90	10 - 25	32 - 80	6 - 16	20 - 56
12.7	0.4 - 3.2	10 - 40	36 - 90	8 - 25	25 - 71	4 - 16	32 - 50
19	0.4 - 3.2	10 - 25	25 - 55	7 - 16	20 - 40	3 - 8	20 - 50

الجدول VII. 1: ظروف القطع عند خراطة الصلب باستخدام أداة من الصلب سريع القطع مع التبريد ومن الكربيد بدون تبريد. عمر الأداة 90 - 120 دقيقة.

عمق القطع مم	معدل التغذية مم / دورة	سرعة القطع م / دقيقة					
		زهر رمادي 160 بيرنيل		زهر 160 - 200 بيرنيل		زهر 360 - 220 بيرنيل	
		H.S.S	كربيد	H.S.S	كربيد	H.S.S	كربيد
0.8	0.2 - 0.8	63 - 90	110 - 160	32 - 50	71 - 120	20 - 32	63 - 100
1.6	0.2 - 0.8	50 - 80	100 - 140	25 - 45	63 - 110	16 - 25	56 - 90
3.2	0.2 - 1.6	32 - 71	63 - 140	20 - 40	45 - 90	10 - 25	40 - 71
4.8	0.2 - 1.6	32 - 63	63 - 125	16 - 32	36 - 80	9 - 20	32 - 71
6.4	0.2 - 1.6	25 - 63	56 - 120	16 - 32	36 - 71	8 - 20	25 - 63
9.6	0.4 - 3.2	20 - 40	36 - 80	9 - 20	32 - 56	5 - 16	25 - 45
12.7	0.4 - 2.4	16 - 40	25 - 80	8 - 20	32 - 50	5 - 10	20 - 40
19	0.4 - 3.2	10 - 36	20 - 71	7 - 20	25 - 45	4 - 10	20 - 32

الجدول VII. 2: ظروف القطع عند خراطة الزهر باستخدام أداة قطع من الصلب سريع ومن الكريد. عمر الأداة 90 - 120 دقيقة. القطع بدون تبريد وتزليق


عمق القطع مم	معدل التغذية مم / دورة	سرعة القطع م / دقيقة					
		براس، برونز		حاسن ، بلاستيك، سبائك لو		النيونيم ، ماغنسيوم	
		H.S.S	كربيد	H.S.S	كربيد	H.S.S	كربيد
0.8	0.1 - 0.4	56 - 90	150 - 250	90 - 150	220 - 400	110 - 200	280 - 500
1.6	0.1 - 0.8	32 - 71	100 - 220	56 - 120	140 - 300	71 - 150	180 - 400
3.2	0.1 - 1.6	20 - 63	63 - 180	32 - 95	71 - 250	40 - 120	110 - 300
6.4	0.1 - 1.6	16 - 45	40 - 140	25 - 80	48 - 180	36 - 110	71 - 250
9.6	0.1 - 2.4	9 - 40	25 - 140	16 - 71	32 - 150	20 - 90	45 - 200

الجدول VII. 3: ظروف القطع عند خراطة مواد غير حديدية باستخدام أداة قطع من الصلب سريع وكريد. عمر الأداة 90 - 120 دقيقة. بدون تبريد وتزليق

VIII. تلف الأدوات

عمر أداة القطع هو الزمن الذي تعمل فيه أداة القطع على نحو طبيعي إلى أن يتآكل الحد القاطع، ويقاس هذا الزمن بالدقائق.

تتآكل أداة قطع المعادن نتيجة الاحتكاك الحاصل بين الرايش وسطح أداة القطع وجانب أداة القطع مع المشغولة، حيث تُنتزع جسيمات مجهرية من سطح الأداة تتسبب في تحول الحد القاطع إلى رايش مجهري، إضافة إلى تشكل نقرة قريبة من الحد القاطع في منطقة مركز ضغط الرايش ذات الحرارة المرتفعة، وبمساحة تماس صغيرة نسبياً . ويوضح الشكل VIII. 1 تصنيف أنواع التآكل الذي يحصل لأداة قطع المعادن، وهو ما يجعل قطع المعدن أصعب، ويعجز القلم عن إعطاء النعومة المطلوبة لسطح المشغولة ويفقد القدرة على تشكيل الرايش بانتظام.

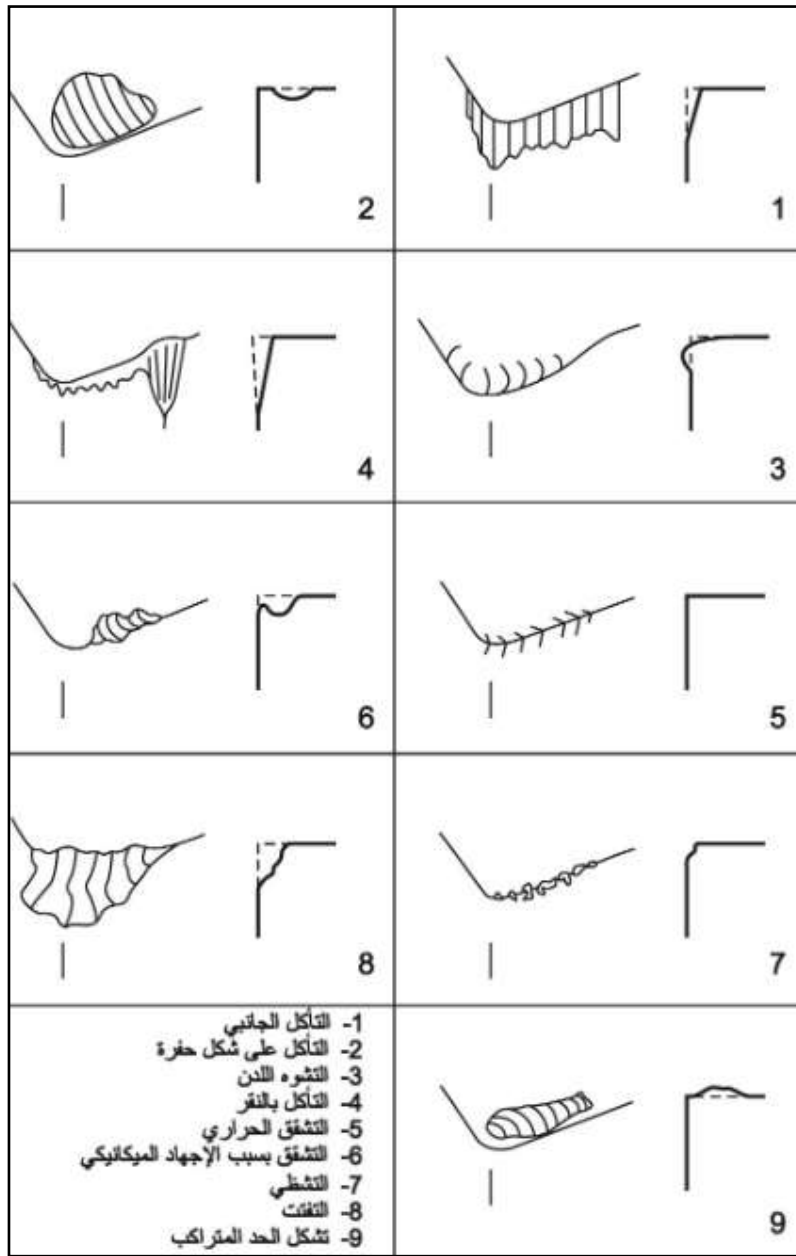

الشكل VIII. 1 : تصنيف أنواع التآكل الذي يحصل لأداة قطع المعادن

إضافة إلى ما تقدم تبذل جهود كبيرة لتحديد معدلات القطع وتطوير الشكل الهندسي لأدوات

القطع وحواملها لتسريع زمن فك لقم القطع وتركيبها على الحوامل في عمليات الخراطة والتفريز

والثقب. وقد بذلت جهود كبيرة لزيادة عمر تلك الأدوات بتصميم أقلام قطع أكثر مقاومة للحرارة

وأقل احتكاكاً للرايش مع سطح أداة القطع، وتعمل على تكسير الرايش وتوزيع الحرارة وعدم السماح

لها بالتركز في منطقة سطح الجرف، إضافة إلى الإقلال من التدفق الحراري ما أمكن باتجاه الحدود القاطعة.

وثمة مواد خاصة تمتاز بمقاومة حرارية وكيميائية عالية، تسهل انزلاق الرايش على سطح أداة القطع، وتستخدم في تلييس اللقم الكريديية طبقة رقيقة 2-14 ميكرونًا من كربيد التيتانيوم TIC أو نترات التيتانيوم TIN أو أكسيد الألمنيوم (Al_2O_3)، لزيادة مقاومة القلم للاهتراء وزيادة الإنتاجية وخفض كلفة التشغيل.

وكذلك مكن تطوير أدوات قطع معيارية واستخدامها في آلات الخراطة الحديثة وفي مراكز التشغيل مكن من خفض زمن التشغيل وزيادة كبيرة في الإنتاجية بزيادة عمق القطع والعمل بسرعات قطع عالية.

تعرض أدوات القطع لأنواع متعددة من التلف يمكن تقسيمها إلى مجموعتين:


VIII. 1. تلف لا يمكن معالجته

- الكسر بسبب تولد قوة كبيرة عند قطع أسطح صلبة أو الاصطدام بقطعة الشغل.
- التشقق بسبب تولد إجهادات ناتجة عن اختلاف معامل التمدد الطولي بين الساق والحد القاطع أو إجهادات ناتجة من لحام الحد القاطع على الإسفين.
- فقدان الصلادة وتحديث بسبب عدم جودة التزليق والتبريد مع ارتفاع درجة الحرارة المتولدة
- التفتت ويحدث للقم الكريديية بسبب انتقال الكربون منها إلى الصلب أو إليها من الزهر وذلك في ظروف قطع معينة.

•

VIII. 2. تلف يمكن معالجته

- التآكل الاحتكاكي وتوجد منه عدة أنواع منها :
 - تلف المساحة الحرة ويحدث لصغر زاوية الخلوص.
 - تلف المقدمة أي تحولها من حادة إلى مستديرة بسبب الاحتكاك مع قطعة الشغل.
 - تلف سطح الرأش يحدث بسبب الاحتكاك مع الرأش . الشكل VIII. 2 يوضح أنواع التلف الاحتكاكي

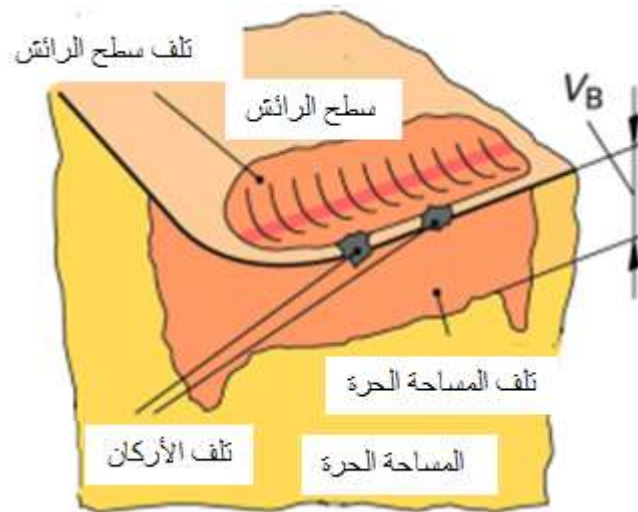

الشكل VIII. 2 : أنواع التلف الاحتكاكي.

توجد حدود معينة، عند بلوغها بسبب التآكل الاحتكاكي، يجب إعادة تجليخ الأداة. مثلا VB في الخراطة تقع ما بين 1,2 إلى 1,6 مم لحدود القطع المربوطة. و $0,25 \text{ Cd} / \text{Cm}$ إلى 0 3 لحدود القطع المصنوعة من الصلب سريع القطع Cd يقصد بها عمق التآكل على سطح الرأش و Cm يقصد بها بعد منتصف التآكل عن حافة الحد القاطع.

VIII. 3. عمر الأداة

يقصد بعمر الأداة الفترة الزمنية التي تكون فيها الأداة في حالة قطع بين عمليتي إعادة شحذ. أي أن زمن الاحتفاظ بالأداة في المخزن لا يحسب ضمن عمرها، بل الوقت الذي تكون فيه الأداة مشاركة في عملية قطع، يعطي عمر الأدوات بفترات مثل 30، 60، 90، 120، 180 ، حتى 480 دقيقة.

IX. قابلية تشغيل المعادن (Usinabilité)

IX. 1. تعريف

قابلية التشغيل هي قابلية الماكينة إلى القدرة على تصنيع مادة ما. تنطبق هذه الفكرة على الزوج مادة - أداة. إنه يشتمل على مفاهيم الأداء، ولا سيما القدرة على تحقيق الشكل المحدد في وقت معقول، ولكن أيضاً تأكل الأداة (وبالتالي عمرها الافتراضي)، واستهلاك الطاقة، وتكلفة التصنيع الإجمالية. ولها علاقة ب :

✓ علم المعادن : تكوين المواد ، البنية المجهرية.

✓ ميكانيكي : الصلابة ، الاستطالة عند الكسر ، معدل تصلب الإجهاد.... ؛

✓ ترايبولوجي : الاحتكاك بين الأداة والمواد ، والتشحيم ، والتآكل ؛

✓ سرعة القطع V_c

✓ سرعة التغذية f

✓ عمق القطع ap

✓ الطاقة الممتصة P

✓ تدفق الرايش D

IX. 2. قانون القائد دينيس

في وقت ما بعد تايلور ، وبدءًا من عام 1905 ، انخرط القائد دينيس في اختبارات منهجية على أدوات القطع.

توصل إلى الاستنتاجات التالية:

-تظل جميع ظروف القطع الأخرى كما هي ، يتغير تدفق الرايش عندما نغير سرعة القطع.

- يظل معدل تدفق الرايش الأقصى بنفس القيمة عندما يتغير مقطع (مساحة) الرايش

فقط إذا كانت التغذية f ، عمق القطع وسرعة التآكل V_c يظل مرتبطين بالعلاقة:

$$f^2 * ap * V_c^3 = Cte'$$

f : سرعة التغذية

ap : عمق القطع

V_c : سرعة القطع

$$f_1^2 * ap_1 * V_{c1}^3 = f_2^2 * ap_2 * V_{c2}^3 \quad (1)$$

الحالة الأولى : عمق القطع ap ثابت $ap_1 = ap_2 = Cte$

العلاقة (1) تكتب :

$$\frac{V_{c1}}{V_{c2}} = \sqrt[3]{\frac{f_2^2}{f_1^2}}$$

إذا أجرينا عمليتان تشغيل ب :

$$f_2 = 0.8 \text{ mm} \quad \text{و} \quad f_1 = 0.1 \text{ mm}$$

نحصل على :

$$\frac{V_{c1}}{V_{c2}} = \sqrt[3]{\frac{0.8^2}{0.1^2}} = \sqrt[3]{64} = 4$$

إذن من اجل سرعة تغذية متزايدة من 1 إلى 8 سرعة القطع تتناقص من 4 إلى 1

الحالة الثانية : سرعة التغذية f ثابت $f_1 = f_2 = Cte$

$$\frac{V_{c1}}{V_{c2}} = \sqrt[3]{\frac{ap_2}{ap_1}}$$

إذا اجرينا عمليتان تشغيل ب :

$$ap_2 = 8 \text{ mm} \quad \text{و} \quad ap_1 = 1 \text{ mm}$$

نحصل على :

$$\frac{V_{c1}}{V_{c2}} = \sqrt[3]{\frac{8}{1}} = 2$$

إذن من اجل عمق القطع متزايدة من 1 إلى 8 سرعة القطع تتناقص من 2 إلى 1

الكسور : $\frac{V_{c1}}{V_{c2}} = 4$ و $\frac{V_{c1}}{V_{c2}} = 2$ هي الكسور المؤثرة على :

سرعة التغذية $S_f = 4$ و عمق القطع $S_f = 2$

من جهة أخرى اذا علمنا ان تدفق الرايش :

$$\Leftarrow \text{علاقة دونيز تكتب على الشكل التالي : } \begin{cases} D = f * ap * V_c \\ f^2 * ap * V_c^3 = Cte \end{cases}$$

$$(f * ap * V) * f * V_c^2 = D * f * V_c^2 = Cte$$

للبسبة إلى نفس عمر الأداة، سيكون معدل تدفق ال رايش D هو الحد الأقصى إذا اخترنا الحد الأدنى ل: f (سرعة التغذية) و Vc (سرعة القطع) ، وهو ما يرقى إلى القول بأنه يجب علينا دائماً العمل بأقصى عمق للقطع المتوافق مع العمل الذي سيتم تنفيذه واستطاعة آلة الخراطة للحصول على عمر ثابت للأداة بين عمليتي شحذ، سيتم الحصول على تدفق الرقاقة عن طريق تقليل عدد التمريرات إلى الحد الأدنى (عمق كبير) واختيار f و Vc على مخططاتنا من أجل امتصاص الطاقة المتاحة (الاستطاعة) في آلة الخراطة.

IX. 3. قانون تايلور

تعتبر سرعة القطع أهم المؤثرات على عمر الأداة. يحسب عمر الأداة بقانون تايلور:

$$V.T^n = C$$

$$V_1.(T_1)^n = V_2.(T_2)^n$$

حيث؛

Vc سرعة القطع [m / min] .

T عمر الأداة بالدقيقة.

C ثابت تايلور يرمز إلى سرعة القطع التي تعطي عمر أداة = دقيقة واحدة.

n ميل منحنى عمر الأداة وسرعة القطع وتختار قيمتها تبعاً لمادة الحد القاطع

سراميك	كربيد	صلب سريع القطع	مادة الأداة
1- 0.6	0.25- 0.2	0.5 - 0.1	n

IX. 3. 1. أمثلة على عمر الأداة :

IX. 3. 1. 1. المثال الاول

عند خراطة قضيب من الصلب قطره $D=50$ مم استخدمت سرعة دوران N تساوي 284 لفة / دقيقة وحدث تلف استدعى تغيير الأداة بعد 10 دقائق، غيرت سرعة الدوران N إلى 232 دورة / دقيقة وحدث التلف بعد 60 دقيقة بافتراض علاقة خطية بين سرعة القطع وعمر الأداة، ما هي سرعة القطع التي تضمن عمرة للأداة يبلغ 30 دقيقة؟ وما هي سرعة الدوران حينئذ؛

الحل:

تحدد في البداية سرعة القطع تبعاً لقطر قطعة الشغل وسرعة الدوران

سرعة القطع بعد $T = 10$ دقائق (V10)

$$V_{10} = \frac{3.14 * D * 1N}{1000} \left(\frac{\text{متردقيقة}}{\text{متردقيقة}} \right) = 44,588 \frac{\text{متردقيقة}}{\text{متردقيقة}}$$

سرعة القطع بعد $T = 60$ دقيقة (V60)

$$V_{60} = \frac{3.14 * D * 1N}{1000} \left(\frac{\text{متردقيقة}}{\text{متردقيقة}} \right) = 36,424 \frac{\text{متردقيقة}}{\text{متردقيقة}}$$

حسب المعادلة: لدينا

$$C = V \cdot T^n \quad \text{اي} \quad V1 \cdot (T1)^n = V2 \cdot (T2)^n \quad \text{ومنه}$$

$$\text{إذن} \quad \frac{V10}{V60} = \left(\frac{T60}{T10}\right)^n$$

$$\frac{44836}{424} = \left(\frac{T60}{T10}\right)^n$$

$$n = 0,113 \quad \text{نحصل على} \quad 1,224 = 6^n$$

$$V \cdot T^n = C = 44,588 \times 10^{0,113} = 44,588 \times 1,297 = 57,84$$

أو

$$V \cdot T^n = C = 36,424 \times 60^{0,113} = 36,424 \times 1,588 = 57,84$$

$$V_{30} \cdot T^n = C \quad V_{30} = C / T^n = 57,84 / 30^{0,113} = 57,84 / 1,468 = \frac{\text{متر دقيقة}}{39,400}$$

$$V_{30} = 39,400 \frac{\text{متر دقيقة}}{\text{أي}}$$

إذن سرعة القطع التي تضمن تحقيق 30 دقيقة عمرا للأداة تبلغ 39,4 م / د.

$$\text{حساب سرعة الدوران} \quad N = \frac{1000 \cdot V}{3.14 \cdot D} = \frac{1000 \cdot 39,4}{3.14 \cdot 50} = 251 \text{ دورة / دقيقة}$$

$$\text{سرعة الدوران} \quad N = 251 \text{ دورة / دقيقة}$$

IX. 3. 1. 2. المثال الثاني

نجري تجربتين (خرط طولي) لقطعة من الصلب المصنوع من XC40 لنحصل على نتائج تلف

الأداة Vb بدلالة الوقت T (Vbmax=0.3 mm).

شروط القطع:

التجربة الاولى

$$Vc1=200m/ mn, f=0,2mm/tr, ap=0,5mm Pm=6Kw,$$

$$[Vbmax=0.3 mm], K = 2300 N/mm^2$$

(K يؤخذ حسب نوعية المادة)

التجربة الثانية


$$Vc2=450m/ mn, f=0,2mm/tr, ap=0,5mm Pm=6Kw,$$

$$[Vbmax=0.3 mm], K = 2300 N/mm^2$$

التجربة الأولى $f(T) = Vb$						
Essai	1	2	3	4	5	6
T, mn	5	15	25	35	50	55
Vb, mm	0.05	0.10	0.15	0.20	0.25	0.40

التجربة الثانية $f(T) = Vb$						
Essai	1	2	3	4	5	6
T, mn	5	15	25	35	50	55
Vb, mm	0.1	0.15	0.25	0.35	0.45	0.55

IX. 3. 1. 2. 1. رسم المنحنيين $V_b = f(t)$ (الشكل IX. 3)

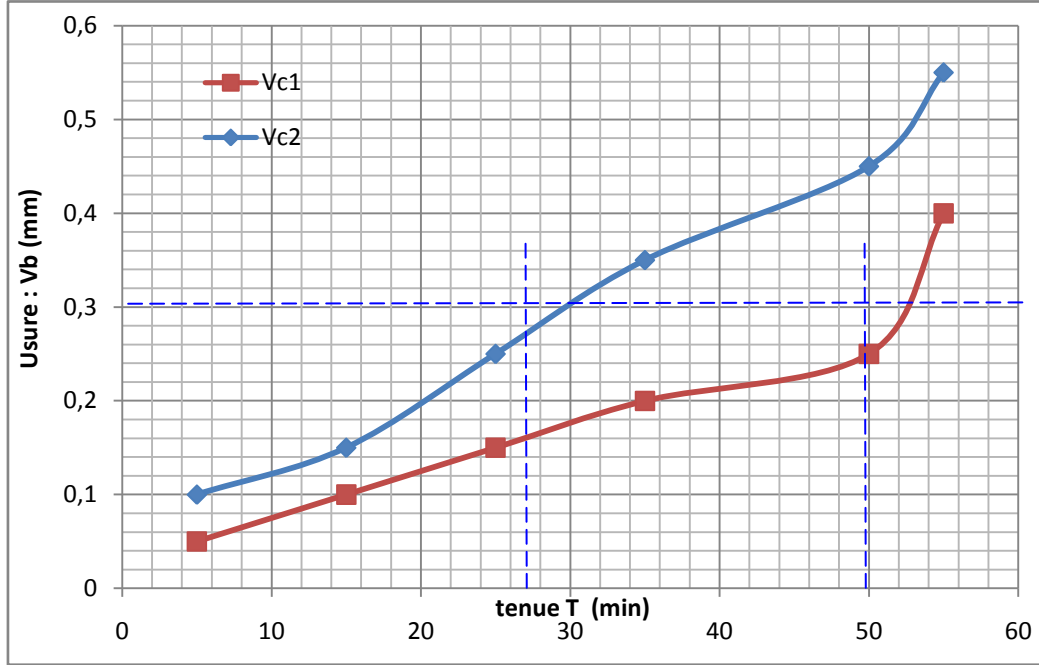

الشكل IX. 3 : $V_b = f(t)$

IX. 3. 1. 2. 1. حساب عمر الأداة من أجل السرعات V_{c1} و V_{c2}

$$V_{c2} = 450 \text{ m/min. و } V_{c1} = 200 \text{ m/min}$$

$$t = 52.66 \text{ min} \quad \text{لدينا} \quad V_{c1} = 200 \text{ m/min}$$

$$t = 30 \text{ min} \quad \text{لدينا} \quad V_{c2} = 450 \text{ m/min}$$

IX. 3. 1. 2. 3. حساب ثابت تايلور

أولا حساب ميل منحنى عمر الأداة n

$$n = \frac{\ln V_{c2} - \ln V_{c1}}{\ln t_1 - \ln t_2} = \frac{\ln 450 - \ln 200}{\ln 52.66 - \ln 30} = 1,441$$

$$n = 1,441$$

حساب ثابت تايلور C من أجل (t_1, V_{c1}) و (t_2, V_{c2})

$$C = V_{c1} \cdot t_1^n = V_{c2} \cdot t_2^n = 450 \cdot 30^{1,441} = 60498,5$$

$$C = 60498,5$$

IX. 3. 1. 2. 4. كتابة الصيغة الرياضية لتايلور

$$V_{c1} \cdot t_1^n = V_{c2} \cdot t_2^n = C \text{ (ثابت)}$$

V_c : سرعة القطع (م/دقيقة)

t : عمر الاداة (دقيقة)

C : ثابت تايلور

IX. 3. 1. 2. 5. حساب عمر الأداة من أجل السرعة $V_c = 180$ م/دقيقة

السرعة $V_c = 180$ م/دقيقة توجد خارج المجال [200-450] إذن السرعة لا تؤخذ بعين

الاعتبار و منه لا يمكننا حساب عمر الأداة من اجل هذه السرعة.

IX. 3. 1. 2. 6. حساب عمر الأداة من أجل السرعة $V_c = 400$ م/دقيقة

السرعة $V_c = 400$ م/دقيقة توجد داخل المجال [200-450] إذن يمكننا حساب عمر الأداة

من اجل هذه السرعة.

$$V_c = 400 \quad n = 1,441 \quad C = 60498,5 \quad \text{و} \quad V \cdot t^n = C$$

$$400 \cdot t^{1,441} = 60498,5 \quad \rightarrow \quad t^{1,441} = \frac{60498,5}{400} = 151,2$$

$$1,441.Ln t = Ln 151,2 \rightarrow Ln t = \frac{5}{1,441} = 3.48$$

$$\rightarrow t = 32.45 \text{ min}$$

IX. 3. 1. 2. 7. حساب سرعة القطع من اجل عمر اداة $t = 38 \text{ min}$

$$V_c.t^n = C \rightarrow V_c.38^{1.441} = 60498,5 \rightarrow V_c = \frac{60498,5}{189} = 320 \text{ m/min}$$

$$V_c = 320 \text{ m/min}$$

IX. 3. 1. 2. 8. حساب قوة القطع F_c

$$F_c = K.S \text{ (S المساحة المشغلة)}$$

$$S = f.ap \rightarrow F_c = K.f.ap$$

$$(K = 2300 \text{ N/mm}^2 ; f = 0.2 \text{ mm} ; ap = 0.5 \text{ mm})$$

$$F_c = 2300.0,2.0,5 = 230 \rightarrow F_c = 230 \text{ N}$$

IX. 3. 1. 2. 9. حساب الاستطاعة (القدرة) الكافية للقطع

في هذه الحالة نأخذ السرعة القسوى و هي $V_c = 450 \text{ m/min}$

$$P_c = F.V_c ;$$

$$P_c = 230 \times 450 / 60 = 1725 \text{ W},$$

بما أن $P_c = 1725 \text{ W}$ واستطاعة الآلة $P_b = 6000 \text{ W}$ ادن يمكننا القطع لان P_c اصغر من


Pb

(l'usinage est possible)

X. تكون الرأش

عند ملامسة أداة القطع، التي تم ضبطها على عمق قطع محدد، لمعدن قطعة الشغل، يحدث لجزء المعدن الملامس للحد القاطع تشكّل مرّن، يتبعه مباشرة تشكّل دائم، وبازدياد ضغط الحد القاطع تتعدى إجهادات القص المتولدة أعلى مقاومة قص المعدن قطعة الشغل ومن ثم يبدأ حدوث القص في مستوى يسمى مستوى القص ويستمر حتى انفصال جزء من المعدن هو الرأش. يميل مستوى بزواوية القص ويعتمد مقدارها على زاوية الجرف بالأداة وعلى نوع مادة قطعة الشغل بانفصال الرأش يتكرر ضغط الأداة على منطقة جديدة ويتكرر الانفصال وبالتالي تحدث إزالة مستمرة، يشترط لحدوث واستمرار القطع، أن تكون صلادة الحد القاطع أعلى من صلادة معدن قطعة الشغل.


الشكل X. 1 يوضح عملية القطع

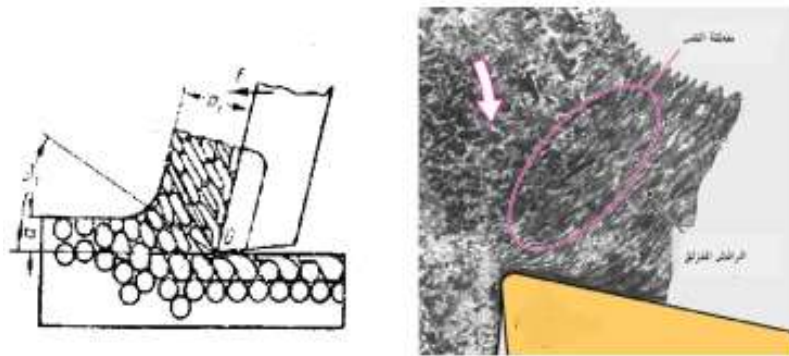

الشكل X. 1 : عملية القطع

X. 1. أنواع الرايش

تختلف أنواع الرايش تبعاً لمادة قطعة الشغل و سرعة القطع وزاوية الجرف (الشكل VIII. 5).
توجد تبعاً لمراجع متعددة ثلاثة أنواع من الرايش، يمكن حصرها فيما يلي: رايش متفتت ، رايش قصي
و رايش مستمر. الشكل IX. 2 يوضح أنواع الرايش.

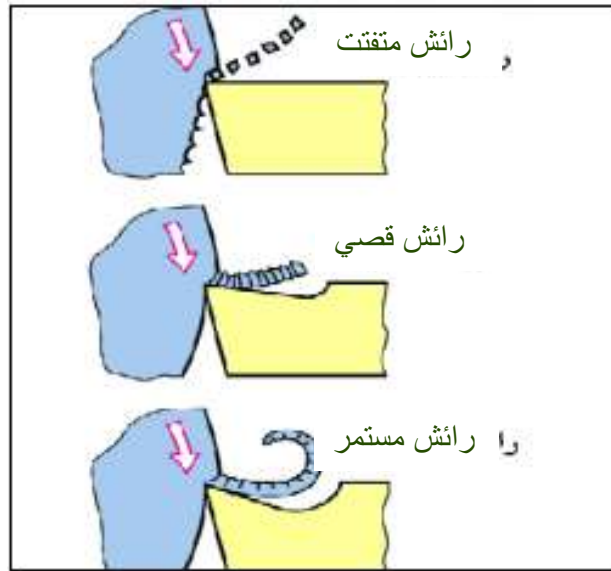

الشكل IX. 2 : أنواع الرايش الشكل

X. 2. الحرارة المتولدة

نتيجة لاحتكاك أداة التقطع بقطعة الشغل وكذلك احتكاك الرايش الناتج بسطح الأداة والشغل
المبدول في تنفيذ القطع، وتولد حرارة عالية تبلغ < 550 من أعلى مناطق تأثيرها الشكل (1. 6) يوضع
مناطق التأثير الحراري و أداة القطع.

تسبب هذه الحرارة العالية في إضعاف صلادة الحد القاطع وبالتالي زيادة التآكل الناتج عن الاحتكاك مما ينقص من عمر الأداة. ويترتب على نقص عمر الأداة كثرة التوقف لتغييرها و تركيب أخرى سليمة ، يعني ذلك زيادة الزمن الكلي للقطع أي ضعف الإنتاجية. كذلك يعني نقص عمر الأداة، كثرة عمليات إعادة الشح مما يزيد من تكلفة الإنتاج بدخول تكلفة عامل التخليخ وأداة والة التجلية لمواجهة تأثيرات الحرارة المتولدة يستخدم التبريد و التزليق . وكذلك تم تطوير مواد قطع تتحمل الحرارة المالمية مثل الكرييدات والسيراميك ...، وبالتالي تضمن التشغيل بسرعات قطع عالية، تكون الأساس في الحصول على سطح ناعم وكذلك سرعات تقنية عالية تكون الأساس التقليل من القطع إن استخدام التبريد والتزليق وعادة قطع تحمل الحرارة المالمية، شرطان ضروريان لضمان رفع الإنتاجية وتحقيق جودة عالية

X.3. التبريد والتزليق

يقصد بالتبريد سحب الحرارة المتولدة وذلك عبر تسليط ماء على منطقة القطع و يقصد بالتزليق تحسين انسياب الرائش على سطح الإسفين غير تقليل الاحتكاك بواسطة رش منطقة القطع بزيت. التنفيذ العمليتين معا يتم خلط الزيت بالماء ولتحسين عملية التصاق الزيت بسطح قطعة الشغل يضاف لهما الكبريت، إن وجود التبريد والتزليق يمكن من رفع سرعتي القطع والتغذية مع ضمان عدم تقليل عمر الأداة، أي نحقق جودة التشغيل، تقيلا للتكلفة وزمنا قليلا لتشغيل القطعة توجد مجموعتان من المزلقات هما:

- ✓ الزيوت والشحوم الطبيعية وتمتاز بجودة تزيقها ولكن يعيها ازدياد لزوجتها عند تعرضها لحرارة عالية
- ✓ الزيوت المعدنية ويميزها عدم تأثرها بحرارة القطع ولكنها أقل جودة في التزليق

يتم استخدام التبريد والتزليق تبعاً لمعدن قطعة الشغل وظروف التشغيل، فالزهر يشغل دائماً بدون تبريد وتزليق والنحاس والألومونيوم يستخدم التبريد والتزليق عند تشغيلهما بسرعات قطع وتغذية عاليتين وعمق قطع كبير، أما الصلب فإنه يشغل دائماً مع وجود تبريد وتزليق مهما تنوعت ظروف القطع. ولضمان وصول سائل التبريد والتزليق للمنطقة القطع يفضل توجيه السائل من أسفل أو استخدام أدوات قطع بتجاويف خاصة توجه السائل للمنطقة القطع.

X.4. أثر سوائل التبريد في أداة القطع

تولد في أثناء عملية القطع كميات كبيرة من الحرارة تؤدي إلى تسخين الحد القاطع ونقصان قساوته ثم تأكله. وللتقليل من سرعة تأكل الحد القاطع وزيادة مدة خدمته تُستخدم سوائل التبريد المخصصة لإنقاص الحرارة في منطقة تشكل الرايش، وفي حال كانت سوائل التبريد ذات خواص تزيقيّة، فإنها تقلل الاحتكاك بين القلم والرايش وبين القلم والمشغولة، ومن ثم تُخفّض كمية الحرارة الناتجة من الاحتكاك بتسهيل انزلاق الرايش على سطح القلم القاطع ويكون تأكل حد القلم القاطع أبطأ.

تُستخدم عدة أنواع من سوائل التبريد والتزييت في أثناء عملية التشغيل، ويُحدّد نوع سائل التبريد وغزارته بحسب نوع عملية التشغيل ونوع أداة القطع ونوع معدن القطعة المشغولة، وكذلك معدلات القطع المستخدمة (من سرعة وتغذية وعمق القطع). وهناك مجموعتان من سوائل التبريد:

-المحاليل المائية : تمتاز بخواص تبريد جيدة، وتنحصر عملية التبريد في امتصاص حرارة القطع

وخفضها، ومنها محلول كربونات الصوديوم ويحوي 3-5 % صودا.


-المحاليل الزيتية المحتوية على الزيت المكبرت (سولفاتيزول) وهي زيوت معدنية معاملة بمجموعة السلفونيك. يُفضّل التبريد بتوجيه تيار خفيف من المستحلب المائي بضغط لا يزيد على 30 كغ/سم² عبر فتحة صنبور ضيق من جهة السطح الخلفي للقلم (على نقطة تحرك الرايش). ولا يُستخدم التبريد عند تشكيل المعادن المهشة كحديد الزهر.

يمكن تحسين خواص سوائل التبريد والتزييت بإضافة كميات قليلة (0.01-0.1%) من مواد نشطة سطحياً حيث يمكنها زيادة قدرة التزييت. ومن هذه المواد: حامض الأستاريك، حامض الزيتيك، الحامض النخيلي وغيرها، مع إضافات أخرى من مواد عضوية كالفلور أو الكروم أو اليود.

XI. قوة القطع

XI. 1. مقدمة

قوة القطع الكلية F_z : هي محصلة القوة الضرورية لتعدي مقاومة المعدن للقص و F_s والقوة الناتجة عن احتكاك الرأس وقطعة الشغل بأداة القطع F_{sn} و يتضح أن العاملين الرئيسيين في تحديد مقدار قوة القطع هو نوع مادة قطعة الشغل وزوايا الأداة بالأخص زاوية الجرف والتي تحدد مقدار زاوية ميل مستوى القص Φ ، زاويتي الخلوص والجرف الجانبي اللتين تؤثران في مقدار الاحتكاك. الشكل XI. 1 يوضح القوى المذكورة واتجاهات تأثيرها-

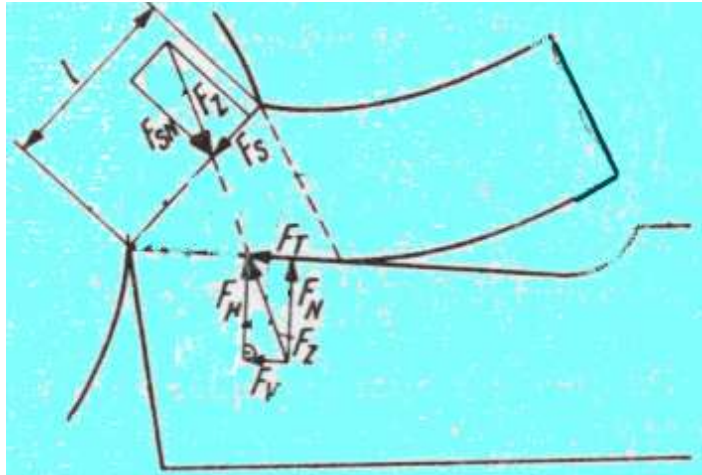

الشكل XI. 1: نشوء قوة القطع.

إن تحديد قوة القطع ضروري من أجل

أ) حساب قدرة الآلة و بالتالي اختيار الآلات المناسبة لورشة أو مصنع ما، وكذلك معرفة الآلة المناسبة لتنفيذ عملية تشغيل معينة.

ب) تصميم أدوات القطع بمتانة كافية لتحمل القوى التي ستعرض لها أثناء القطع.

ج) تصميم آلات القطع بجساءة كافية لتحمل القوى والاهتزازات الناتجة.

د) تصميم مثبتات قطع الشغل وخاصة لعمليات التفريز بحيث تقوم بتثبيت قطعة الشغل بقوة لا تسمح بتحريكها تحت تأثير قوى القطع.

يجب ملاحظة أن قوة القطع غير ثابتة بسبب تأثير عوامل مثل حدوث تلف بالأداة، تواجد

اهتزازات ناتجة عن آلات مجاورة، تواجد مناطق مختلفة الصلادة بأسطح القطع المسبوكة وتكون حد

قاطع إضافي. لذا يجب وضع احتياطات لتلك الزيادة المتوقعة في قوة القطع عند تصميم أدوات القطع

ومثبتات قطع الشغل.

XI. 2. حساب قوة القطع

يعتمد حساب القوة على فكرة تحديد قوة القطع النوعي، أي القوة الضرورية لقطع 1 مم² وضربها في مساحة مقطع الجزء المطلوب قطعه.

قام عدد من علماء مثل Richter, Kronenberg, Taylor, Merchant and Kinziele بتحديد قيمة القطع النوعي لمواد مختلفة وذلك في تجارب عملية يتم فيها استخدام نفس ظروف القطع، أي نفس سرعة القطع، وسرعة التغذية، وسمك عرض الرايش، ومادة الحد القاطع، وزوايا الأداء، والتبريد والتزليق.

تبعاً ل Kinziele يتم حساب قوة القطع كما يلي:

$$F_c = b \cdot h \cdot k_s$$

$$k_s = k_{s11} / h^z$$

حيث

b: هي عرض الرايش بالملم² h هي سمك الرايش بالملم.

k_{s11} هي قوة القطع النوعي عندما سمك الرايش = 1 مم وعرض الرايش = 1 مم².

تؤخذ قيم k_{s11} و z من الجدول XI. 1.

$K_{s1.1}$ kp * mm ⁻²	Z	الصلابة أو الصلادة [kp * mm ⁻²]	مادة قطعة الشغل
176	0.17	50	صلب طري 42
199	0.26	52	صلب طري 50
211	0.17	62	صلب طري 60
222	0.14	67	صلب عالي الكربون ck 45c,45
213	0.18	77	صلب عالي الكربون ck 60c,60
210	0.26	77	صلب سيانكي 16Mn Cr 5
225	0.3	63	صلب سيانكي 18Cr Ni 6
224	0.21	60	صلب سيانكي 34Cr Mo 4
250	0.25	73	صلب سيانكي 42 Cr V 4
174	0.24	94	صلب سيانكي 55 NiCrMoV 6
192	0.24	HB 352	معالج 55NiCrMoV 6
255	0.18	60 - 70	صلب مقاوم للصدأ
332	0.22		صلب منجنيزي صلد
160	0.17	30 - 50	صلب سيانكي 45
205	0.19	Rc 46	زهر أبيض
95	0.2	hB 200	زهر رمادي - 15
116	0.25	HB 200	زهر رمادي 25
65	0.24		نحاس أحمر
78	0.19	HB80 - 120	نحاس أصفر
65	0.24	HB30 - 42	الومونيوم مسبوك

Kp/mm^2 كيلو باوند على المليمتر مربع و تساوي $10N/mm^2$
الجدول XI. 1 : قوة القطع النوعي عند خراطة معادن مختلفة

XI. 3. حساب قدرة القطع

تحسب قدرة القطع P_c بالقانون :

$$P_c = F_c \cdot V$$

حيث؛ V سرعة القطع [m / min] F_c المركبة المماسية لقوة القطع [N] .

القسمة على 60 تهدف لتحويل الدقيقة لساعة وعلى 102 لتحويل النيوتن إلى وات.



نتيجة لضياع جزء من قدرة الآلة في تحريك أجزائها وفي الاحتكاك الذي ينتج بينها ، فإن قدرة الآلة يجب أن تكون أكبر من قدرة القطع. لذا فإن قدرة الآلة تحسب بمراعاة معامل استغلال القدرة η كما يلي:

$$P_{\text{motor}} = P_c / \eta \quad [\text{kw}]$$

تختار قيمة η بين 0.7 و 0.9 تبعا لعمر الآلة ومستوى صيانتها.

XI.4. مركبات قوة القطع

يتضح من الشكل XI.2 أن قوة القطع الكلية F تؤثر على سطح الأداة بزواوية غير قائمة ، أي يمكن تحليلها إلى ثلاثة مركبات تعمل في ثلاثة اتجاهات متعامدة على بعضها البعض الشكل XI.1 يوضح الاتجاهات الثلاثة والتي تنتج من تحليل القوة الكلية F إلى F_s و F_p ثم تحليل F_s إلى F_c و F_f

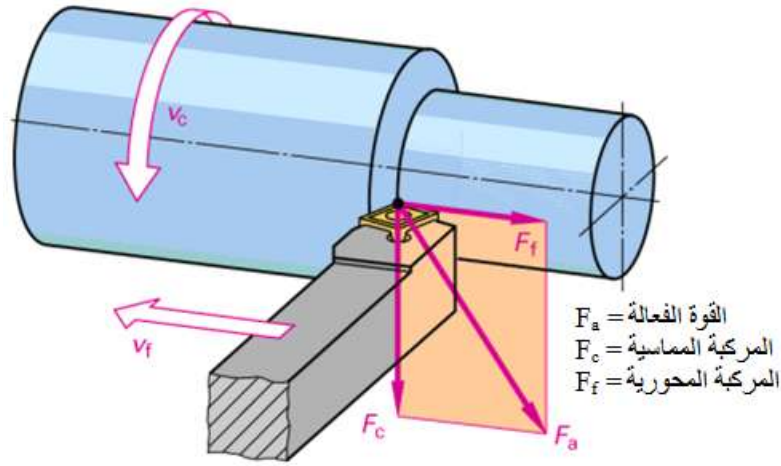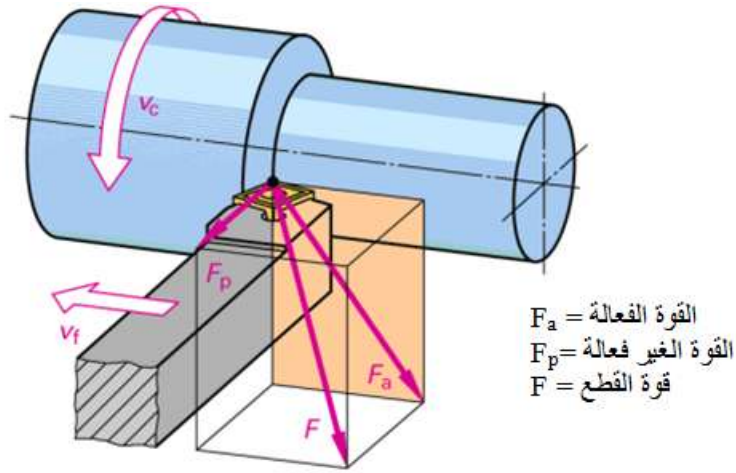

الشكل XI. 2 : مركبات قوة القطع.

حيث :

F_c هي المركبة المماسية وتشكل تقريبا 67 % من قوة القطع الكلية، تعمل هذه القوة على حني القلم إلى أسفل ورد فعلها يعمل على دفع قطعة الشغل لأعلى . لذا يجب توفر متانة كافية في أداة القطع ويجب ألا تبرز كثيرا من حامل القلم ويجب أن يكون تثبيت قطعة الشغل كافية لمنع فك قطعة الشغل أو اهتزازها.

F_p هي المركبة القطرية وتشكل تقريبا 27% من قوة القطع الكلية. تعمل هذه القوة على دفع أداة القطع بعيدا عن قطعة الشغل ورد فعلها يمكن أن يحني قطعة الشغل. القطع ذات الطول الحرج أي التي طولها $12 \leq$ قطرها يمكن أن تحنى تحت تأثير هذه المركبة ولذا يجب إسناد قطعة الشغل بالقرب من منطقة القطع وذلك باستخدام مسند متحرك (خناقة متحركة) أو مسند ثابت.

F_f هي المركبة المحورية وتشكل تقريبا 6% من قوة القطع الكلية. تعمل هذه القوة على إعاقة تقدم أداة القطع ورد فعلها يعمل على فك قطعة الشغل من تثبيتها.

XI. 5. العوامل المؤثرة على قوى القطع

هناك عوامل كثيرة تؤثر على قوى القطع يمكن إيجازها فيما يلي:

- (أ) عند زيادة عمق القطع تزيد المركبة المماسية لقوة القطع.
- (ب) عند زيادة سرعة التغذية تزيد المركبة المماسية.
- (ت) عندما تزيد زاوية الجرف تنقص كل مركبات قوة القطع.
- (ث) عند زيادة زاوية الخلوص يقل الاحتكاك، وبالتالي تقل قوى القطع.
- (ج) عند زيادة سرعة القطع ترتفع درجة الحرارة وبالتالي يقل معامل الاحتكاك بين قطعة الشغل والرائش وأداة القطع مما ينقص من قوة القطع الكلية.
- (ح) عند استخدام تزيق يقل الاحتكاك وبالتالي تقل قوى القطع الكلية.
- (خ) المواد ذات مقاومة القص العالية تزيد من قوى القطع الضرورية لتنفيذ عملية القطع.

XII. خشونة الأسطح

XII. 1. مقدمة

تعد عمليات التشغيل من أهم عمليات التصنيع الأساسية ، إذ أن عمليات التصنيع الأساسية تتضمن عمليات التشكيل ، التي تمثل بعدم إزالة ريش مثل البثق والدرفلة والسحب وعمليات التشغيل التي تمثل بإزالة جزء من المادة على شكل ريش مثل الخراطة والتفريز والقشط ، وتصرف الملايين من الدورات سنويا على الانجاز الدقيق والنوعي لمنتجات عمليات التصنيع بشكل عام ، وأصبح الاهتمام كبيرا بنوعية الإنتاج إضافة إلى كميته من خلال التركيز على طرق التصنيع العلمية التي تستند على التجربة والتحليل والتطابق مع رغبة المستهلك المطلوبة ، وفي واقع الأمر ، فإن عمليات التصنيع بشكل عام يمكن أن تتغير من فترة إلى أخرى تبعا للحاجات الآنية للمستهلك اعتمادا على التغيير النوعي في خواص المشغولات الناتجة من تغييرات علمية في جودة الإنهاء السطحي إضافة الى خواص المنتج الأخرى مثل المتانة ومقاومة التآكل وغيرها.

لذا اهتم الباحثون في مجال عمليات التصنيع اهتماما كبيرا بتغييرات عمليات التشغيل الميكانيكي وظروف التشغيل مثل سرعة القطع ومعدل التغذية وعمق القطع إلى جانب الاهتمام باختيار نوع عدة التشغيل ذات العمر الأطول ، وقدرة أدوات التشغيل على الإنتاجية النوعية بما يقلل من كلف الإنتاج ويزيد من الفترة الزمنية لاستخدام منظومات القطع ذات العلاقة بعملية التشغيل ، الأمر الذي أدى إلى زيادة في عدد البحوث العلمية في مجال تشغيل المعادن خلال القرنين الأخيرين بهدف الوصول إلى الفهم الصحيح لأساسيات التشغيل.

و من الخصائص الهامة التي يجب أن تتوفر في المنتجات درجة نعومة أسطحها، حيث إن كثيرا من التطبيقات العملية تحتاج إلى أسطح على درجة عالية من النعومة حتى تؤدي الوظيفة المطلوبة منها بأفضل أداء ممكن، لذلك فقد اهتم المتخصصون في مجال التصنيع بالتوصيف الدقيق للأسطح عن طريق التعبير عن طبيعة هذه الأسطح بقيم عددية تعكس درجة نعومتها. وفي الماضي كانت الأسطح توصف بأنها كالمرأة إذا كانت على درجة عالية من النعومة. وقد أثبت الواقع العملي افتقار هذا الأسلوب الوصفي لدقة التحديد الكامل لنعومة السطح المراد تصنيعه، ومن ثم عدم تقيد المصنع بدرجة النعومة المطلوبة.

وقد أثبتت الخبرة العملية عدم إمكانية تصنيع أسطح ذات نعومة مطلقة مهما كانت دقة و إمكانيات الآلات الحديثة المستخدمة في التشغيل. فإذا أخذنا أحد المشغولات و قمنا بفحص أحد أسطحه تحت مجهر ذي درجة تكبير عالية، ستري أن لهذا السطح تضاريس ، أي قمم و منخفضات و أخاديد قد لا نشعر بوجودها بالعين المجردة أو بمجرد إمرار اليد على هذا السطح، وهذا يثبت أن استواء السطح ليس مطلقا بل لا بد من وجود بعض الانحرافات الطفيفة و التي تكون خشونة الأسطح أحد مظاهرها.

XII. 2. تصنيف عدم استواء الأسطح

تختلف أشكال و أبعاد انحرافات الأسطح و التي تؤدي إلى عدم استوائها تبعا لمتغيرات متعددة مثل نوع الخامة المستخدمة وطريقة التثبيت و دقة ماكينات التشغيل وغير ذلك من العوامل الأخرى، ويمكن تقسيم عدم استواء الأسطح إلى ما يلي تبعا لأشكالها المختلفة الموضحة بالشكل XII. 1.

XII. 2. 1. الحيود

و هو يعني الانحراف أو عدم الاستواء في الأشكال المسطحة و عدم الاستدارة في الأشكال الأسطوانية، كما يظهر ذلك في الشكل XII. 1. أ و ينشأ هذا النوع نتيجة لوجود خلوص بين المسارات الدليلية للأدلة الانزلاقية بماكينات التشغيل، أو لانحناء الماكينة أو المشغولة نتيجة عدم التثبيت الأمثل للمشغولة، إلى جانب احتمالية وجود عيوب أو تشوه بالتصليد في الخامة المستخدمة.

XII. 2. 2. التموجات

يوضح الشكل XII. 1. ب هذه النوعية من عدم استواء الأسطح و التي تنتج من الدوران غير المنتظم، أو للاهتزازات الزائدة الأعمدة ماكينات التشغيل، أو لحدوث أخطاء في تثبيت المشغولة. و يتراوح طول هذه التموجات بين 1 مم ، 25 مم وارتفاعها بين 0.02 مم ، 0.05 مم.

XII. 2. 3. الأخاديد


تنتج هذه الانحرافات في المشغولات نتيجة لوجود عيوب في التركيب البنائي لسطحها، و يبين الشكل XII. 1. ج تمثيلاً لأخاديد السطح.

XII. 2. 4. الحزوز

تنشأ حزوز الأسطح التي تظهر في الشكل XII. 1. د نتيجة أسلوب توجيه العدة على السطح المشغل و التصاق الرأش بالحد القاطع للعدة.

وفي الحياة العملية تجتمع الأسباب التي تم ذكرها معا وتتراكب الأنواع المختلفة لانحرافات الشكل وبالتالي يكون السطح غير مستو وتظهر فيه تموجات وأخاديد وحزوز في نفس الوقت، كما هو مبين بالشكل XII. 1. و.

وتشمل خشونة الأسطح وجود الأخاديد والحزوز، وتكون أبعادها من غاية الصغر، فيتراوح طولها بين 0.005 مم، 0.25 مم وارتفاعها بين 0.000025 مم، 0.025 مم أما التموجات و عدم الاستواء (أو عدم الاستدارة) فيتم تصنيفها على أنها عدم انتظام في الشكل، وهذا ما سيتم تناوله بتفصيل أكثر الوحدة الخامسة.

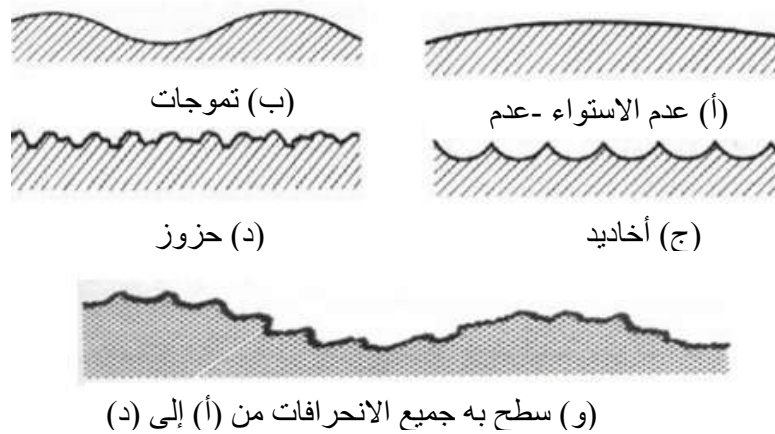

الشكل XII. 1 : الأشكال المختلفة لعدم استواء الأسطح

XII. 3. مقاييس الخشونة


لكي يتم وصف خشونة الأسطح بطريقة محددة، كان لابد من الاتفاق على مقاييس عديدة تعبر عن درجة خشونة السطح، وقد اتفق المتخصصون في مجال خشونة الأسطح على عدد من المقاييس

العديدية لتكون مقاييس موحدة تستخدم للتمييز بين الأسطح ذات درجات الخشونة المختلفة. وهذه المقاييس هي:

XII. 3. 1. الخشونة المتوسطة Ra

هي المتوسط الحسابي لمدى ابتعاد الانحرافات عن البعد الفعلي المتوسط، ويتم حساب الخشونة المتوسطة بقسمة مجموع المساحات المظللة (الشكل XII. 2) على طول العينة. ويمكن تقريب هذه القيمة لتكون مجموع الانحرافات (7) مقسوما على عددها (N)، أي:

$$R_a = \frac{1}{N} \sum_{n=1}^N \cdot r_n$$

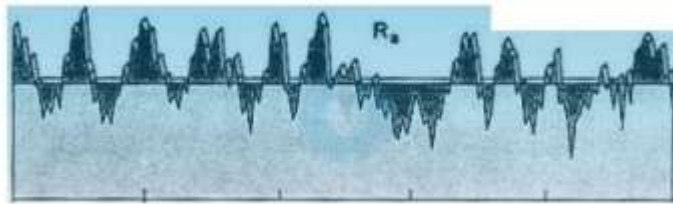

الشكل XII. 2 : الخشونة المتوسطة Ra.

XII. 3. 2. عمق الخشونة R_t

هو البعد بين الحد الأقصى و الحد الأدنى للانحرافات. ويعتبر عمق الخشونة من أكثر المقاييس المستخدمة لتقييم بنية الأسطح، ولكنه لا يعطي فكرة واضحة عن الخواص الانزلاقية للأسطح و مقاومتها للبري، لذلك يتم الاستعانة بمقاييس أخرى لخشونة الأسطح للوصول لأعلى دقة في تقييم الأسطح.


XII. 3. 3. عمق التسطیح (الاستواء) R_p

هو البعد بين الحد الأقصى و الخط المرجعي المتوسط للانحرافات. ويدل هذا المقياس على المقدار اللازم لضغط قم التموج الفعلية حتى تصبح مستوية. ويمتاز هذا المقياس عن المقاييس الأخرى للخشونة، بأنه يعطي أفضل بيان عن الأداء الوظيفي للسطح مثل الأسطح الانزلاقية أسطح الأزواج التداخلية التي يتم تركيبها بالكبس.

XII. 3. 4. العمق الأدنى للخشونة R_v

هو البعد بين الحد الأدنى و الخط المرجعي المتوسط للانحرافات. ويوضح الشكل XII. 3 كلاً من مقاييس الخشونة R_p R_t R_v والتي ترتبط ببعضها البعض بالعلاقة الآتية :

$$R_t = R_p + R_v$$

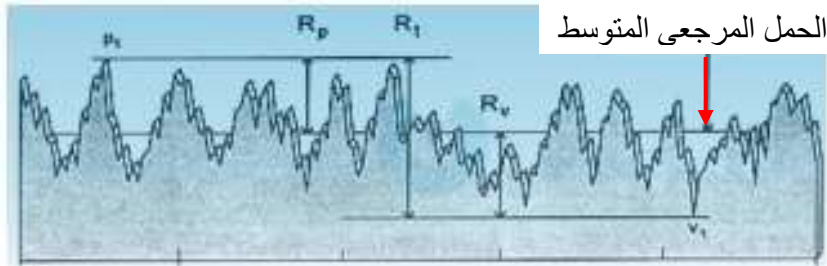


الشكل XII. 3 : تعمق الخشونة R_t و عمق التسطیح R_p .

XII. 3. 5. متوسط اقصى انحرافات للسطح (R_z)

هو متوسط الفرق بين أعلى خمسة انحرافات (الشكل XII. 4) (p_1, p_2, p_3, p_4, p_5) وأدنى خمسة انحرافات (v_1, v_2, v_3, v_4, v_5) في العينة المقاسة.

وطبقا لمواصفات ISO وبالنظر إلى شكل (4-5) نجد أن :

$$R_z = (p_1 + p_2 + p_3 + p_4 + p_5) / (v_1 + v_2 + v_3 + v_4 + v_5)$$

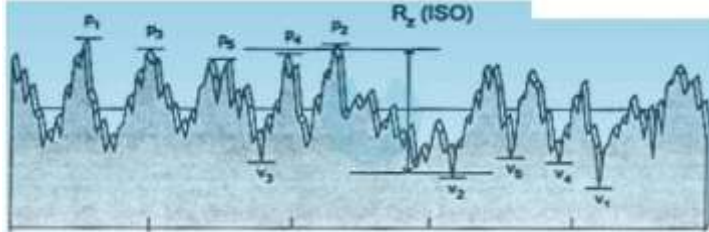

الشكل XII.4 : متوسط أقصى انحرافات للسطح Rz

XII.3.6. متوسط الجذر التربيعي لانحرافات السطح Rq

هو الجذر التربيعي المتوسط مجموع مربعات الانحرافات. وتظهر أهمية هذا المقياس عند تقييم

الخواص الضوئية للأسطح، وتستخدم المعادلة التالية لحساب Rq:

$$Rq = \sqrt{\frac{1}{N} \sum_{n=1}^N r_n^2}$$

حيث N: عدد نقاط القياس.

r_n : قيمة الانحراف عند نقاط القياس،

إن المقاييس التي تم تعريفها هي أكثر المقاييس أهمية واستخداما في مجال الإنتاج، ولكن توجد

أيضاً مقاييس أخرى مشابهة و كذلك مقاييس لحساب طول موجة الخشونة. وهذه المقاييس يستخدمها

المتخصصون بكثرة عند إجراء دراسات بحثية في مجال خشونة الأسطح

مثال:

في تجربة معملية لتقييم خشونة أحد الأسطح تم أخذ القراءات التالية عند 18 نقطة قياس على

السطح

9	8	7	6	5	4	3	2	1	موضع الانحراف
18	17	16	15	14	13	12	11	10	
13	3	9	15	17	19	27	19	7	(um) القياس
11	1	3	8	13	22	11	19	15	

احسب مقاييس الخشونة R_t و R_z , R_a , R_q

الحل:

بالرجوع إلى شكل (XII. 3-4) نجد أن عمق الخشونة R_t يمكن حسابه كالتالي:

$$R_t = p_1 - V_1 = 27 - 1 = 26 \text{ um}$$

و باستخدام معادلات تعريف كل من R_z , R_a , R_q ، نستطيع حساب القيم المطلوبة كالتالي:

$$R_z = \frac{(P_1 + P_2 + P_3 + P_4 + P_5) - (V_1 + V_2 + V_3 + V_4 + V_5)}{5}$$

$$R_z = \frac{(27 + 22 + 19 + 19 + 19) - (1 + 3 + 3 + 7 + 8)}{5} = 16.8 \mu m$$

$$R_a = \frac{1}{N} \sum_{n=1}^N \cdot r_n$$

$$R_a = \frac{(7+19+27+19+17+15+9+3+13+15+19+11+22+13+8+3+1+11)}{18}$$

$$R_a = 12.89$$

$$R_q = \sqrt{\frac{1}{N} \sum_{n=1}^N r_n^2}$$

$$R_q = \frac{(7^2+19^2+27^2+19^2+17^2+15^2+9^2+3^2+13^2+15^2+19^2+11^2+22^2+13^2+8^2+3^2+1^2+11^2)}{18}$$

$$R_q = 14.58 \mu m$$

XIII. طرائق التشغيل غير التقليدية

تضم طرائق التشغيل غير التقليدية أساليب متنوعة لتشغيل المعادن منها الميكانيكي، والكهربائي، والحراري والكيميائي. تم تطوير هذه الطرق بعد 1940 واستخدمت أساساً من احتياجات غزو الفضاء. توسع استخدامها في المجالات الأخرى بغرض:


- تحسين جودة المنتجات (دقة المقاييس ونعومة السطح) -

- تشغيل معادن عالية الصلادة.

- إنتاج قطع معقدة الشكل بالأخص القوالب المعدنية.

XIII. 1. التشغيل بقوس البلازما

تستخدم في قطع الصلب السبائكي والمعادن غير الحديدية والمواد غير المعدنية. يصل السمك الذي يمكن قطعه من 1 إلى 100 مم، تبلغ سرعة القطع 6 مم / دقيقة. تمتاز بأنها يمكن أن تقطع كل المعادن بسرعة عالية وحافة قطع خالية من الزوائد والعيوب. يعيها ارتفاع سعر معداتها واحتياجها لاحتياطات خاصة لمعالجة الضجيج الصادر والدخان والغبار وحماية العين من الأشعة فوق البنفسجية، الشكل XIII. 1 يوضح طريقة التشغيل بالبلازما.

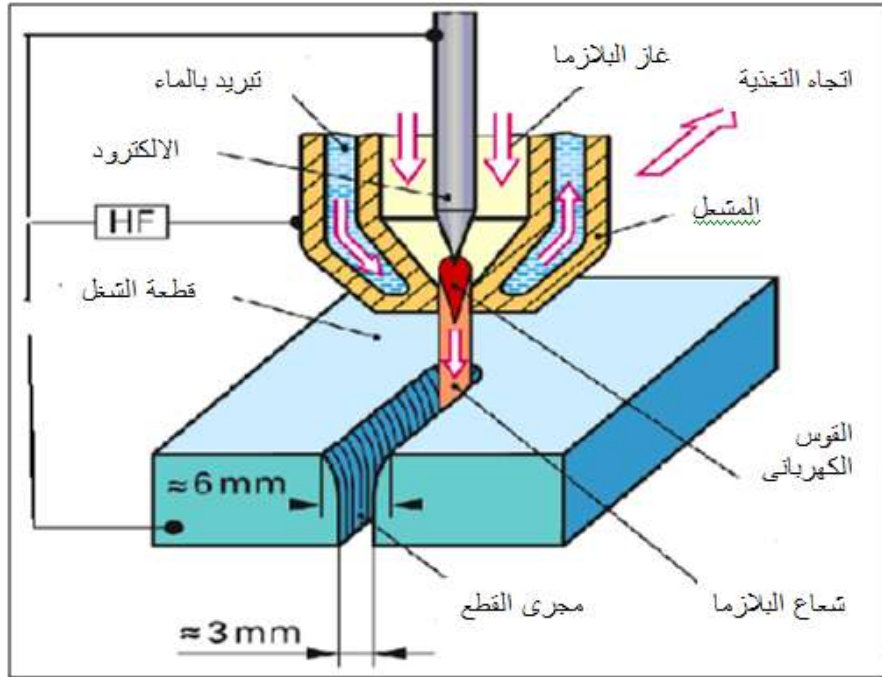


الشكل XIII. 1 : قطع المعادن بالبلازما

ينشأ قوس كهربائي بين الكترود التنجستن وإطار المشعل يسمى القوس الابتدائي. عند مرور غاز أرجون أو هليوم أو نتروجين على هذا القوس يحدث له تأين (يطلق عليه الآن بلازما) ويصبح جيد التوصيل للكهرباء. بوصول البلازما إلى قطعة الشغل يحدث تفريغ كهربائي بينها وبين الكترود

وينشأ قوس كهربائي يسمى القوس الثانوي ويحدث إيقاف للقوس الابتدائي. تصل درجة حرارة البلازما 30000 درجة مئوية تؤدي هذه الحرارة العالية المركزة على منطقة صغيرة من سطح قطعة الشغل إلى تبخر المنطقة ويتم إزالة نواتج القطع عبر تدفق الغاز المتأين. يجب تبريد المشعل كما يوضح الشكل وذلك لحمايته من الانصهار.

XIII. 2. التشغيل بالليزر

يعتبر الليزر أشعة ضوئية عالية الطاقة تنتج في معدات خاصة عبر خلق رنين ضوئي أما في غاز أو في بلورات صلبة. يتم تركيز الضوء الصادر على مساحة صغيرة جدا من سطح قطعة الشغل. يحدث انصهار أو تبخر للمعدن في منطقة تأثير شعاع الليزر ويتم إزالة نواتج القطع عبر تدفق الغاز الحامل المرافق (الآرجون أو التروجين) للشعاع، الشكل XIII. 2 يوضح طريقة التشغيل بالليزر.

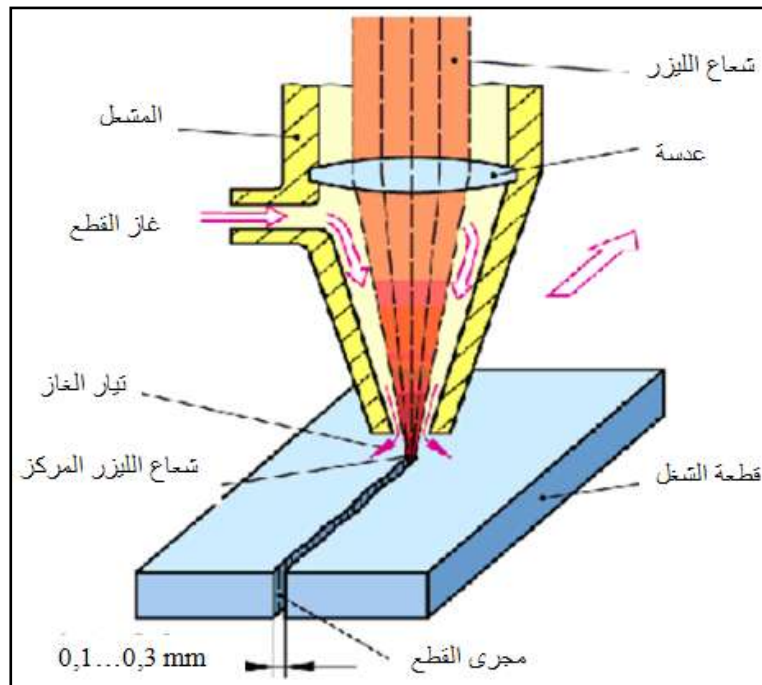

الشكل XIII. 2 : القطع بالليزر

يستخدم الليزر في قطع وحفر كل أنواع الصلب، سبائك الألومنيوم، البلاستيك والخزفيات. يبلغ السمك المقطوع 10 مم في حالة الصلب ويمكن قطع رقائق بلاستيكية يبلغ سمكها 1 مم. تبلغ سرعة القطع 6 م / دقيقة عند قطع الصلب و 90 م / دقيقة عند قطع البلاستيك. الشكل XIII. 3 يوضح أمثلة لقطع شغل أنتجت عبر التشغيل بالليزر يتضح منها الجودة العالية للقطع.




الشكل XIII. 3: أمثلة لقطع شغل أنتجت عبر التشغيل بالليزر

يمكن استخدام الماء كوسيلة إزالة نواتج القطع مما يقلل من تأثير الحرارة على حواف منطقة القطع (يستخدم ذلك عند قطع لوحات السليسيوم المستخدمة في الصناعات الإلكترونية). يمتاز التشغيل بإمكانية قطع كل المواد وإنتاج حواف قطع عالية الجودة (بدون تأثير حراري ، بها نعومة واستقامة وخالية من الزوائد) وكذلك إمكانية تنفيذ ثقوب صغيرة القطر جدا وتنفيذ القطع بسرعة عالية. يعيبه ارتفاع سعر معداته وضرورة توفر احتياطات أمان مكلفة.

XIII. 3. التشغيل بالماء

يستخدم شعاع ماء بقطر 0.1 إلى 0.5 مم بضغط عالي يصل إلى 4000 بار مضاف إليه مادة حاكّة مثل الرمل في قطع كل المعادن والمواد غير المعدنية مثل البلاستيك والمنسوجات وغيرها بسمك من 1 إلى 100 مم. تبلغ سرعة القطع 4 م / دقيقة عند قطع الصلب و 8 م / دقيقة عند قطع الألومنيوم. تمتاز طريقة التشغيل بشعاع الماء بإمكانية قطع كل المعادن وبعدم وجود تأثير حراري على حواف القطع مما يعني عدم إمكانية حدوث تشوهات بقطع الشغل الشكل XIII. 4 يوضح طريقة التشغيل بشعاع الماء.

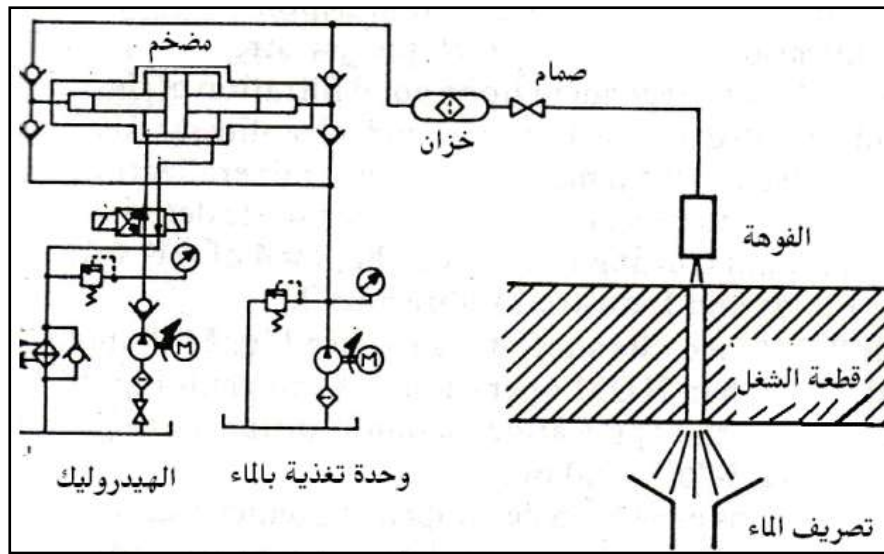


XIII. 4 : طريقة التشغيل بشعاع الماء.

تستخدم معدات متحكم فيها رقمية لتنفيذ القطع بالماء. يتم التحكم في سرعة القطع، مسافة الفوهة من سطح قطعة الشغل، وضغط الماء و حركة تغذية قطعة الشغل.


XIII. 4. التقفيل بالتفريغ الكهربائي

تستخدم لتشغيل المواد عالية الصلادة وإنتاج أشكال معقدة مثلها في حفر القوالب المعدنية وأشكال ذات حواف كثيرة الانحناءات. يوجد نوعان أساسيان لهذه الطريقة. الشكل XIII. 5 يوضح طريقة الحفر والمستخدمة في إنتاج القوالب المعدنية والكتابة وطريقة القطع للحصول على حواف منحنية ومستقيمة.

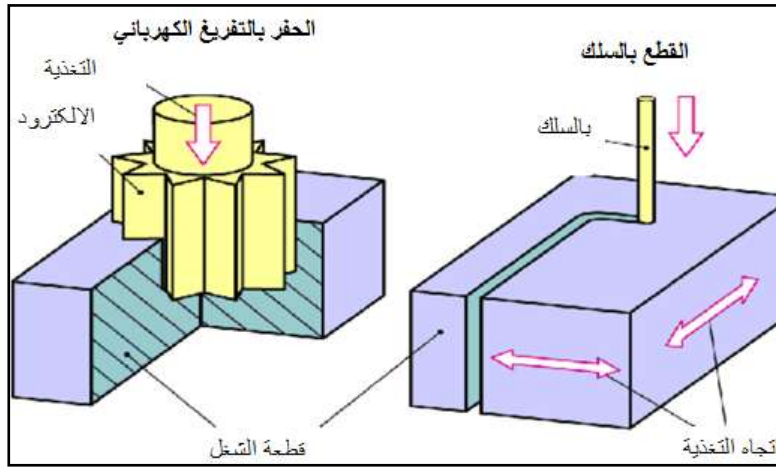

الشكل XIII. 5 : التشغيل بالتفريغ الكهربائي.

يتم الحفر عبر ختم يماثل شكله الحفر المطلوب إنتاجه ويصنع الختم من الجرافيت أو النحاس أو سبائك النحاس والتنجستن أو النحاس والزنك. بينما في حالة القطع يستخدم من سبيكة نحاس وزنك، الشكل XIII. 6 يوضح طريقة الحفر والمعدات المستخدمة بها.

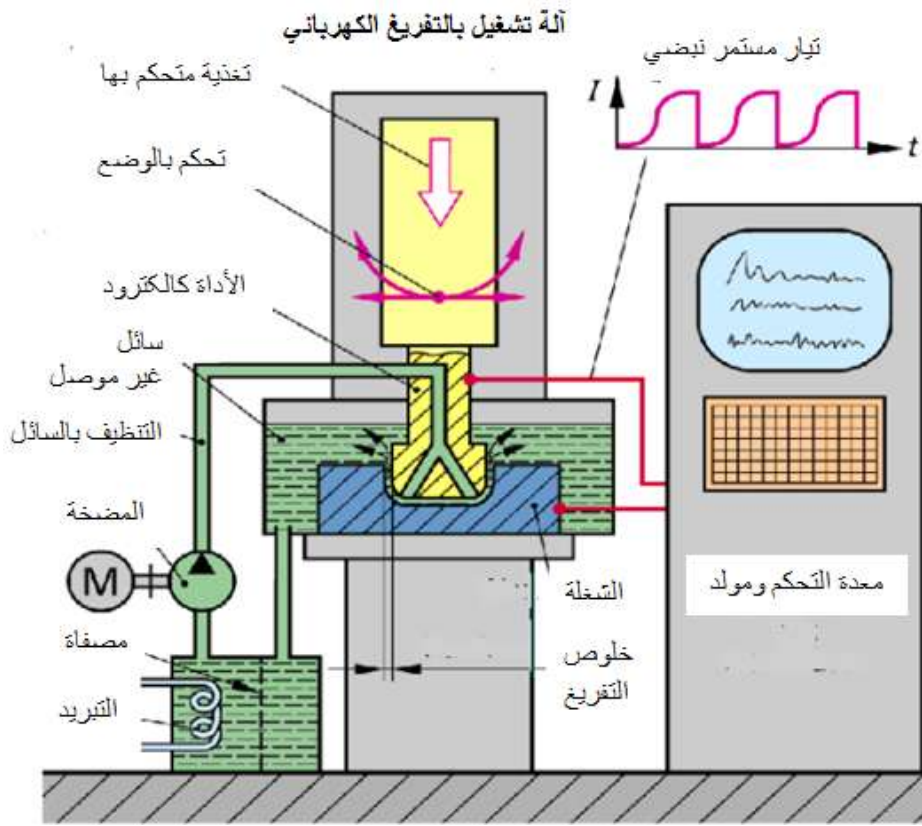


الشكل XIII.6 : معدات طريقة الحفر

يعمل الختم ككاتود وقطعة الشغل تمثل الأنود. يوصل التيار الكهربائي على نبضات متكررة بتردد ما بين 200 إلى 500000 هيرتز، مما يحدث تفريغ كهربائي عبر المسافة الصغيرة بين الختم وقطعة الشغل والتي تبلغ 3 إلى 1 مم. يقوم السائل غير الموصل كهربائياً (زيت معدني) والذي يغمر قطعة الشغل بإزالة نواتج الحفر. يتم تحريك الختم لأسفل بمعدل يتناسب مع معدل الحفر لكي تظل المسافة بينه وبين قطعة الشغل ثابتة.

يبدأ أنبعاث الكترونات وأيونات من الكاتود تتجمع في السائل ثم يحدث تفريغ كهربائي (مرور التيار). بتجمع المزيد من الأيونات يستمر التفريغ الكهربائي وتبلغ درجة الحرارة الناتجة من اصطدام الإلكترونات بقطعة الشغل 12000 درجة مئوية تؤدي التبخر المعدن ويزيل السائل نواتج الحفر.

عند القطع بالسلك والمستخدم في إنتاج مثلاً قوالب البثق يستخدم سلك من سبيكة نحاس وزنك بقطر 1،، إلى 3 مم، يتم القطع داخل ماء تم إزالة الأملاح منه ليصبح غير موصل. تمكن هذه الطريقة من قطع الصلب السبائكي عالي الصلادة وتنتج حواف عالية الدقة وذات نعومة سطح تبلغ 7 ميكرومتر. يتم استخدام آلات متحكم فيها رقيقة للتحكم في سرعة حركة السلك وتغذية قطعة الشغل وشدة التيار والجهد، الشكل XIII. 7 يوضح طريقة القطع بالسلك.

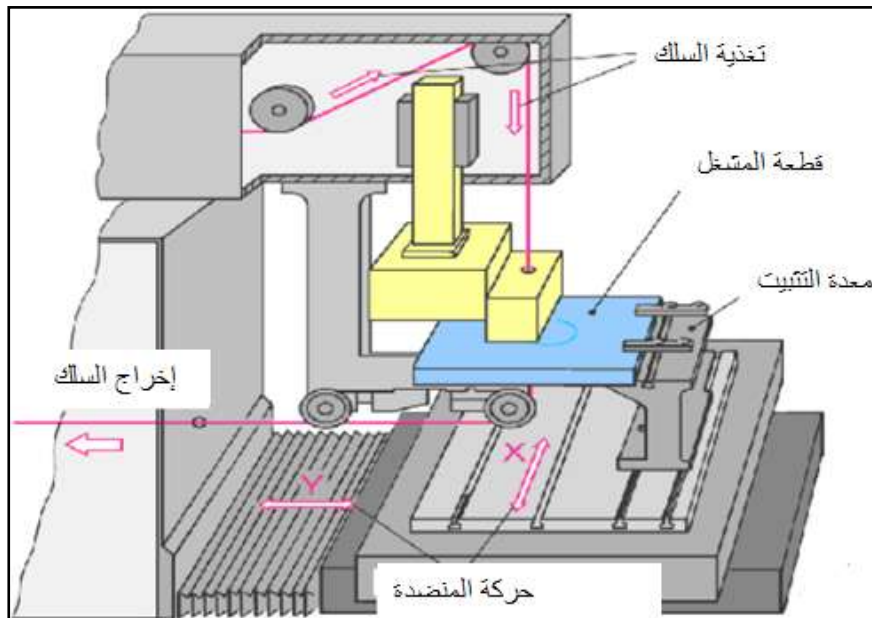

الشكل XIII. 7 : طريقة القطع بالسلك.

بالإضافة إلى التشغيل الكهروكيميالي و تشابه هذه الطريقة مع طريقة التفريغ الكهربائي في أغلب مكوناتها ما عدا أن السائل المستخدم هنا يعتبر موصلاً للتيار.

و كذلك التشغيل بالشعاع الإلكتروني و يستخدم الشعاع الإلكتروني في ثقب، قطع وإنتاج حروز في المعادن والمواد غير المعدنية. نتيجة لضد وجود تفرغ للهواء، يمكن تشغيل قطع صغيرة الحجم فقط، ويسبب الحاجة لإدخال وإخراج قط الشغل يمكن فقط إنتاج دفع صغيرة.

XIV. التحكم العددي

XIV. 1. لماذا التحكم العددي

فرض التطور التكنولوجي في الميدان الصناعي متطلبات جديدة من وسائل الإنتاج حيث أصبح التحكم فيها عن بعد بلغة رقمية يسمح التحكم العددي بقيادة أعضاء متحركة لآلة في وضعيات محددة عن طريق تعليمات رقمية . يعني التحكم في الصناعة الميكانيكية مجموع الأجهزة matériels و البرمجيات التي تهدف إلى إعطاء تعليمات Instructions لتحريك عناصر آلة التشغيل.

- أداة أو أدوات التشغيل المجهزة للآلة

- الطاومات أو ألواح التحميل التي تثبت عليها القطع

- انظمة تخزين و تبديل العدد

- أجهزة تغيير القطع

- الميكانيزمات المكاملة ، للمراقبة او الامن ، طرح و اخلاء الجذاذ.

XIV. 2. مكونات آلة التحكم العددي

تتكون آلات التحكم العددي المسماة MOCN من جزئين أساسيين : (الشكل XIV. 1)

XIV. 2. 1. جزء التحكم PC :


La partie commande élabore les ordres à partir des informations envoyées par l'opérateur et par la partie opérative et informe l'opérateur sur l'état du système.

Sa fonction globale est de piloter le fonctionnement du système automatisé.

XIV. 2. 2. جزء عملي PO :

يتكون من هيكل الآلة ، الأدوات ، حوامل الأدوات ، حامل القطعة مادة التشغيل.

La partie opérative agit sur la matière d'œuvre à partir d'ordres envoyés par la partie commande, et renvoie à cette dernière des informations sur son état ou sur l'environnement. Sa fonction globale est d'apporter de la valeur ajoutée à la matière d'œuvre.

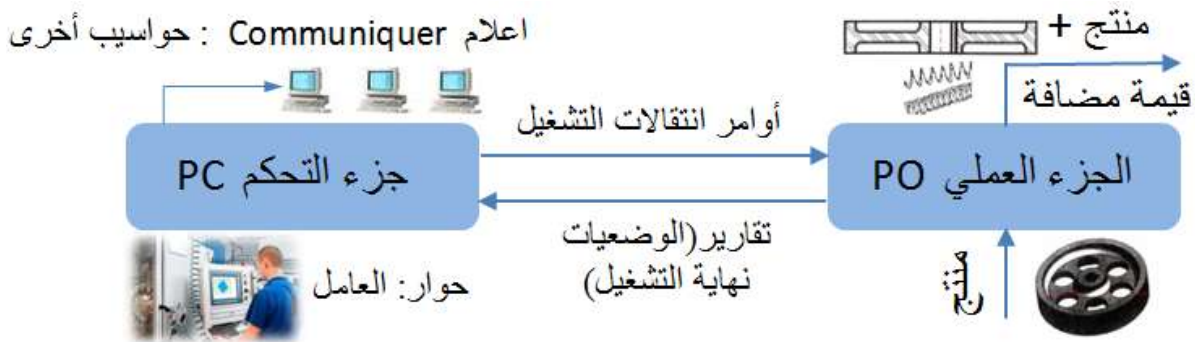


الشكل XIV. 1 : مكونات آلة التحكم العددي

XIV. 3. أنظمة التحكم العددي

XIV. 3. 1. التحكم الرقمي Numerical Control

هو صورة من صور الآلية القابلة للبرمجة حيث يتم التحكم في معدات التصنيع بواسطة برنامج خاص بالقطعة المراد إنتاجها يحفظ على حامل (شريط مثقب ...) تتم قراءته بواسطة جهاز التحكم في الماكينة

يقوم قارئ الشريط بقراءة مجموعة الثقوب ويحولها إلى ما يماثلها من رمز لإشارة كهربائية ، ثم تقوم وحدة التحكم بتحويل هذا الرمز لإشارة كهربائية متوافقة تنتقل إلى محركات آلة التحكم الرقمي (الشكل XIV. 2)

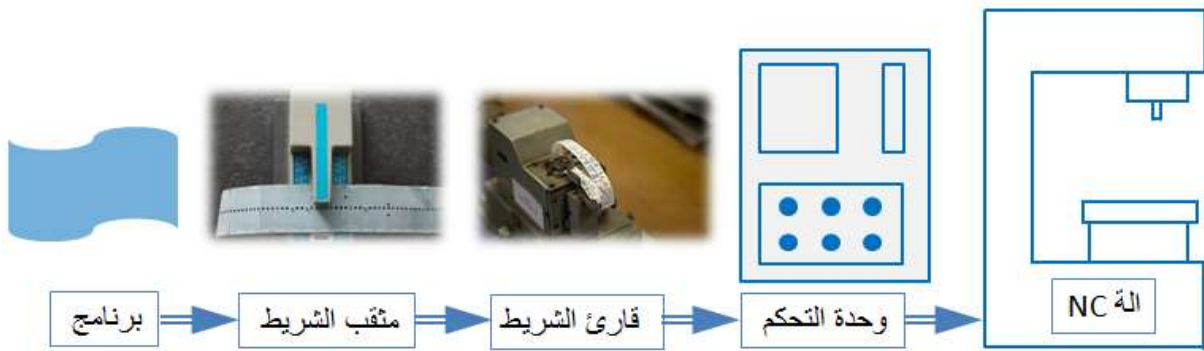


الشكل XIV. 2 : التحكم الرقمي

XIV. 3. 2. التحكم الرقمي بالكمبيوتر

(Commande Numérique par Calculateur)

هو عبارة عن نظام تحكم يستخدم فيه الكمبيوتر ويمكن برمجة آلة التحكم الرقمي مباشرة باستخدام لوحة المفاتيح أو بواسطة شريط مثقب أو بواسطة اسطوانات (الحاسوب جزء لا يتجزأ من الآلة).

بعد التطوير الذي حدث في التصميمات للحصول على الوظائف المطلوبة و متطلبات الإنتاج تم تطوير آلة التحكم الرقمي NC إلى ماكينة التحكم الرقمي باستخدام الحاسب CNC. (الشكل XIV. 3).

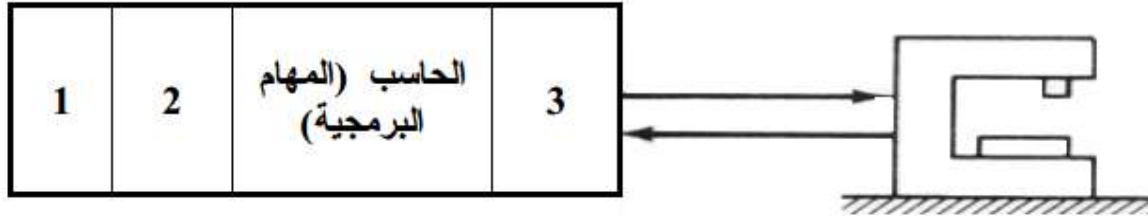

الشكل XIV. 3 : نظام التحكم الرقمي بالكمبيوتر


1- جهاز قراءة الشريط المثقب لإدخال البرنامج

2- وحدة حفظ البرنامج NC

3- الأجزاء البينية لتواصل الحاسب مع الآلة

آلة التحكم الرقمي باستخدام الحاسب CNC (الشكل XIV. 4) تحتفظ بكل الأساسيات و المبادئ

الأساسية لماكينة التحكم الرقمي NC ولكن تم إضافة حاسب إلى وحدة التحكم في الماكينة.

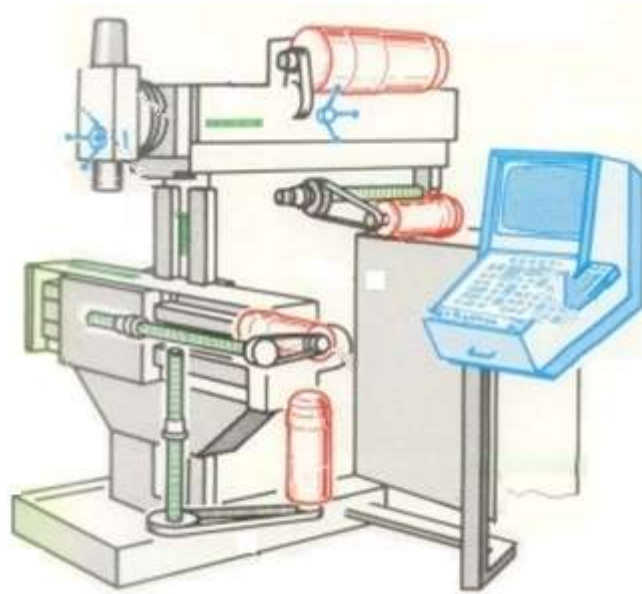

الشكل XIV. 4 : آلة التحكم الرقمي باستخدام الحاسب CNC

مقارنة بين تكنولوجيا CNC و تكنولوجيا NC :

1- ماكينة التحكم الرقمي باستخدام الحاسب (CNC) تحتفظ بكل الأساسيات والمبادئ

الأساسية لماكينة التحكم الرقمي NC ولكن تم إضافة حاسوب إلى وحدة التحكم في الآلة

2- أضاف الحاسوب أشياء كثيرة في التحكم بالماكينة أولها كتابة البرنامج وعرضه و

تعديله وتنفيذه بشكل مباشر وتخزينه في ذاكرة الحاسب

3- حركة أداة القطع يمكن توضيحها بالمحاكاة simulation على نظام التحكم الرقمي باستخدام

الحاسب (CNC)

4- يمكن تخزين أكثر من برنامج على وحدة الحاسب على نظام التحكم الرقمي باستخدام

الحاسب (CNC)

XIV. 3.3. التحكم الرقمي المباشر D.N.C

هو عبارة عن نظام تصنيع يقوم فيه الكمبيوتر بالتحكم في عدة آلات مباشرة حيث يقوم بنقل

برنامج القطعة المراد إنتاجها من ذاكرة الحاسب إلى آلة التحكم العددي

ان كلمه CNC و NC لا تعني آلة ولكن تعني نظام التحكم في الآلة لأننا كما نعلم أن

التطوير في آلة لزيادة السرعة والدقة لابد أن يعتمد اعتماد كلي و أولي على تطور النظام المتحكم بها

وبعد ذلك يتبعه التطور في الشكل و الهيكل و..... الخ . وانه يمكن أن نرى مخارط و مثاقب و

..... الخ تعمل بنظام التحكم الرقمي NC أو التحكم الرقمي باستخدام الحاسب CNC.

قارن بين تكنولوجيا CNC و تكنولوجيا DNC :

1- الحاسوب في CNC يتحكم في آلة واحدة في حين انه يسيطر على عدد كبير من الآلات في

حالة CNC

3- الحاسوب في حالة DNC ليس هدفه الوحيد التحكم في الآلات بل يمثل أيضا جزء من

نظام توفير المعلومات لإدارة المصنع أما بالنسبة CNC فالحاسوب يحصر إمكانياته لخدمة الآلة التي تعمل معه.

4- نظرا لمشاكل التنسيق التي ترافق نظام DNC فانه لا يكون مجديا من الناحية الاقتصادية

الا في حالة الشركات الكبرى.

XIV. 4. مبررات استعمال الات التحكم الرقمي C.N.C

XIV. 4. 1. التآليه Automaticité

* يتلاشي تدخل العامل بل و يلغى أحيانا.

- انخفاض واضح لمبررات تعب العامل.

- تقليل الأخطاء ذات المصدر البشري.

* زمن تشغيل ثابت و دقيق لكل قطعة من قطع السلسلة

* الجودة عالية والأبعاد مؤكدة و تطابق العينات المنتجة نظرا لاستخدام نفس البرنامج

* إمكانية استخدام البرامج الفرعية

XIV. 4. 2. المرونة Flexibilité

يمكن عمل برنامج فرعى لتنفيذ عملية تشغيل معينة و استدعائه داخل البرنامج الرئيسي أكثر من مرة وذلك لتقليل عدد السطور في البرنامج الواحد مما يؤدي الى تقليل الوقت والجهد المستخدم في عملية البرمجة .

* تخفيض أدوات القطع و الغاء الضبغات .

* تخفيض عدد أدوات القطع الخاصة و أدوات الشكل.

• تخفيض عدد الاستعدادات من آلة لأخرى نتيجة عمومية الآلة.

* ربح مساحات إضافية في الورشة.

* سهولة إنتاج الأشكال المعقدة على نفس منصب العمل.

* تخفيض زمن الانتظار بين مختلف الآلات.

* سهولة تقبل تغييرات في تصميم القطع لأن ذلك يتطلب فقط تغيير في البرنامج السابق.

* إمكانية إجراء عدة عمليات في آن واحد (خراطة داخلية و خراطة خارجية).

* زمن إنتاج أقل : يصل عدد أدوات القطع إلى 12 أداة مع الاستعانة بخزانة يصل عدد

أدواتها إلى 30 بمعنى تقليل الزمن الضائع دون إنتاج فعلي للآلة.

XIV. 4. 3. الأمن Sécurité

* محاكاة عمليات التشغيل المبرمجة لمراجعة واكتشاف أخطار الاصطدام المحتملة و تتبع خطوات

و مراحل تنفيذ العمل على الشاشة قبل التنفيذ فعليا (فالشركات المنتجة يمكن أن توفر نفقات عالية

باكتشاف أخطاء التصميم قبل أن يدخل المنتج مراحل الإنتاج الفعلي) .

* المعرفة الكاملة لمجال عمل أدوات القطع (يمكن تخزين المشاورير القصوى).

* المراقبة المتواصلة لعملية التشغيل و تنبيه العامل عند حدوث طارئ.

يمكن من خلال آلات CNC إظهار الأخطاء الناتجة عن عملية البرمجة على شكل رسائل تظهر للمستخدم و يتم في هذه الرسالة تحديد نوعية الأخطاء وأيضا تحديد مكان تواجدها . و أيضا في بعض ماكينات الـ CNC يكن أن تجهز مجموعة من البرامج المساعدة في اكتشاف الأعطال في الماكينة وأيضا إخبار المستخدم عن مكان وجودها .

XIV. 5. صفات عمليات التشغيل المناسبة اقتصاديا لـ CNC

- التغييرات في التصميم متوقعة

- تفضل السلسلة الصغيرة و الإنتاج بالوحدة (النماذج)

- إنتاج بالطلب أو عند الوقت المحدد (انخفاض حجم الدفعة) : *minimiser les stocks*

- طلبات متكررة (متجددة) : تصنيع المجموعة نفسها بمجال زمني كفي أو دوري

- القطع ذات المجنبتات المعقدة و سماح ضيق

- القطع عالية التكلفة بحيث أن حدوث أخطاء في التصنيع سيكون باهظ التكلفة

- الحاجة لفحص جودة المنتج بنسبه 100 %

- سمك التشغيل الكبير المطلوب نزعه أي انخفاض في وزن و حجم القطع المشغلة مقارنة بالقطع

الخام

يجب أن يكون اختيار آلة التحكم العددي مبني على دوافع حقيقية مبررة

لا حجب وهمية، كيفية و غير مسوغة. تسمح هذه الصفات بالتحكم على

مدى صحة مبررات الاختيار ,

التحكم الرقمي باستخدام الحاسب (CNC) لا تصلح للإنتاج الكمي ولا تدخل في منافسه مع ماكينات الإنتاج الكمي ممكن انتاج اجزاء قليلة و لكن بشرط ان يكون مطلوب فيها الدقة المتناهية

XIV. 6. عيوب آلة التحكم الرقمي

- 1- تكاليف عالية لشراء الآلات (تكلفة الاستثمار) .
- 2- ارتفاع تكاليف و جهود الخدمة والصيانة.
- 3- ضرورة برمجة تجهيزات آلة التحكم العددي
- 4- سرعة التعرض للخلل
- 5- يتطلب استيعاب نظام CNC(CAO/FAO) و متطلباته من برمجة و تشغيل و صيانة و تدريب و تأهيل جديد للعامل للتمكن على هذه الآلة
- 6- يجب استغلال التجهيزات الى الحد الأقصى للوصول بالمردودية الى حدها الأقصى
- 7- مردودية غير آنية (على مدى بعيد).

XIV. 7. خطوات تسلسل عملية CNC :

- 1- الحصول علي رسم للجزء المراد تشغيله.
- 2- قَرَر أي الآلات التي ستقومُ بالعمليات المطلوبة لإنتاج الجزء.
- 3- إسْتَقْرِر علي التسلسل المنطقي للصنع و حدد اتجاهات مسار القاطع .
- 4- اختيار الأداة المطلوبة

- 5- عمل الحسابات الرياضية المطلوبة لإحداثيات البرنامج
- 6- حساب سرعة العمود ومعدل التغذية للأداة و القطعة .
- 7- كتابة البرنامج CNC
- 8- إعداد وثيقة التسلسل المنطقي للصنع وقائمة (الأدوات التي سوف يستخدمها أيضا عامل التصنيع).
- 9- حرر البرنامج مستخدماً إما بمحاكي الماكينة الفعلية أو على معدات الماكينة الحأليّة، منشئاً نموذجاً أولي
- 10- أثبت وحرر البرنامج على الآلة الحأليّة و اعمل تغييرات فيه إذا كان ذلك ضروري
- 11- نفذ البرنامج وأنتج الجزء المطلوب.

تطبيقات

- (1) بين تأثير سرعة القطع على الإنتاجية والتكلفة وجودة قطع الشغل
- (2) اذكر أسس اختيار سرعة القطع
- (3) بين تأثير سرعة التغذية على الإنتاجية ، الجودة والتكلفة
- (4) اذكر ضوابط اختيار عمق القطع
- (5) بين تأثير اختيار عمق القطع على الإنتاجية، الجودة والتكلفة
- (6) كيف يتم مواجهة الحرارة المتولدة أثناء القطع

(7) ما هو نوع الرايش التي تفضل و لماذا

(8) عرف الحد القاطع الإضافي

(9) أجب بصح أم خطأ

- لا يهم معرفة تفاوتات العمليات التصنيعية السابقة لعملية التشغيل عند تحديد عمق القطع .

- يفضل استخدام الزيوت المعدنية للزوجتها العالية

- كلما ارتفعت مقاومة مادة الحد القاطع للحرارة كلما زادت الإنتاجية

- الرايش المستمر يضمن سطحا ناعما للمشغولات

- حجم الرايش الناتج يتطابق مع حجم الفراغ الذي نتج من إزالته

- الحد القاطع الإضافي يتكون عند تشغيل المواد عالية الصلادة

- سرعة القطع المنخفضة جدا شرط ضروري للحصول على سطح ناعم

- سرعة التغذية العالية جدا شرط ضروري للحصول على سطح ناعم

- لا علاقة بين سرعة القطع و الإنتاجية

- يحقق استخدام حدود قطع من الصلب الكربوني ربحا نسبة لرخص ثمنه

- يحدث تفتت للقلم السيراميكية عند استخدامها لتشغيل الصلب عالي الكربون

- يشترط توفر صلادة عالية لساق الأداة

10) مطلوب إنتاج ترس عدل عدد أسنانه N سن باستخدام جهاز تقسيم بسيط

-أملئ الفراغات

Nb de div : N عدد التقسيمات N	Rapport قسمة : K	fraction نسبة القسمة	Nb de tour عدد الدورات	trous الثقوب	Cercle de : دائرة الثقوب
9	40	$\frac{40}{9} = 9 + \frac{4}{9}$	4	8	18
11	40
13	40
35	40
55	40
22	60
26	60
29	60
40	60
80	60

11) احسب حركة ذراع التقسيم اللازمة للحصول على تقسيمات عددها 77 و 85

12) باستعمال جهاز تقسيم، نريد تحقيق الزوايا التالية :

$$\alpha_1 = 30' \text{ و } 55^\circ \text{ (a)}$$

$$\alpha_2 = 30' \text{ و } 67^\circ \text{ (b)}$$

13) باستعمال جهاز تقسيم تفاضلي نريد تنفيذ تروس بهم :

- 89 سنا - 83 سنا - 79 سنا - 131 سنا

ملاحظة:




- دوائر الثقوب المتوفرة

Plateau 1	15	16	17	18	19	20
Plateau 2	21	23	27	29	31	33
Plateau 3	37	39	41	43	47	49

- وعدد لتروس المتوفرة هي :

100-80-70-65-60-55-50-45-40-36-32-30-24

(14) أكمل الفراغ

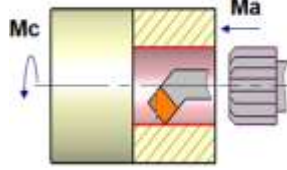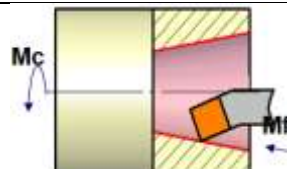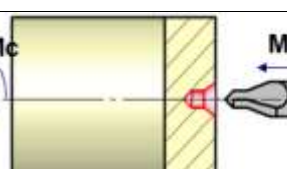اسم الأداة	اسم السطح المنجز	العملية
.....	
.....	
.....	

.....	
.....	
.....	
.....	
.....	

(15) اذكر ضوابط اختيار عمق القطع

(16) عرف استخدامات تشغيل المعادن

(17) اذكر أسس اختيار سرعة القطع

(18°) اجب على الأسئلة التالية ب نعم أو لا

- يفضل استخدام الزيوت المعدنية للزوجتها العالية

- كلما ارتفعت مقاومة مادة الحد القاطع للحرارة كلما زادت الإنتاجية

- الرايش المستمر يضمن سطحا ناعما للمشغولات
 - حجم الرايش الناتج يتطابق مع حجم الفراغ الذي نتج من إزالته
 - الحد القاطع الإضافي يتكون عند تشغيل المواد عالية الصلادة
 - سرعة القطع المنخفضة جدا شرط ضروري للحصول على سطح ناعم
 - سرعة التغذية العالية جدا شرط ضروري للحصول على سطح ناعم
 - لا علاقة بين سرعة القطع و الإنتاجية
 - يحقق استخدام حدود قطع من الصلب الكربوني ربحا نسبة لرخص ثمنه
 - يحدث تفتت للقلم السيراميكية عند استخدامها لتشغيل الصلب عالي الكربون
 - يشترط توفر صلادة عالية لساق الأداة
 - احد مهام زاوية الجرف الجانبي هو تحقيق شكل الانتقال من سطح لسطح
- (19) من الجدول أدناه :

أ- أحسب قيم سرعة القطع و سرعة التغذية من اجل فريزة ب : 5 أسنان وقطرها


$$D = 100 \text{ mm}$$

ب- احسب سرعة التدفق $Q(\text{mm}^3/\text{min})$ حيث سرعة القطع هي $Vc1$

و سرعة التغذية هي $fz1$ و عمق القطع $ap = 0,5 \text{ mm}$ و عرض القطع $ae = 20 \text{ mm}$

	Vc, m/min	Vc1=.....	Vc2=.....	Vc3=.....
	N, tr/min	N1 =250	N2 =500	N3 =1000
Vf, mm/min	Vf1 = 50	Fz1=.....	fz=.....	fz=.....
	Vf = 160	fz=.....	fz=.....	fz=.....
	Vf = 500	fz=.....	fz=.....	fz=.....

(20) نجري تجربتين (خرط طولي) لقطعة من الصلب المصنوع من XC32 لنحصل على نتائج تلف الأداة Vb بدلالة الوقت T كما يبين الشكل

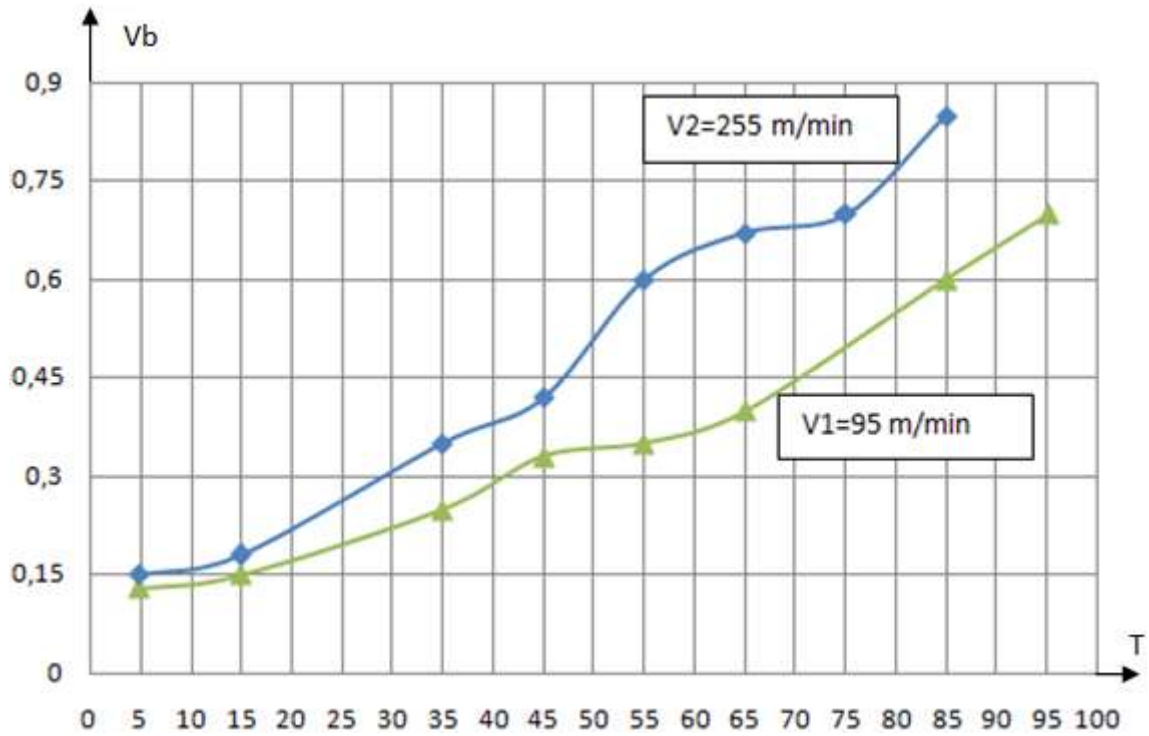

علما أن من اجل كل، $T_2=55 \text{ min}$ V_{bmax}

بتطبيق قانون تايلور:

-احسب ثوابت تايلور C و n

-احسب عمر الأداة من أجل السرعة $V_c = 180$ م/دقيقة

-احسب سرعة القطع من اجل عمر أداة $T = 60$ min

الخاتمة

تتضح أهمية تشغيل المعادن لضرورته في تشطيب المسبوكات والمطروقات للحصول على دقة الأبعاد ونعومة الأسطح اللازمتان لتأدية المهام المطلوبة من القطع الهندسية. ولتسهيل عمليات تجميع القطع

الهندسية للوصول المنتج نهائي مثل: محرك السيارة، المضخة، الصمام وغيرها.

عند إكمال هذا الوحدة فان الطالب يستطيع اختيار أداة القطع و ظروف القطع التي تحقق وفرة

الإنتاجية و التكلفة القليلة مع الجودة العالية في كل طرائق تشغيل المعادن

✓ أن يعرف المتدرب أنواع طرائق التشغيل.

✓ أن يعرف المتدرب عملية القطع ونوعية الرائش الناتج والحرارة المتولدة.

✓ أن يعرف المتدرب ظروف القطع المناسبة.

✓ أن يعرف المتدرب أدوات القطع وأنواع التلف الناتجة من الاستخدام.

✓ أن يعرف المتدرب قوة القطع وكيفية حسابها والعوامل المؤثرة عليها.

المراجع

- اختبار المواد - تخصص ميكانيك المواد 123 ميك ، المملكة العربية السعودية، المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، طبعة 1429 هـ
- تقنية التشغيل، المملكة العربية السعودية، المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، طبعة 1429 هـ
- عمليات قطع المعادن، رودلف جينيسكي، ترجمة محمد الجزار، مؤسسة الاهرام
- فن الخراطة 1981، الطبعة الثالثة، بروشتين و ديمينتيف، دار مير، موسكو
- فن التفريز 1985، فيدور بارباشوف، دار مير، موسكو
- تكنولوجيا ميكانيكا الآلات. 1977 ، هانز أبولد - كورت فايلر- جورج جروند ألفريد راينهارد - باول سميث. أرنست كلت - شتوتغارت . ألمانيا الاتحادية.
- Fachkunde Metall, 55th Ed. Verlag Europa Lehrmittel, 2007
- Fnides, Mohamed, et al. "Modeling and optimization of surface roughness and productivity thru RSM in face milling of AISI 1040 steel using coated carbide inserts." *International Journal of Industrial Engineering Computations* 8.4 (2017): 493-512
- Chevalier, André. *Guide du dessinateur industriel*. Hachette, 1989.